

JET

BD-11W

ТОКАРНЫЙ СТАНОК

GB
Operating Instructions

D
Gebrauchsanleitung

F
Mode d'emploi

RUS ✓
Инструкция по эксплуатации



WMH Tool Group AG, Bahnstrasse 24, CH-8603 Schwerzenbach
Walter Meier (Fertigung) AG, Bahnstrasse 24, CH-8603 Schwerzenbach
Walter Meier (Tool) AG CH-8117 Fallanden
www.jettools.com; info@jettools.com
Tel +41 (0) 44 806 47 48
Fax +41 (0) 44 806 47 58



M-ITABD11...09/10

Инструкция по эксплуатации токарного станка BD-11W

BMX Тул Групп АГ (WMH Tool Group AG), Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах
Вальтер Майер (Фертигунг) АГ (Walter Meier (Fertigung) AG), Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах
Вальтер Майер (Тул) АГ (Walter Meier (Tool) AG), CH-8117 Фэланден

Уважаемый покупатель,

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив наш новый станок серии JET. Эта инструкция разработана для владельцев и обслуживающего персонала токарного станка по металлу типа BD-11W с целью обеспечения надежного пуска в работу и эксплуатации станка, а также его технического обслуживания. Обратите, пожалуйста, внимание на информацию этой инструкции по эксплуатации и прилагаемых документов. Полностью прочитайте эту инструкцию, особенно указания по технике безопасности, прежде чем Вы смонтируете станок, запустите его в эксплуатацию или будете проводить работы по техническому обслуживанию. Для достижения максимального срока службы и производительности Вашего станка тщательно следуйте, пожалуйста, нашим указаниям.

Данный станок является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве. Если Вы планируете эксплуатировать станок в более производительных условиях, рекомендуем проконсультироваться с представителем продавца или сервисного центра JET о возможностях оборудования.

1. Гарантийные обязательства JET

Компания JET стремится к тому, чтобы ее продукты отвечали высоким требованиям клиентов по качеству и стойкости.

JET гарантирует первому владельцу, что каждый продукт не имеет дефектов материалов и дефектов обработки, а именно:

2 ГОДА ГАРАНТИЯ JET НА ВСЕ ПРОДУКТЫ, ЕСЛИ НЕ ПРЕДПИСАНО НИЧЕГО ДРУГОГО.

1.1 Гарантийный срок 2 года исчисляется с даты продажи. Датой продажи является дата оформления товарно-транспортных документов и/или дата заполнения гарантийного талона.

1.2 Настоящая гарантия Поставщика даёт право Покупателю на бесплатный ремонт изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и сборкой.

1.3 Гарантийный, а так же негарантийный и послегарантийный ремонт производится только в сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне, или авторизованных сервисных центрах.

1.4 В гарантийный ремонт принимается оборудование при обязательном наличии правильно оформленных документов: фирменного гарантийного талона с указанием заводского номера, даты продажи, штампом торговой организации и подписью покупателя, а так же при наличии документов, удостоверяющих покупку (кассовый или товарный чек, накладная).

1.5 Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары) и оснастку к оборудованию, например: сверла, буры; сверлильные, токарные и фрезерные патроны всех типов, кулачки и цанги к ним; подошвы шлифовальных машин и т.п. (см. список сменных принадлежностей / аксессуаров);
- устройства механической защиты станка (предохранительные муфты, предохранительные шестерни и предохранительные штифты), устройства защиты электрических цепей;
- быстроизнашиваемые детали с ограниченным ресурсом, например: угольные щетки, приводные ремни, защитные кожухи, направляющие и подающие резиновые ролики, подшипники, зубчатые ремни и колеса и прочее (см. инструкцию по оценке гарантийности и ремонта оборудования). Замена их является платной услугой;
- оборудование со стертым полностью или частично заводским номером;
- шнуры питания. В случае поврежденной изоляции замена шнура питания обязательна.

1.6 Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- при использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации;
- при внешних механических повреждениях оборудования;
- при возникновении недостатков вследствие несоблюдения правил хранения и транспор-

тировки; обстоятельств непреодолимой силы, а также неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.;

– при возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации или внесении конструктивных изменений (см. главу «Техника безопасности»);

– при возникновении недостатков вследствие скачков напряжения в электросети или неправильного подключения оборудования к электросети;

– при попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению;

– при возникновении недостатков и поломок вследствие непроведения планового технического и профилактического обслуживания, чистки и смазки оборудования, предписанных инструкцией по эксплуатации, самостоятельного внесения конструктивных изменений.

1.7 Гарантийный ремонт частично или полностью разобранного оборудования исключен.

1.8 Обязанность следить за техническим состоянием, проводить настройку, регулировку, наладку и плановое техническое обслуживание возлагается на покупателя.

1.9 Настройка, регулировка, наладка, техническое и профилактическое обслуживание оборудования (например: чистка, промывка, смазка, замена технических жидкостей) не является гарантийной услугой.

1.10 По окончании срока службы рекомендуется обратиться в сервисный центр для профилактического осмотра оборудования.

1.11 Оборудование снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации. Эта гарантия не распространяется на те дефекты, которые вызваны прямыми или косвенными нарушениями, невнимательностью, случайными повреждениями, неквалифицированным ремонтом, недостаточным техническим обслуживанием, а также естественным износом.

Гарантия JET начинается с даты продажи первому покупателю.

Для использования гарантии JET, дефектный продукт или деталь должны быть доставлены уполномоченному торговцу изделиями JET для исследования.

Подтверждение даты приобретения и объяснение претензии должны быть приложены к товару.

Если наш контроль установит дефект, то мы производим ремонт этого продукта или его замену.

JET возвращает отремонтированный продукт или производит его замену бесплатно. Если. Однако, будет установлено, что дефект отсутствует или его причины не входят в объем гарантии JET, то клиент сам несет расходы за хранение и обратную пересылку продукта. JET оставляет за собой право на изменение деталей и принадлежностей, если это будет признано целесообразным.

2. Безопасность

2.1 Применение согласно предписанию

Станок предназначен для точения и сверления обрабатываемых резанием металлов и пластмасс.

Обработка других материалов является недопустимой или в особых случаях может производиться после консультации с производителем станка.

Запрещается обрабатывать магний - высокая опасность возгорания!

Применение по назначению включает в себя также соблюдение инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленных изготовителем.

Станок разрешается обслуживать лицам, которые ознакомлены с его работой и техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.

Необходимо соблюдать также установленный законом возраст.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общепринятые технические правила работы на металлообрабатывающих станках.

Каждое отклоняющееся от этих правил использование рассматривается как неправильное применение и изготовитель не несет ответственности за повреждения, происшедшие в результате этого. Ответственность несет только пользователь.

2.2 Общие указания по технике безопасности

Металлообрабатывающие станки при некачественном обращении представляют определенную опасность. Поэтому для безопасной работы необходимо соблюдение имеющихся предписаний по технике безопасности и нижеследующих указаний.

Прочитайте и изучите полностью инструкцию по эксплуатации, прежде чем Вы начнете монтаж станка и работу на нем.

Храните инструкцию по эксплуатации, защищая ее от грязи и влаги, рядом со станком и передавайте ее дальше новому владельцу станка.

На станке не разрешается проводить какие-либо изменения, дополнения и перестроения. Ежедневно перед включением станка проверяйте безупречную работу и наличие необходимых защитных приспособлений.

Необходимо сообщать об обнаруженных недостатках на станке или защитных приспособлениях и устранять их с привлечением уполномоченных для этого работников.

В таких случаях не проводите на станке никаких работ, обезопасьте станок посредством вытягивания сетевого штекера.

Для защиты длинных волос необходимо надевать головной убор или косынку.

Работайте в плотно прилегающей одежде.

Снимайте украшения, кольца и наручные часы.

Носите защитную обувь, ни в коем случае не работайте в прогулочной обуви.

Используйте средства индивидуальной защиты, предписанные для работы согласно инструкций.

При работе на станке **не надевать перчатки**.

Во время работы надевайте защитные очки.

Станок должен быть установлен так, чтобы было достаточно места для его обслуживания и подачи заготовок.

Следите за хорошим освещением.

Следите за тем, чтобы станок устойчиво стоял на твердом и ровном основании.

Следите за тем, чтобы электрическая проводка не мешала рабочему процессу и чтобы об нее нельзя было споткнуться.

Содержите рабочее место свободным от мешающих заготовок и прочих предметов.

Никогда не пытайтесь схватиться за подвижные элементы станка во время его работы.

Будьте внимательны и сконцентрированы.

Серьезно относитесь к работе.

Никогда не работайте на станке под воздействием психотропных средств, таких как алкоголь и наркотики. Принимайте во внимание, что медикаменты также могут оказывать вредное воздействие на Ваше состояние. Удаляйте детей и посторонних лиц с рабочего места.

Не оставляйте без присмотра работающий станок.

Перед уходом с рабочего места отключите станок.

Не используйте станок поблизости от мест хранения горючих жидкостей и газов.

Принимайте во внимание возможности сообщения о пожаре и борьбе с огнем, например с помощью расположенных на пожарных щитах огнетушителей.

Не применяйте станок во влажных помещениях и не подвергайте его воздействию дождя.

Всегда работайте только с острым инструментом.

Никогда не работайте при открытом защитном экране и кожухе ремня.

Перед началом работы удалите из патрона ключ и другие инструменты.

Минимальные и максимальные размеры заготовок должны быть соблюдены.

Удалять стружку и заготовки только при остановленном станке.

Не становитесь на станок.

Работы на электрическом оборудовании станка разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

Немедленно заменяйте поврежденный силовой кабель.

Сохраняйте безопасное расстояние между Вашими пальцами и вращающимися элементами и стружкой.

Соблюдайте правильность установки кулачков патрона.

Перед началом обработки проверьте, что заготовка надежно закреплена.

Не превышайте размер зажима патрона.

Консольно зажимайте только короткие заготовки.

Если длина зажимаемой заготовки в 3 и более раз превышает ее диаметр, необходимо использовать заднюю бабку.

Старайтесь не обрабатывать заготовки с небольшим зажимным диаметром и большим диаметром обработки.

Старайтесь не обрабатывать заготовки с небольшой зажимной длиной.

Заготовка должна плотно прилегать к кулачкам.

Не превышайте ограничение числа оборотов зажимных устройств.

Нарезайте резьбу и обрабатывайте несбалансированные заготовки на малом числе оборотов.

Работайте с закрытым защитным экраном шпинделя.

Высокая опасность травмы!

При обработке длинных заготовок используйте люнет. Длинная и тонкая заготовка может согнуться при обработке.

Никогда не переставляйте заднюю бабку или пиноль задней бабки во время работы станка.

Удаляйте стружку только при отключенном станке, используйте специальный крюк.

Не останавливайте зажимной патрон или заготовку рукой.

Производите контрольные и регулировочные работы только при выключенном станке.

Работы по переоснащению, регулировке и очистке станка производить только при полной остановке станка и при вытасненном сетевом штекере.

2.3 Остаточные опасности

Даже при использовании станка в соответствии с инструкциями имеются следующие остаточные опасности:

Опасность от вращающейся заготовки и зажимного патрона.

Опасность из-за разлетающейся стружки и горячих частей заготовок.

Опасность из-за шума и пыли.

Обязательно надевать средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и наушники.

Опасность поражения электрическим током при неправильной прокладке кабеля.

3. Спецификация станка



3.1 Технические характеристики

Диаметр обточки над станиной	280 мм
Диаметр обточки над суппортом	170 мм
Расстояние между центрами	700 мм
Частота вращения шпинделя, об/мин	150-2000
Конус шпинделя	МК-4
Проходное отверстие шпинделя	26 мм
Ход поперечного суппорта	160 мм
Ход верхнего суппорта	60 мм
Макс размер инструмента	12x12 мм
Конус пиноли задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней бабки	85 мм
Скорость подачи	0,07–0,2 мм/об
Метрическая резьба, 13	0,2–3,5 мм/об
Дюймовая резьба, 28	56–8 TPI
Напряжение питания	230V ~1/N/PE 50 Гц
Выходная мощность	1,1 кВт/S ₁ 100%
Потребляемая мощность	1,5 кВт/S ₆ 40%
Габаритные размеры	1390x700x500 мм
Масса	230 кг

***Примечание:** Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

В технических характеристиках станков указаны предельные значения зон обработки, для оптимального подбора оборудования и увеличения сроков эксплуатации выбирайте станки с запасом.

3.2 Уровень шума

Уровень мощности звука (согласно EN 11202):

Холостой ход

Максимальное число оборотов 78 дБ(А)

Приведенные значения относятся к уровню испускаемого шума и не являются необходимым уровнем для безопасной работы.

Эта информация пригодна для того, чтобы дать возможность пользователю станка лучше оценить подвержение опасности и возможные риски.

3.3 Стандартная комплектация

Трёхкулачковый патрон Ø125 мм
Четырёхкулачковая планшайба Ø125 мм
Планшайба Ø265 мм
Четырёхпозиционный резцедержатель
Подставка с поддоном для сбора стружки
Лампа местного освещения
Система подвода СОЖ
Указатель ниток резьбы
Защитный экран патрона
Защитный экран резцедержателя
Вращающийся центр МК-2
Упорный центр МК-4
Упорный центр МК-2
Комплект сменных шестерен
Подвижный люнет
Неподвижный люнет
Комплект обратных кулачков
Ремни приводные Z710, Z838
Ремень зубчатый
Инструмент для обслуживания
Деталировка

4. Транспортировка и пуск в эксплуатацию

4

D

5.1 Элементы станка

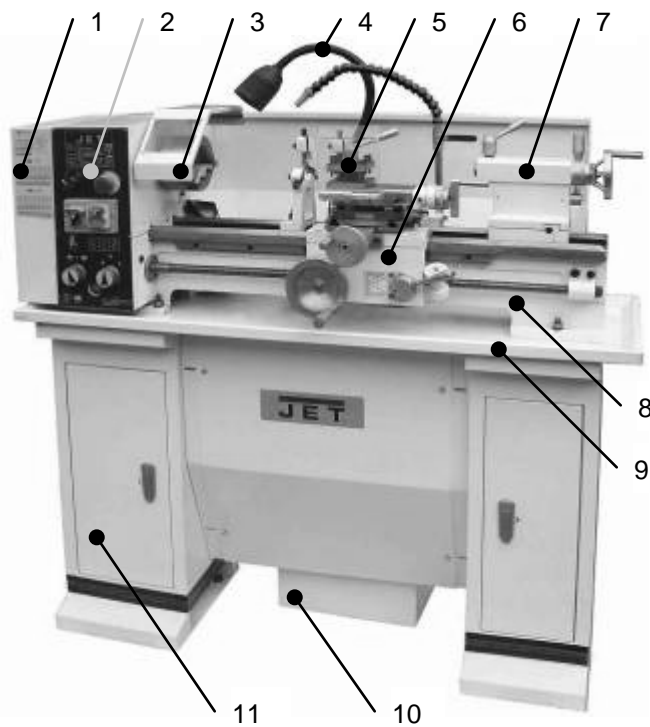


Рис. 1

- 1 ...Ременная крышка
- 2 ...Передняя бабка и панель управления
- 3 ...Защитная крышка патрона
- 4 ...Лампа местного освещения
- 5 ...4-х позиционный резцедержатель
- 6 ...Суппорт
- 7 ...Задняя бабка
- 8 ...Станина станка
- 9 ...Поддон для сбора стружки
- 10 ..Бак системы подвода СОЖ
- 11 ..Подставка станка

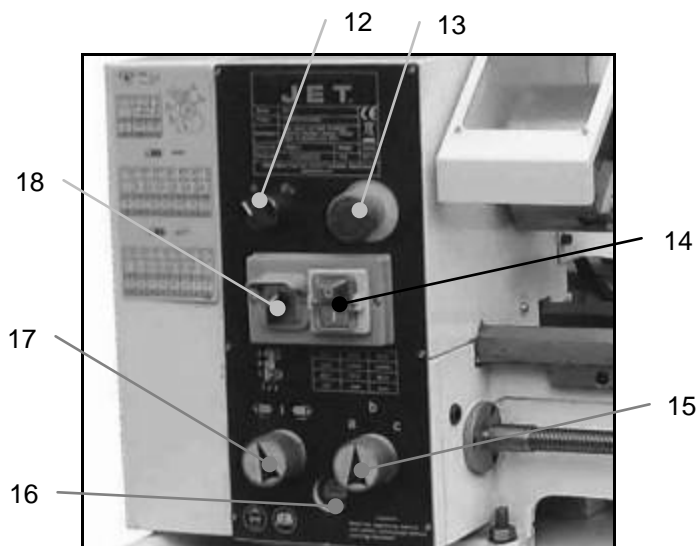


Рис. 2

- 12 ..Выключатель мотора СОЖ
- 13 ..Кнопка аварийного останова
- 14 ..Кнопки включения/выключения станка

- 15.. Рукоятка выбора подачи
- 16.. Глазок уровня масла
- 17.. Рукоятка выбора направления перемещения
- 18.. Переключатель направления вращения

5.2 Крепление заготовки

Соблюдайте правильность установки кулачков. Зубцы кулачков и архимедова спираль патрона должны находиться в полном зацеплении. Выступающие за габариты патрона кулачки могут сломаться и вылететь в процессе работы (Рис.3).

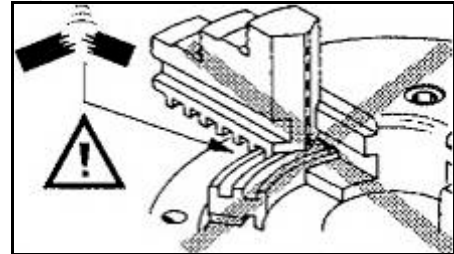


Рис. 3

Избегайте консольно зажимать длинные заготовки. Они могут погнуться (Рис. 4) или вырваться (Рис. 5).

Используйте заднюю бабку или люнет.

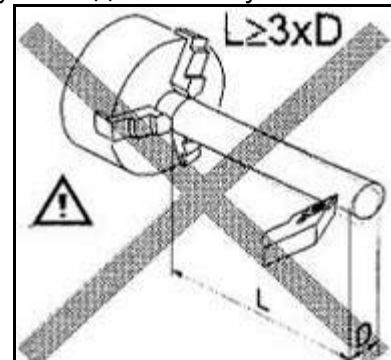


Рис. 4

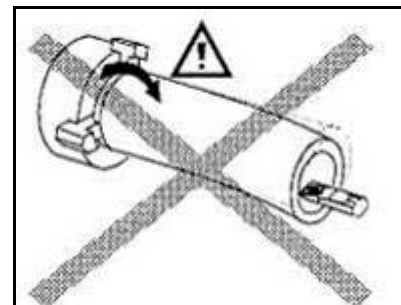


Рис. 5

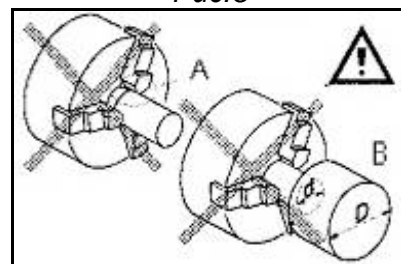


Рис. 6

Старайтесь не обрабатывать заготовки с короткой зажимной длиной (А, Рис. 6) или небольшого диаметра (В).

Располагайте заготовку лицевой стороной.

5.3 Крепление режущего инструмента

Угол резания только тогда будет иметь необходимое значение, когда режущая кромка резца установлена по центру оси заготовки. Контролировать правильность установки высоты резца с помощью подкладок можно по центру задней бабки (Рис. 7).



Рис. 7

Зажимайте резец в четырехпозиционном резцедержателе, по меньшей мере, двумя винтами.

Не затягивайте винты слишком сильно. Избегайте значительного вылета резца.

5.4 Выбор частоты вращения шпинделя

Необходимая частота вращения шпинделя зависит от типа обработки, диаметра обработки, материала заготовки и инструмента. Рекомендации по выбору числа оборотов действительны для диаметра обработки 10 мм и использования инструмента из P6M5 (быстрорежущая сталь).

Алюминий, латунь.....	1500 об/мин
Чугун:	1000 об/мин
Сталь (Сталь 15):	800 об/мин
Сталь (Сталь 45):	600 об/мин
Нержавеющая сталь:	300 об/мин

При использовании инструментов из твердых сплавов частота вращения может быть увеличена в 5 раз.

Т.е. чем больше диаметр обработки, тем ниже частота вращения.

Например:

Для стали (Сталь 15) с диаметром 20 мм:
 400 об/мин с инструментами из P6M5
 2000 об/мин с инструментами из T15K6

Установка числа оборотов:

Отключите станок от сети, вытащив сетевой штекер.

Открутите две гайки ременной крышки и снимите ее.

ВНИМАНИЕ: Станок поставляется с приводными ремнями не установленными на шкивах. Ремни находятся в упаковке вместе с комплектующими для этого станка.

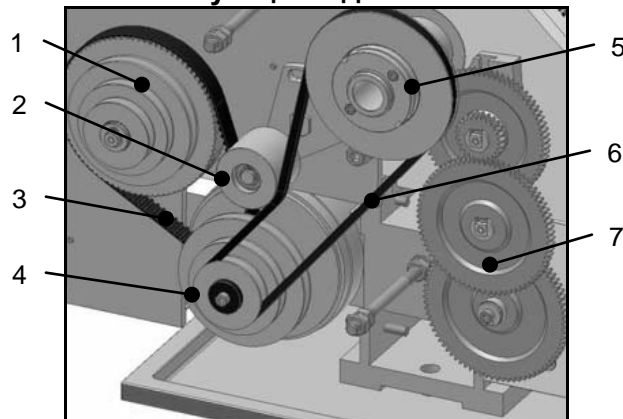


Рис. 8

- 1.... Синхронизирующий шкив
- 2.... Натяжной ролик
- 3.... Зубчатый ремень
- 4.... Шкив двигателя
- 5.... Шкив шпинделя
- 6.... Приводной ремень
- 7.... Сменные шестерни подачи

Ослабьте натяжение ремня, открутив винт крепления эксцентрика натяжного ролика (2, Рис. 8).

Установите ремни в соответствии со схемой положения в зависимости от числа оборотов.

	AC 1	AC 2	AC 3
	500	1000	2000
	BC 1	BC 2	BC 3
	150	300	600

Натяните ремень при помощи эксцентрика натяжного ролика.

Закройте и зафиксируйте двумя гайками ременную крышку.

ВНИМАНИЕ: Ременная крышка оснащена концевым выключателем. Если она не будет установлена, станок не будет работать.

Выбор направления вращения шпинделя осуществляется переключателем (18, Рис.2) Включение и отключение вращения шпинделя производится при помощи кнопок (14, Рис.2)

5.5 Ручная обработка

Для продольной и диаметральной обработки суппорт станка (продольный, поперечный и верхний) может перемещаться посредством маховиков (1, 2, 3 Рис.9).

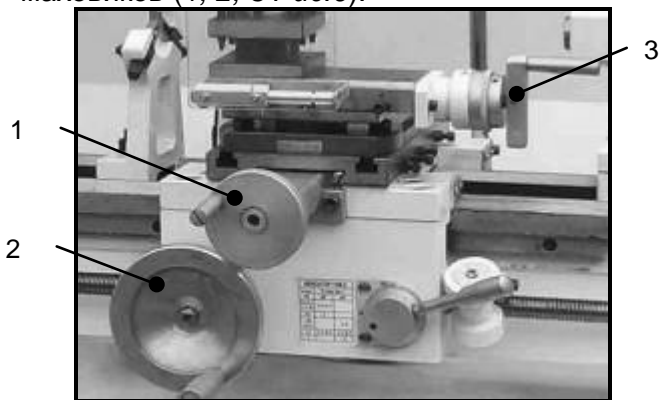


Рис.9

5.6 Автоматическое продольное перемещение

Рукоятка выбора подачи (15, Рис.2) обеспечивает три различных варианта автоматической обработки. Возможно также установить и другие величины подач, используя сменные шестерни.

Рукоятка выбора направления перемещения (17, Рис.2) позволяет менять направление перемещения продольного суппорта влево-вправо.

Автоматическая подача включается посредством подъема переключателя рычага (А, Рис.10) на фартуке суппорта.

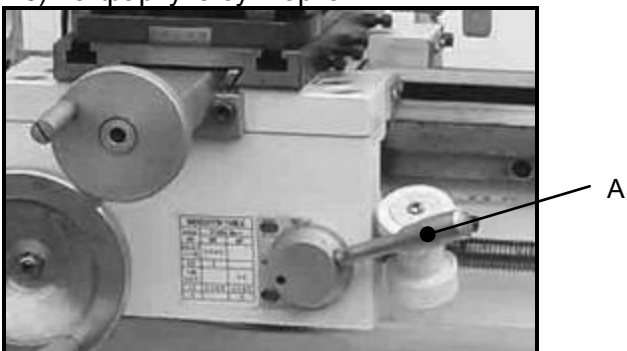


Рис.10

ВНИМАНИЕ: Допускается переключение рукояток подачи (15, 17 Рис.2) при вращающемся шпинделе станка. Переключение при резании недопустимо.

Необходимая подача зависит от обрабатываемого материала, способа обработки, режущего инструмента, прочности зажатия заготовки, глубины резки и требуемого качества обработки.

Таблица настройки скорости продольной подачи в мм/об размещена спереди на ременной крышке передней бабки (Рис.11).

Z ₁	Z ₂	30	75	45	75
Z ₄	Z ₃	80	20	80	20
L	H	85	H	85	
C		0,07	0,10		
A		0,14	0,20		
B		0,28	0,40		

Рис.11

Например:

Наружная обработка хорошо зажатой 20мм заготовки из стали (Сталь 15) с использованием инструмента из Р6М5 при частоте вращения 600 об/мин.

Черновая обработка:

Глубина резания..... 1,5 мм
Подача мм на оборот 0,28 мм/об
(III передача)

Получистовая обработка:

Глубина резания..... 0,5 мм
Подача мм на оборот 0,14 мм/об
(II передача)

Чистовая обработка:


Глубина резания..... 0,2 мм
Подача мм на оборот 0,07 мм/об
(I передача)

При черновой обработке заготовки большого диаметра уменьшайте глубину резания!

5.7 Нарезание резьбы


Получение резьбы полного профиля резьбовым резцом должно осуществляться за несколько проходов за несколько.

Глубина резания должна составлять около 0,2 мм, а для последнего чистового прохода еще меньше.

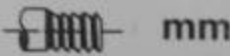Таблицы настройки шага резьбы:


Z1 Z2	H 60	H 60	H 60	H 60	H 50	H 50
Z4 Z3	20 75	30 80	50 80	50 80	60 80	70 80
L	80 H	75 H	75 H	60 H	60 H	60 H
C	0.2	0.3	0.5	0.62	0.75	0.88
A	0.4	0.6	1.0	1.25	1.5	1.75
B	0.8	1.2	2.0	2.5	3.0	3.5

Рис. 12a

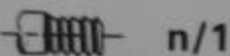

Z1 Z2	H 60	H 50	H 60	H 60	H 60	H 30	H 50
Z4 Z3	80 70	60 85	50 75	45 50	50 80	60 85	45 85
L	65 H	60 H	60 H	85 H	65 H	80 H	70 H
B	8	9	9.5	10	11	12	14
A	16	18	19	20	22	24	28
C	32	36	38	40	44	48	56

Рис. 12b

Для нарезания резьбы резьбовым резцом надо выполнить следующие действия:

Установите необходимый шаг и глубину обработки для первого прохода.

Подключите гайку ходового винта повернув рукоятку (А, Рис. 13) на суппорте.

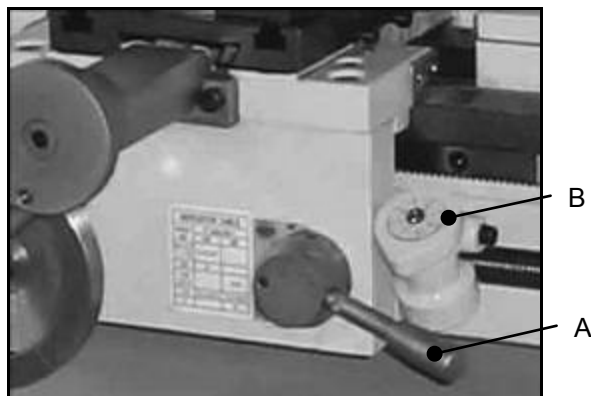


Рис. 13

Гайка должна быть подключена во время всего процесса нарезания резьбы.

- Включите станок на наименьшем числе оборотов.

- В конце зоны нарезания остановите шпиндель и одновременно отведите поперечный суппорт с резьбовым резцом от заготовки (Внимание - инерция: Заблаговременно останавливайте мотор).

- Запустите вращение шпинделя в противоположном направлении, дождитесь, пока резец не возвратится в свое исходное положение.
- Установите снова глубину резания. Повторите эти этапы до получения полного профиля резьбы.

Внимание:

Запрещается переключать направление вращения во время работы!

Счетчик ниток резьбы

Резьбы с шагом 0,5/ 0,7/ 0,8/ 1,0/ 1,25/ 1,5/ 1,75/ 2,0/ 2,5/ 3,0 мм можно нарезать пользуясь счетчиком ниток резьбы.

Чтобы не терять время на обратном автоматическом движении суппорта при нарезании длинной резьбы за несколько проходов, можно разомкнуть гайку ходового винта повернув рукоятку (А, Рис. 13), и вручную поворачивая штурвал быстро вернуть резец в начальное положение.

Круговая шкала счетчика (В, Рис. 13) позволяет точно попасть в ту же «нитку» ранее нарезанной резьбы.

Для этого необходимо совместить риску с соответствующим значением круговой шкалы (см.табл.).

Счетчик ниток резьбы		
ШАГ, мм	P=3 мм Mn=1	
	28Т	30Т
0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,75	2. 4. 6. 8.	
0,8	8.	
1,25 / 2,5 / 3,0		4. 8.
1,5	2. 4. 6. 8.	2. 4. 6. 8.
2,0		8.

5.8 Сверление

Для крепления спирального или центровочного сверла в задней бабке необходим быстрозажимной самоцентрирующий сверлильный патрон с конусом Морзе-2

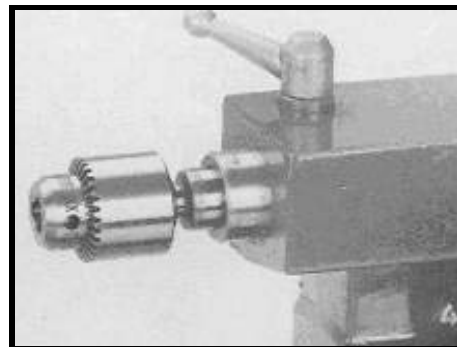


Рис. 14

Рекомендации по выбору частоты вращения в разделе 5.4

Чтобы вынуть сверлильный патрон, полностью закрутите пиноль задней бабки.

6. Работы по наладке и регулировке

Общие указания

Перед работами по наладке и регулировке станок должен быть предохранен от непроизвольного включения.

Вытащите сетевой штекер!

6.1 Установка сменных шестерен

Отключите станок от сети, вытащив сетевой штекер.

Открутите две гайки и снимите ременную крышку.

- Ослабьте винт (1, *Рис. 15*) поворотной консоли (2, *Рис. 15*)

- Выведете, повернув на себя, из зацепления со шпинделем консоль (2, *Рис. 15*) с набором шестерен для удобства настройки

- Извлеките фиксирующие шайбы осей шестерен, и открутите квадратные гайки (3, *Рис. 15*)

- Аккуратно снимите шестерни (4, *Рис. 15*) с осей, извлеките передвигаемые сухари осей шестерен (не показаны).

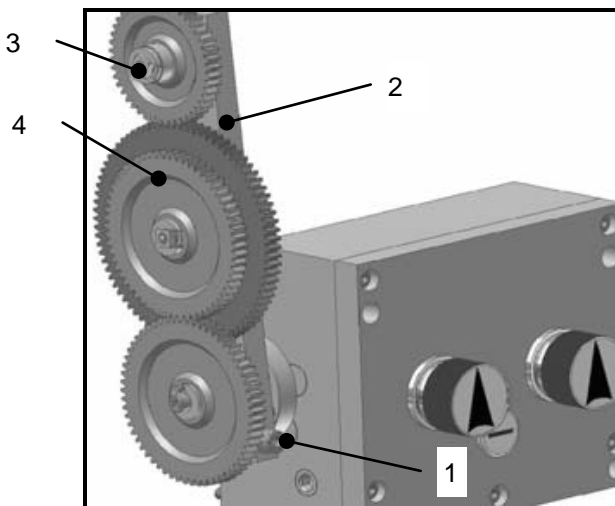


Рис. 15

Сборка производится в обратном порядке посредством установки необходимых пар сменных шестерен.

Введите в зацепление все сменные шестерни сдвинув оси по пазу консоли.

Установка необходимого значения бокового зазора между зубьями достигается благодаря зажатии между зубьями полоски обычной бумаги (...не забудьте затем извлечь ее!).

После регулировки зазоров между шестернями и их фиксации, поворотом консоли (2, *Рис. 15*) введите шестерни в зацепление с шестерней на шпинделе и зафиксируйте ее винтом (1, *Рис. 15*).

Закройте и зафиксируйте кожух ремня.

6.2 Обработка в центрах

Оденьте хомут на заготовку.

Зажмите заготовку в центрах.

Вращение передается на хомут водилом планшайбы (*Рис. 16*).

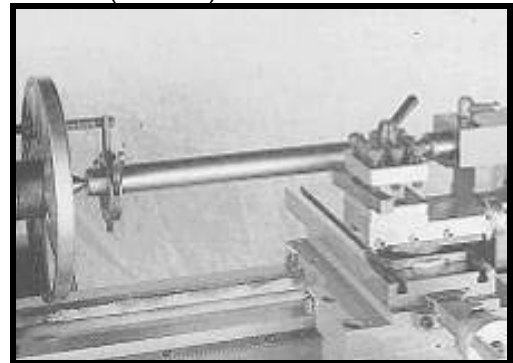


Рис. 16

Если вы используете в задней бабке невращающийся центр, смазывайте его во избежание износа.

6.3 Точение конуса смещением задней бабки

До угла в 5° длинные конусы могут быть выточены посредством поперечного перемещения задней бабки.

Для перемещения ослабьте зажимный винт задней бабки поворотом рукоятки (1, *Рис. 17*) от себя.

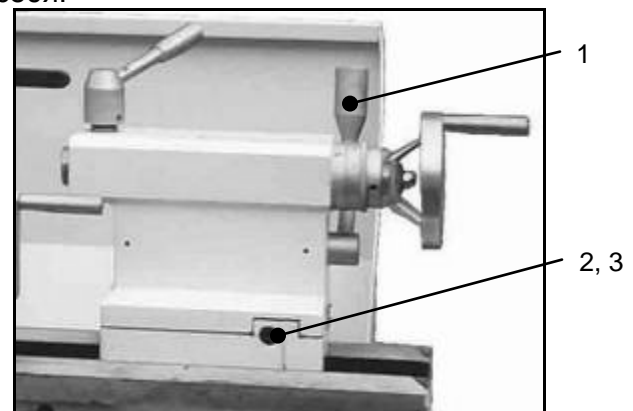


Рис. 17

Выкрутите регулировочный винт на передней стороне (2) и соответствующим образом отрегулируйте на задней стороне (3).

Снова затяните регулировочные винты и зажимный винт задней бабки.

Заготовка должна быть зажата в центрах.

По окончании обточки конуса задняя бабка возвращается в свое исходное положение. При необходимости отрегулируйте положение задней бабки, чтобы восстановить соосность центров.

6.4 Точение конуса поворотом верхнего суппорта.

При помощи поворота верхнего суппорта могут быть получены изделия конической формы.

Открутите две гайки (1, Рис. 18), разверните по градусной шкале верхний суппорт в необходимое Вам положение и зафиксируйте его гайками.

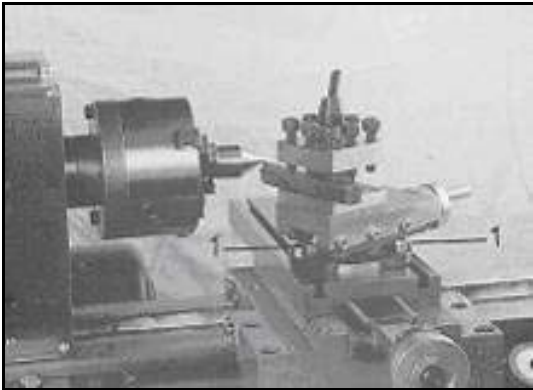


Рис. 18

6.5 Фиксация продольного суппорта

При выполнении операций связанных только с поперечным перемещением суппорта (например отрезки деталей или подрезке торца), не связанных с продольным перемещением главного суппорта, во избежание износа рейки и возникающего «отжима» от передней бабки, рекомендуется фиксировать его винтом при помощи ключа (1, Рис. 19). Корректировать износ режущей кромки можно при помощи верхнего дополнительного суппорта.

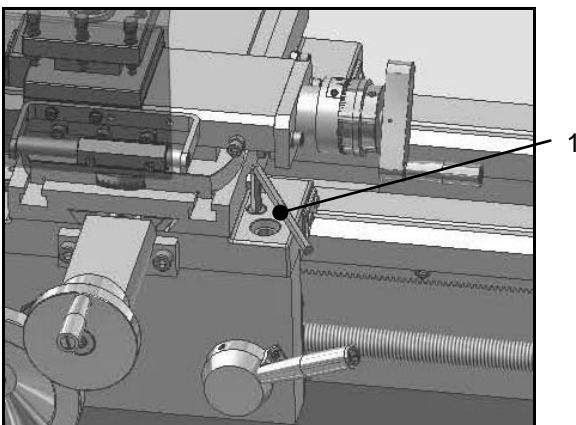


Рис. 19

6.6 Трехкулачковый патрон

В универсальном самоцентрирующем трехкулачковом патроне могут быть зажаты цилиндрические, треугольные и шестигранные заготовки (Рис. 19).

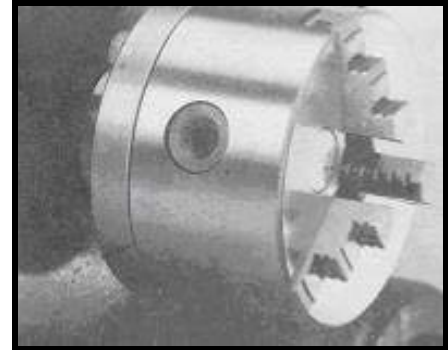


Рис. 20

Для зажима заготовок большого диаметра используется набор из трех обратных кулачков. Кулачки всегда должны устанавливаться в правильной последовательности. Для скольжения губок по спирали патрона JET рекомендует использовать пасту Моликот или его аналог.

Внимание: Универсальный трехкулачковый патрон и планшайба снабжены резьбовым штифтом в приемном фланце. Это исключает возможность проскальзывания основного шпинделя.

Перед снятием патрона или планшайбы с основного шпинделя сначала удалите резьбовой штифт.

При каждой сборке устанавливайте резьбовой штифт и надежно зажимайте его, чтобы избежать ослабление крепления зажимного устройства во время работы.

6.7 Четырехкулачковая планшайба

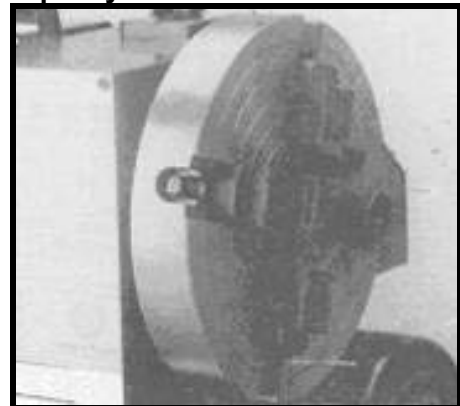


Рис. 21

Планшайба имеет четыре независимо устанавливаемых кулачка (Рис. 21).

Это обеспечивает возможность зажима четырехугольных и несимметричных заготовок, а также точное выравнивание по центру цилиндрических заготовок.

6.8 Вращающийся центр

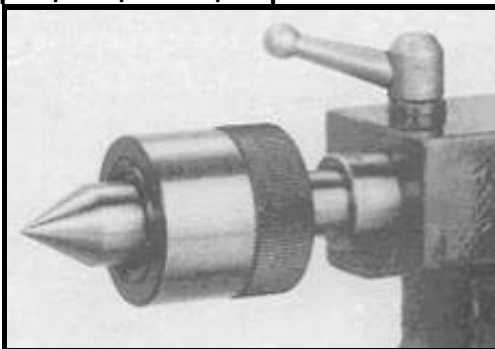


Рис. 22

Вращающийся центр крепится в пиноли задней бабки (Рис. 22) и должен использоваться при частоте вращения более 500 об/мин. Чтобы извлечь центр, полностью открутите назад пиноль задней бабки.

6.9 Люнеты

Неподвижный люнет

Люнет предназначен, преимущественно, как опора при точении длинных и тонких заготовок и обеспечивает надежную обработку без вибрации.

Неподвижный люнет крепится на станине станка с помощью нижней панели.

Поворачивая винты с накатной головкой (3, Рис. 23) пока все упорные губки (2) не соприкоснутся с заготовкой, не зажимая ее.

Затяните фиксирующие гайки (1).

Перед включением и во время вращения заготовки основательно смазывайте зону контакта опорных губок с заготовкой.

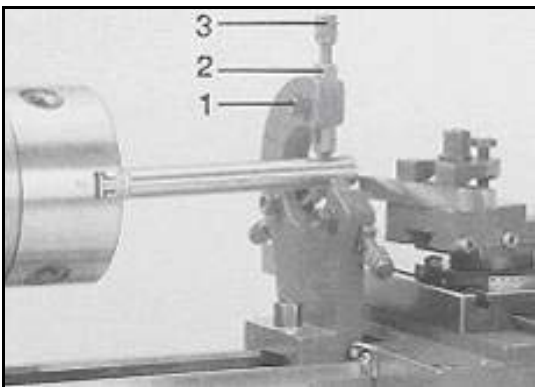


Рис. 23

Подвижный люнет

Люнет устанавливается на продольном суппорте и перемещается вместе с резцом. Он помогает избежать прогиба длинных и тонких заготовок под давлением резца (Рис. 24).

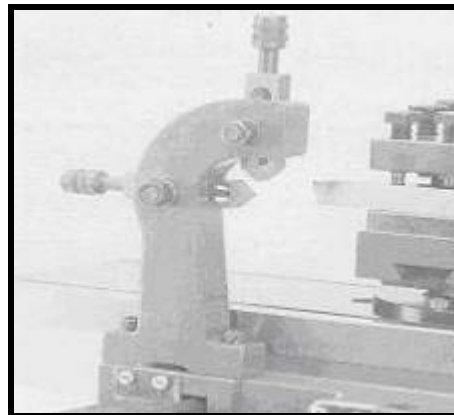


Рис. 24

Установите губки без зазора, но и без зажима.

7. Техническое обслуживание и контроль Общие указания

Перед работами по техническому обслуживанию и очистке станок должен быть предохранен от непроизвольного включения.

Вытащите сетевой штекер!

Производите очистку станка через равномерные отрезки времени.

Немедленно заменяйте поврежденные защитные устройства.

Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

Учитывайте, что приводные ремни (плоские, клиновые, поликлиновые), используемые в конструкции станка, относятся к деталям быстроизнашивающимся, требуют контроля износа и натяжения и периодической замены. Гарантия на такие детали не распространяется. Защитные кожуха, отдельные детали из пластика и алюминия, используемые в конструкции станка, выполняют предохранительные функции. Замена по гарантии такие детали не подлежат.

Применяемые типы смазки

Механизм подачи	Mobildear 627 или эквивалентное масло
Блестящие стальные поверхности и пресс-масленки	Антикоррозийные смазочные масла
Зубчатая передача	Масло для цепи

Срок службы и степень износа оборудования во многом зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации. По этой причине все промежутки межсервисного обслуживания должны выполняться.

7.1 Периодичность смазки

Перед началом работы:

После каждой настройки и регулировки:

Проверьте уровень масла в коробке подач (1, Рис.25), если уровень ниже середины смотрового глазка долейте Mobilgear 627 или эквивалентное масло.

Смажьте все направляющие.

Смажьте сменные шестерни и винт автоматической подачи, нанеся немного консистентной смазки.

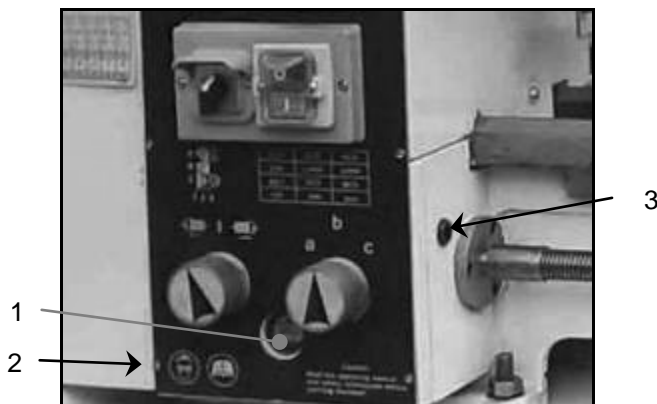


Рис.25

После первых 200 часов:

Ежегодная смазка:

Замена масла в коробке подач осуществляется через сливное и заливное отверстия.

Приготовьте достаточную емкость для сливаемого масла

Открутите винт сливного отверстия (2, Рис.25), расположенного под ременной крышкой (не показан).

Открутите винт заливного отверстия (3, Рис.25).

Закрутите сливное отверстие после того как старое масло вытекло.

Залейте Mobilgear 627 или эквивалентное масло до середины контрольного смотрового окна используя подходящую воронку.

Ежемесячная смазка:

Смазать все пресс-масленки (1, Рис.26) машинным маслом, не используйте шприц для густой смазки или похожее смазочное оборудование. Используйте масленку с нагнетателем.

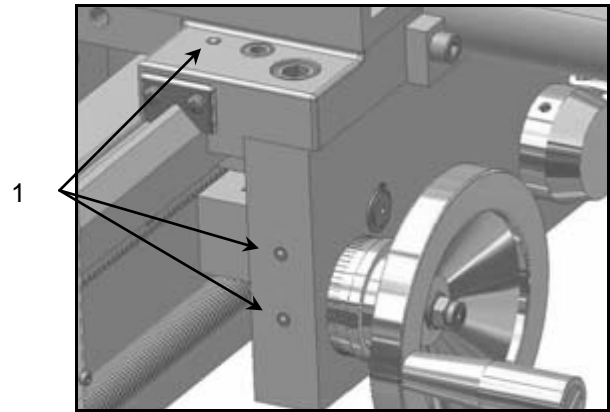


Рис.26

Токарные патроны

Приблизительно каждые 100 и 500 часов работы (в зависимости от режима эксплуатации) необходимо вынимать кулачки из патрона для очистки от стружки и смазки архимедовой спирали.

1. Снимите токарный патрон со станка.

2. Очистите кулачки (не используйте сжатый воздух) и установочные винты. Используйте керосин или бензин.

3. Смажьте снова Molykote TP42 или аналогичным.

4. Проверьте исправность патрона перед установкой на станке.

ВНИМАНИЕ: Применение несоответствующих смазочных материалов в патроне может привести к снижению зажимного усилия более чем на 50%.

Закрытые подшипники шпинделя имеют смазку на весь срок службы. Смазывать их не требуется. Дальнейшая смазка подшипников шпинделя возможна при необходимости в случае снятия и установки их на шпинделе.

7.2 Регулировка подшипника шпинделя

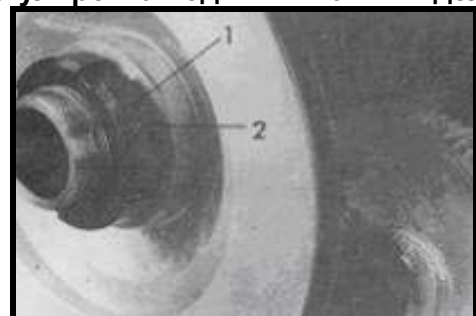


Рис.27

Роликовый подшипник основного шпинделя был установлен без зазора на заводе-производителе.

Если после длительного использования образовался зазор, необходимо отрегулировать подшипники.

Освободите резьбовой штифт (1, *Рис.27*). Осторожно вытащите гайку с канавкой (2), используя специальный ключ.

Шпиндель должен свободно проворачиваться, слишком сильное натяжение может повредить подшипник.

Снова зажмите резьбовой штифт.

7.3 Установка направляющей суппорта

Оба суппорта оборудованы регулировочными планками и могут быть установлены посредством винтов (1, *Рис.28*) и контргаек (2) без зазора.

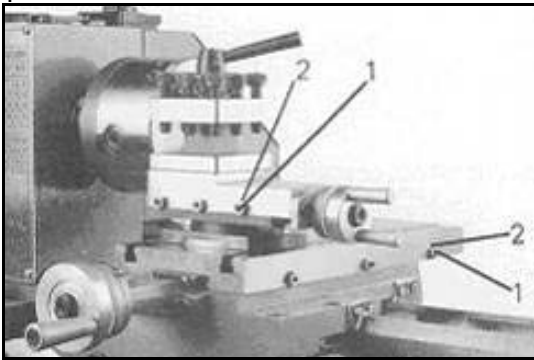


Рис.28

7.4 Регулировка поперечного суппорта

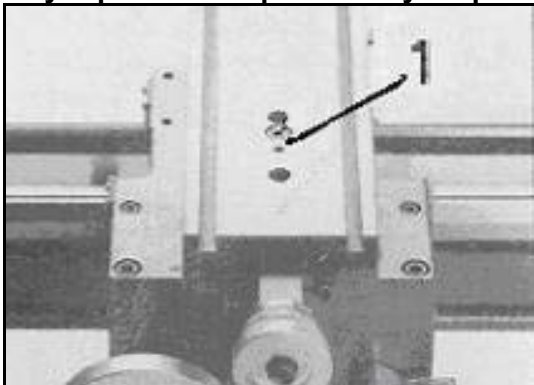


Рис.29

Снимите верхний суппорт и отрегулируйте резьбовой штифт (1, *Рис. 29*) таким образом, чтобы винт был снова без зазора соединен с гайкой.

7.5 Установка верхнего суппорта

Открутите опору винта, отрегулируйте резьбовое кольцо (1, *Рис. 30*) таким образом, чтобы винт был снова без зазора соединен с гайкой.

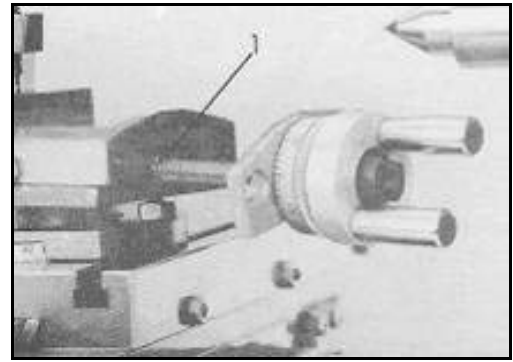


Рис.30

7.6 Регулировка винта верхнего суппорта

Освободите резьбовой штифт (1, *Рис.31*). Отрегулируйте гайку (2) таким образом, чтобы винт не имел зазора в радиальном направлении.

Закрутите гайку на резьбовом штифте.

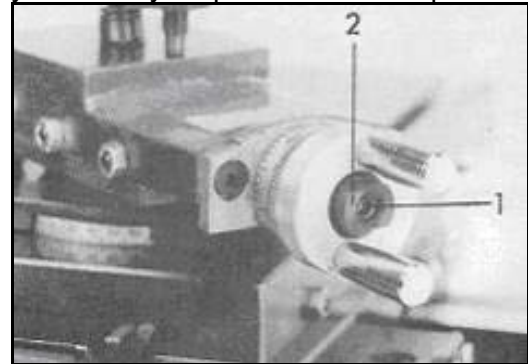


Рис.31

7.7 Регулировка гайки ходового винта

Открутите две гайки (1, *Рис.29*) справа на фартуке суппорта и отрегулируйте установочные винты (2) таким образом, чтобы половинки гайки ходового винта без зазора были расположены в своих направляющих.

Закрутите гайки и винты.

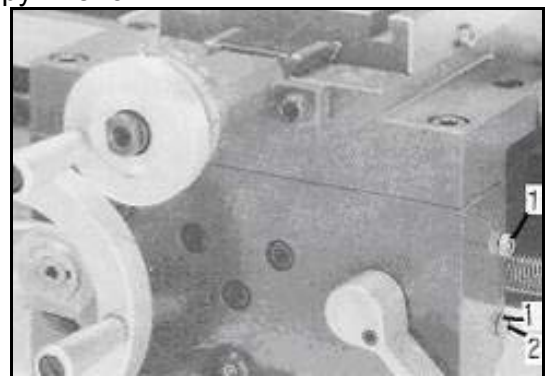


Рис.32

7.8 Замена штифта ведущего шпинделя

Если предохранительный штифт переломился вследствие перегрузок, его необходимо заменить новым (1, *Рис. 33*).

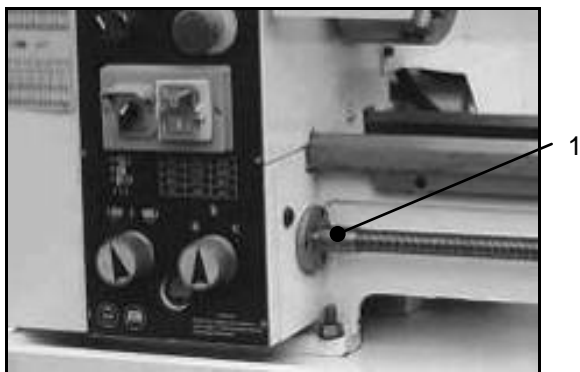


Рис. 33

Удалите старый штифт, используя пробойник. Совместите отверстия и установите новый штифт.

8. Устранение неисправностей

Мотор не работает

*Нет тока-

Проверить соединительные провода и предохранитель.

*Дефект мотора, выключателя или кабеля - вызвать электрика.

Сильная вибрация станка

*Не сбалансирована заготовка – сбалансировать, уменьшить число оборотов.

*Плохо зажата заготовка – увеличить длину зажима или диаметр, использовать заднюю бабку.

*Плохо зажат инструмент – уменьшить вылет инструмента.

*Люфт суппорта – отрегулировать регулировочные планки.

*Направляющие суппорта работают всухую – смазать направляющие.

*Затупилась режущая кромка инструмента – заточить или заменить инструмент.

*Давление резания слишком велико – уменьшить глубину или длину резания.

Накаляется резец

*Скорость резания слишком высока – снизить число оборотов.

*Износилась режущая кромка инструмента- заточить инструмент.

Конусность заготовки

*Смещена задняя бабка – выставить заднюю бабку.

*Перекошена станина станка – поверхность натяжения должна быть ровной.

Не работает автоматическая подача

*Сломан штифт – заменить штифт.

9. Дополнительные принадлежности

Артикул	Описание
465302	Вращающийся центр МК-2
708343K	Сверлильный патрон 13 мм МК-2
50000909	Отрезной резец 8x8 мм
50000913	Накатник
50000919	Хомутик для диаметра 10 мм
50000094	Набор из 11 токарных резцов 10x10мм
50000096	Вращающийся упорный центр МК-2
50000097	13 мм сверлильный патрон МК-2