

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ



МОДЕЛЬ: Z51100, Z51150, Z51200, Z51300,
Z56100, Z56150, Z56200, Z56300

Предисловие

Уважаемый клиент, благодарим за приобретение изделия, изготовленного компанией ООО «Металмастер».

Настоящее руководство подготовлено для владельца и операторов горизонтальной ленточной пилы для резки металла с целью обеспечения безопасности во время установки, эксплуатации и техобслуживания рассматриваемого изделия. Ознакомьтесь с информацией, содержащейся в данном руководстве и других прилагаемых документах. Чтобы обеспечить максимальный срок службы, высокую эффективность и безопасную работу данного станка, внимательно прочитайте данное руководство и соблюдайте его указания.

Иллюстрации и информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от фактической конструкции станка. Будучи изготавителем, мы постоянно стремимся усовершенствовать и обновить свою продукцию. Следовательно в станок могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Внешний вид станка может в некоторой степени отличаться от изображений в этом руководстве. Однако это не имеет какого-либо влияния на пригодность станка к эксплуатации. Следовательно мы отклоняем любые рекламации, связанные с указаниями и описаниями. Изменения и ошибки исключены!

Ваши рекомендации в отношении настоящего руководства по эксплуатации послужат важным вкладом в оптимизацию результатов нашего труда, которые мы предлагаем нашим клиентам. В случае любых вопросов или рекомендаций в целях усовершенствования незамедлительно обращайтесь в наш отдел сервисного обслуживания.

В случае возникновения любых вопросов после прочтения настоящего руководства по эксплуатации, либо если проблему не удалось устранить с помощью этого руководства по эксплуатации, обратитесь к своему специализированному торговому представителю или непосредственно в компанию ООО «Металмастер».

**Компания ООО «Металмастер»
РФ, 115191, г. Москва, 4-й Рошинский проезд д.18, стр. 7
Телефон/факс (495) 737-08-80
Эл. почта: info@metalmaster.ru
Веб-сайт: www.metalmaster.ru**

Содержание руководства по эксплуатации

Технические характеристики	4
1. Быстроходный прецизионный токарный станок	6
1-1 Описание элементов конструкции	6
2. Распаковка и монтаж	8
2-1 Указания по распаковке	8
2-2 Выгрузка станка	8
2-3 Конструкция крепления фундамента	9
2-4 Очистка	9
2-5 Регулировка уровня	9
3. Электрические цепи управления	14
3-1 Электропроводка.....	14
3-2 Электрическое устройство	14
3-3 Важные примечания	14
4. Пробный прогон	18
4-1 Знаки операций	18
4-2 Передачи и остановка главного шпинделя	19
4-3 Выбор скорости главного шпинделя	19
4-4 Вращение главного шпинделя в толчковом режиме	20
4-5 Важность и методы регулировки уровня шпинделя	20
4-6 Передачи и остановка коробки передач	21
4-7 Управление коробкой передач.....	21
4-8 Работа в ручном режиме	21
4-9 Применение автоматической подачи	22
4-10 Применение автоматической остановки подачи	22
4-11 Применение автоматической остановки подачи в четырех позициях.....	22
4-12 Применение задней бабки	23
5. Нарезка резьбы	24
5-1 Привод ходового винта	24
5-2 Нарезка резьбы	24
5-3 Резьбоуказатель	24
5-4 Таблица резьбы и подачи	26
6. Смазка	28
6-1 Смазка передней бабки.....	28
6-2 Смазка в коробке передач и фартуке	28
6-3 Справочная таблица по смазке других механизмов	28
6-4 Точки подачи смазки	29
7. Техническое обслуживание	30
7-1 Передняя бабка.....	30
7-2 Фартук и суппорт	31
7-3 Коробка передач.....	32
7-4 Регулировка центрирования задней бабки	32
7-5 Регулировка натяжения ремня.....	32
7-6 Регулировка ремня педали тормоза	33
7-7 Регулировка тормоза и микропереключателя	34
7-8 Регулировка люфта ходового винта.....	34
7-9 Техническое обслуживание насоса СОЖ	34
8. Патроны и монтаж патронов	35
9. Профилактическое техническое обслуживание	36
10. Поиск и устранение неполадок станка	39
11. Список деталей узлов	42


Технические характеристики

Модели	Z51100 / Z51150 / Z51200 / Z51300
Мощность	
Максимальный диаметр обработки над станиной	Ø 510 мм
Максимальный диаметр обработки над поперечными салазками суппорта	Ø 305 мм
Наибольший диаметр над выемкой в станине × Ширина	735 × 170 мм
Высота центра	255 мм
Расстояние между центрами	1000 мм/1500 мм/2000 мм/3000 мм
Ширина станины	350 мм
Макс. сечение режущего инструмента	25 × 25 мм
Общий ход поперечных салазок суппорта	316 мм
Общий ход верхних салазок суппорта	130 мм
Передняя бабка	
Диаметр отверстия шпинделя	Ø 80 мм
Передний конец шпинделя	D1-8
Конический переходник шпинделя на переднем конце, втулке	М.Т.№7
Количество ступеней частоты вращения шпинделя	12
Диапазон частоты вращения шпинделя	25 – 1600 об/мин
Резьба и подача	
Диаметр и резьба винта подачи	Ø 40 мм × 4 витка/дюйм или шаг 6 мм
Установленный шаг резьбы	2 – 112 витков/дюйм (60 шт.)
Шаг метрической резьбы	0,2 – 14 мм/об (47 шт.)
Диаметральный шаг (ДШ)	4 – 112 ДШ (50 шт.)
Модульный шаг (МШ)	0,1 – 7 МШ (39 шт.)
Дюймовая продольная подача	0,0022 – 0,0612 дюйма/об (35 шт.)
Метрическая продольная подача	0,059 – 1,646 мм/об (35 шт.)
Дюймовая поперечная подача	0,00048 – 0,01354 дюйма/об (35 шт.)
Метрическая поперечная подача	0,020 – 0,573 мм/об (35 шт.)
Задняя бабка	
Общий ход пиноли задней бабки	180 мм
Диаметр пиноли задней бабки	Ø 75 мм
Конус на конце пиноли задней бабки	М.Т.№5
Двигатель	
Двигатель привода шпинделя	7,5 кВт (10 Л.С.) 3 фазы
Двигатель насоса СОЖ	0,1 кВт (1/8 Л.С.)
Вес и габариты	
Требуемое станочное пространство (Д×Ш×В): см	239×115×143/284×115×143/334×115×143/ 434×115×143
Размеры упаковочного ящика (Д×Ш×В): см	245×115×174/290×115×174/340×115×174/ 440×115×174
Вес нетто	2070 кг / 2160 кг / 2435 кг / 2805 кг
Вес брутто	2460 кг / 2550 кг / 2840 кг / 3270 кг

Модели	Z56100 / Z56150 / Z56200 / Z56300
Мощность	
Максимальный диаметр обработки над станиной	Ø 560 мм
Максимальный диаметр обработки над поперечными салазками суппорта	Ø 355 мм
Наибольший диаметр над выемкой в станине × Ширина	735 × 170 мм
Высота центра	280 мм
Расстояние между центрами	1000 мм/1500 мм/2000 мм/3000 мм
Ширина станины	350 мм
Макс. сечение режущего инструмента	25 × 25 мм
Общий ход поперечных салазок суппорта	316 мм
Общий ход верхних салазок суппорта	130 мм
Передняя бабка	
Диаметр отверстия шпинделя	Ø 80 мм
Передний конец шпинделя	D1-8
Конический переходник шпинделя на переднем конце, втулке	М.Т.№7
Количество ступеней частоты вращения шпинделя	12
Диапазон частоты вращения шпинделя	25 – 1600 об/мин
Резьба и подача	
Диаметр и резьба винта подачи	Ø 40 мм × 4 витка/дюйм или шаг 6 мм
Установленный шаг резьбы	2 – 112 витков/дюйм (60 шт.)
Шаг метрической резьбы	0,2 – 14 мм/об (47 шт.)
Диаметральный шаг	4 – 112 ДШ (50 шт.)
Модульный шаг	0,1 – 7 МШ (39 шт.)
Дюймовая продольная подача	0,0022 – 0,0612 дюйма/об (35 шт.)
Метрическая продольная подача	0,059 – 1,646 мм/об (35 шт.)
Дюймовая поперечная подача	0,00048 – 0,01354 дюйма/об (35 шт.)
Метрическая поперечная подача	0,020 - 0,573 мм/об (35 шт.)
Задняя бабка	
Общий ход пиноли задней бабки	180 мм
Диаметр пиноли задней бабки	Ø 75 мм
Конус на конце пиноли задней бабки	М.Т.№5
Двигатель	
Двигатель привода шпинделя	7,5 кВт (10 Л.С.) 3 фазы
Двигатель насоса СОЖ	0,1 кВт (1/8 Л.С.)
Вес и габариты	
Требуемое станочное пространство (Д×Ш×В): см	239×115×146/284×115×146/334×115×146/434×115×146
Размеры упаковочного ящика (Д×Ш×В): см	245×115×174/290×115×174/340×115×174 / 440×115×174
Вес нетто	2070 кг / 2160 кг / 2435 кг / 2805 кг
Вес брутто	2460 кг / 2550 кг / 2840 кг / 3270 кг

1. Быстроходный прецизионный токарный станок

1-1 Описание элементов конструкции

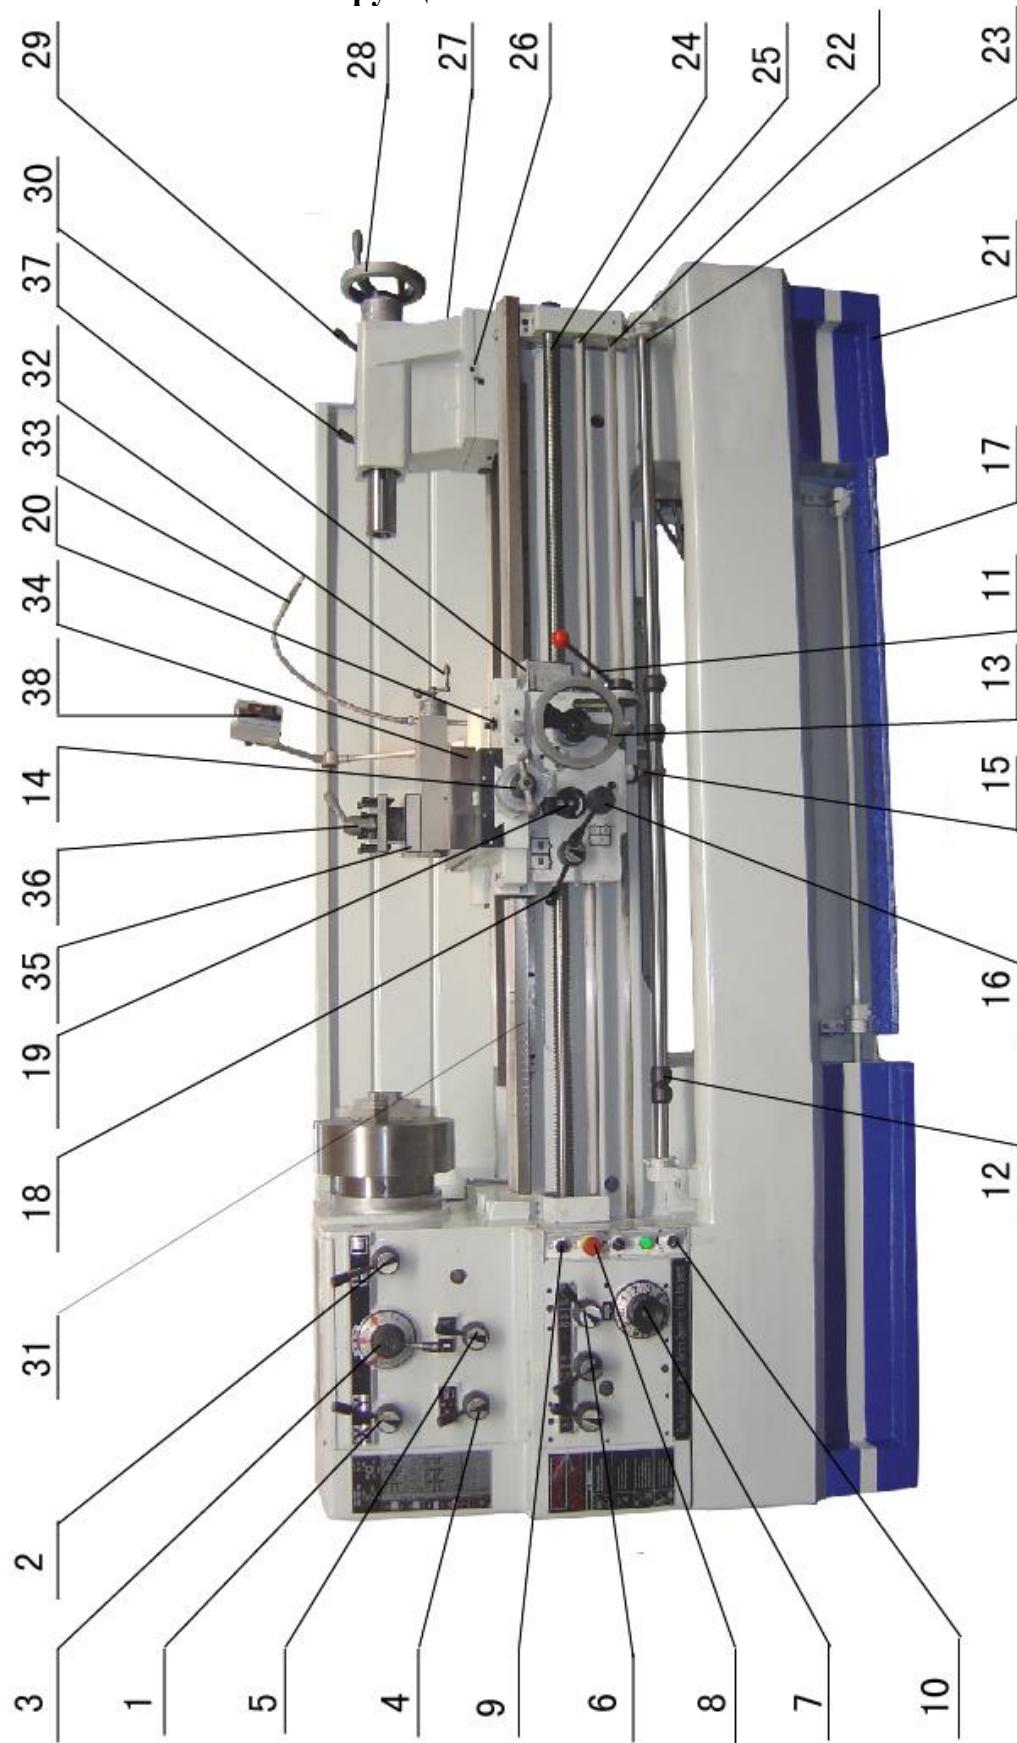

№	Описание	№	Описание
1	Рукоятка переключения скоростей главного шпинделя	20	Зажимные винты суппорта
2	Рукоятка переключения высокой/низкой скоростей	21	Установочные анкерные болты
3	Рукоятка переключения скоростей главного шпинделя	22	Рукоятка запуска
4	Рукоятка реверса подачи	23	Рукоятка автоматической остановки в 4 положениях
5	Рукоятка выбора резьбовых подач	24	Ходовой винт
6	Рукоятка переключения резьбовых подач	25	Тяга механизма автоматической подачи
7	Диск переключения 10-ступенчатой подачи	26	Регулировочные винты, установленные на задней бабке
8	Выключатель питания	27	Корпус задней бабки
9	Переключатель толчкового режима	28	Маховик задней бабки
10	Переключатель насоса СОЖ	29	Рукоятка крепления задней бабки
11	Рукоятка запуска управления шпинделем	30	Рукоятка крепления пиноли задней бабки
12	Эксцентриковое центровое кольцо	31	Стойка
13	Маховик продольного фартука	32	Рукоятка крестового суппорта
14	Рукоятка подачи поперечного суппорта	33	Регулирующий клапан СОЖ
15	Стопор автоматического центрирования	34	Крестовой суппорт
16	Рукоятка автоматической подачи	35	Четырехпозиционный резцодержатель
17	Педаль тормоза	36	Зажимная рукоятка резцодержателя
18	Рукоятка включения маточной гайки	37	Резьбоуказатель
19	Рукоятка переключения подач (продольная и поперечная подача)	38	Лампа

2. Распаковка и монтаж

2-1 Указания по распаковке

При необходимости транспортировать данный станок на малое расстояние закрепите его на грузовом автомобиле посредством пенькового каната. В случае транспортировки на большое расстояние его следует упаковать в деревянный ящик или перевозить в контейнере. После доставки в первую очередь необходимо проверить упаковку на наличие каких-либо повреждений. После распаковки тщательно проверьте на наличие каких-либо повреждений и на комплектность. При их обнаружении следует немедленно связаться с нами для надлежащего решения данной проблемы, в противном случае мы отказываемся предоставлять любую компенсацию за повреждения станка.

2-2 Выгрузка станка

При выгрузке станка из автомобиля или его перемещении действуйте, как указано далее (как показано на рисунке 2-2).

- 1) Подготовьте две круглые палки (длиной около 830 мм и диаметром 40 мм) и вставьте их в отверстия в станине токарного станка. Затем следует его поднять тросами, закрепленными на обоих концах палки.
- 2) Поднимите станок краном.
- 3) Перед подъемом отрегулируйте положение фартука и задней бабки токарного станка, чтобы добиться уравновешивания станка.
- 4) После доставки станка на место назначения обязательно соблюдайте осторожность при его опускании. Не отпускайте его резко, чтобы он не ударился об землю, чтобы это не повлияло на точность работы станка.
Примечание: Вес станка указан в таблице технических характеристик.
- 5) При регулировке электронным органом управления поддерживайте расстояние между станком и стенкой не менее 600 мм.


Рисунок 2-2



2-3 Конструкция крепления фундамента

В связи с новой тенденцией применения инструментов из сверхтвёрдой легированной стали увеличивается скорость резки по сравнению с применявшимися ранее стальными инструментами. Однако, по этой причине существенно усиливается вибрация станка. Для обеспечения оптимального результата резки требуется очень прочная и устойчивая конструкция крепления фундамента. (См. рисунок конструкции крепления фундамента справа).

Рисунок 2-3

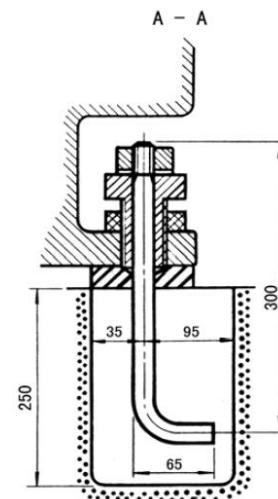

2-4 Очистка

Перед отгрузкой на все наши станки наносится слой антикоррозионной смазки. После осмотра необходимо снять этот слой со всех направляющих скольжения, ходового винта, валов и других полированных деталей мягкой тканью с очищающим средством (запрещено использовать бензин или целлюлозный растворитель во избежание возгорания или взрыва). Затем нанесите тонкий слой смазочного масла. Необходимо протолкнуть назад и вперед следующие подвижные детали: держатель инструмента, задняя бабка.

2-5 Регулировка уровня

Прежде чем регулировать станину токарного станка в горизонтальной плоскости, следует дождаться, чтобы крепежные винты и цемент полностью отвердели. В ходе регулировки поместите уровни (с погрешностью не более 0,02 мм / 1000 мм) на канавки станины токарного станка, чтобы проверить правильность уровня в продольном направлении. Выполните такие же действия для проверки уровня в поперечном направлении.

Допуск по уровню следует отрегулировать в пределах 0,04 мм/1000 мм.

Затяните гайки и снова проверьте, не возникают ли ошибки из-за слишком сильного затягивания винтов. Если это так, может потребоваться повторная регулировка.

Как показано на рисунке, поместите два уровня на станину токарного станка, чтобы проверить выравнивание. При этом перемещайте рабочие органы станка вперед и назад в максимально возможном диапазоне перемещения.


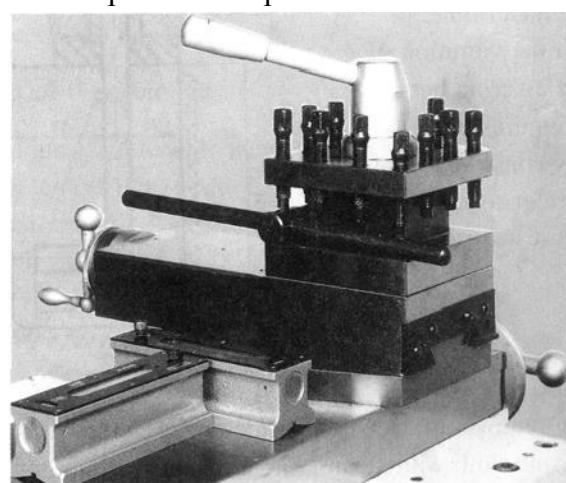


Рисунок 2-5

Рисунок 2-3

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ ДИАГРАММЫ Z51xxx, Z56xxx


Крайнее положение задней бабки

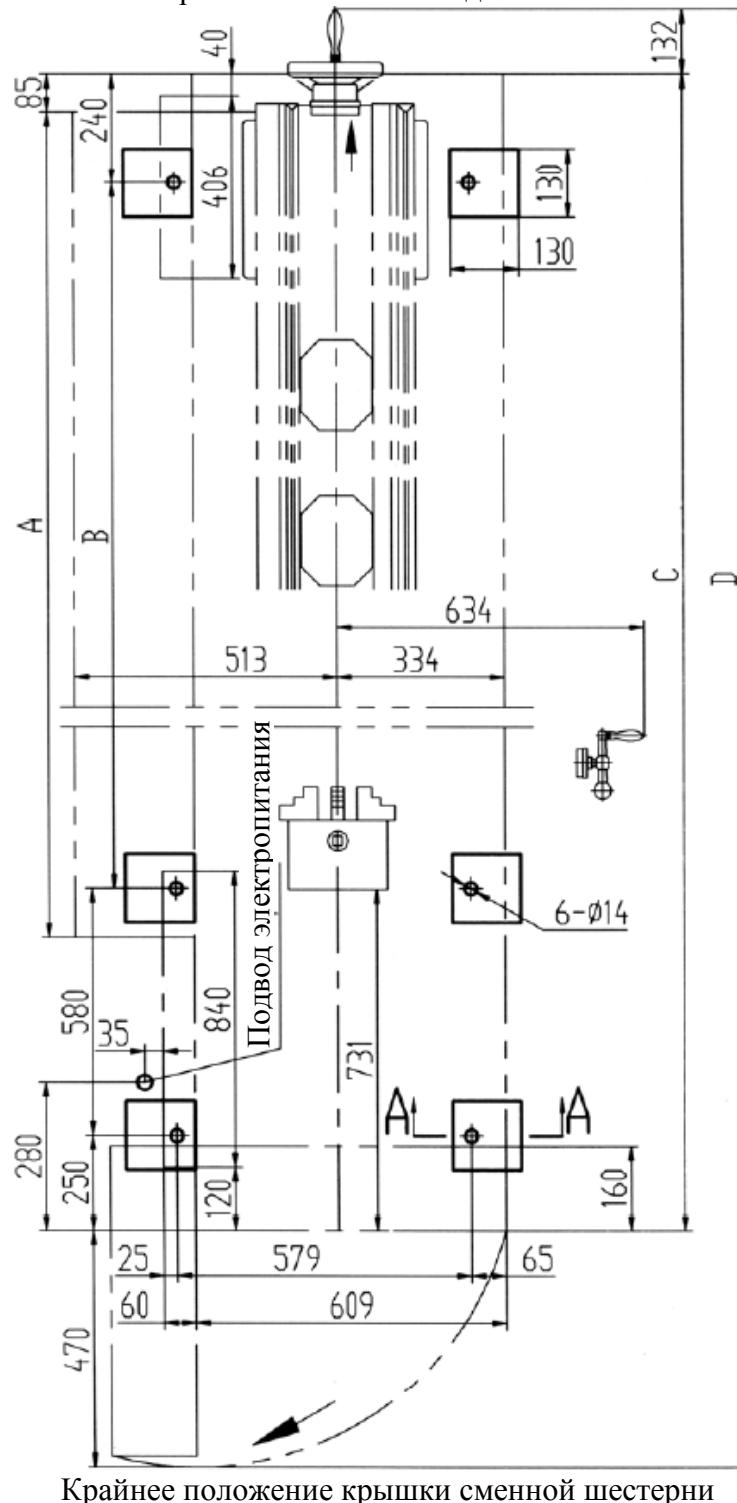

Крайнее положение крышки сменной шестерни

	A	B	C	D
расстояние между центрами 1000 мм	1665	1296	2366	2968
расстояние между центрами 1500 мм	2105	1746	2816	3418
расстояние между центрами 2000 мм	2605	2246	3316	3918


Рисунок 2-3

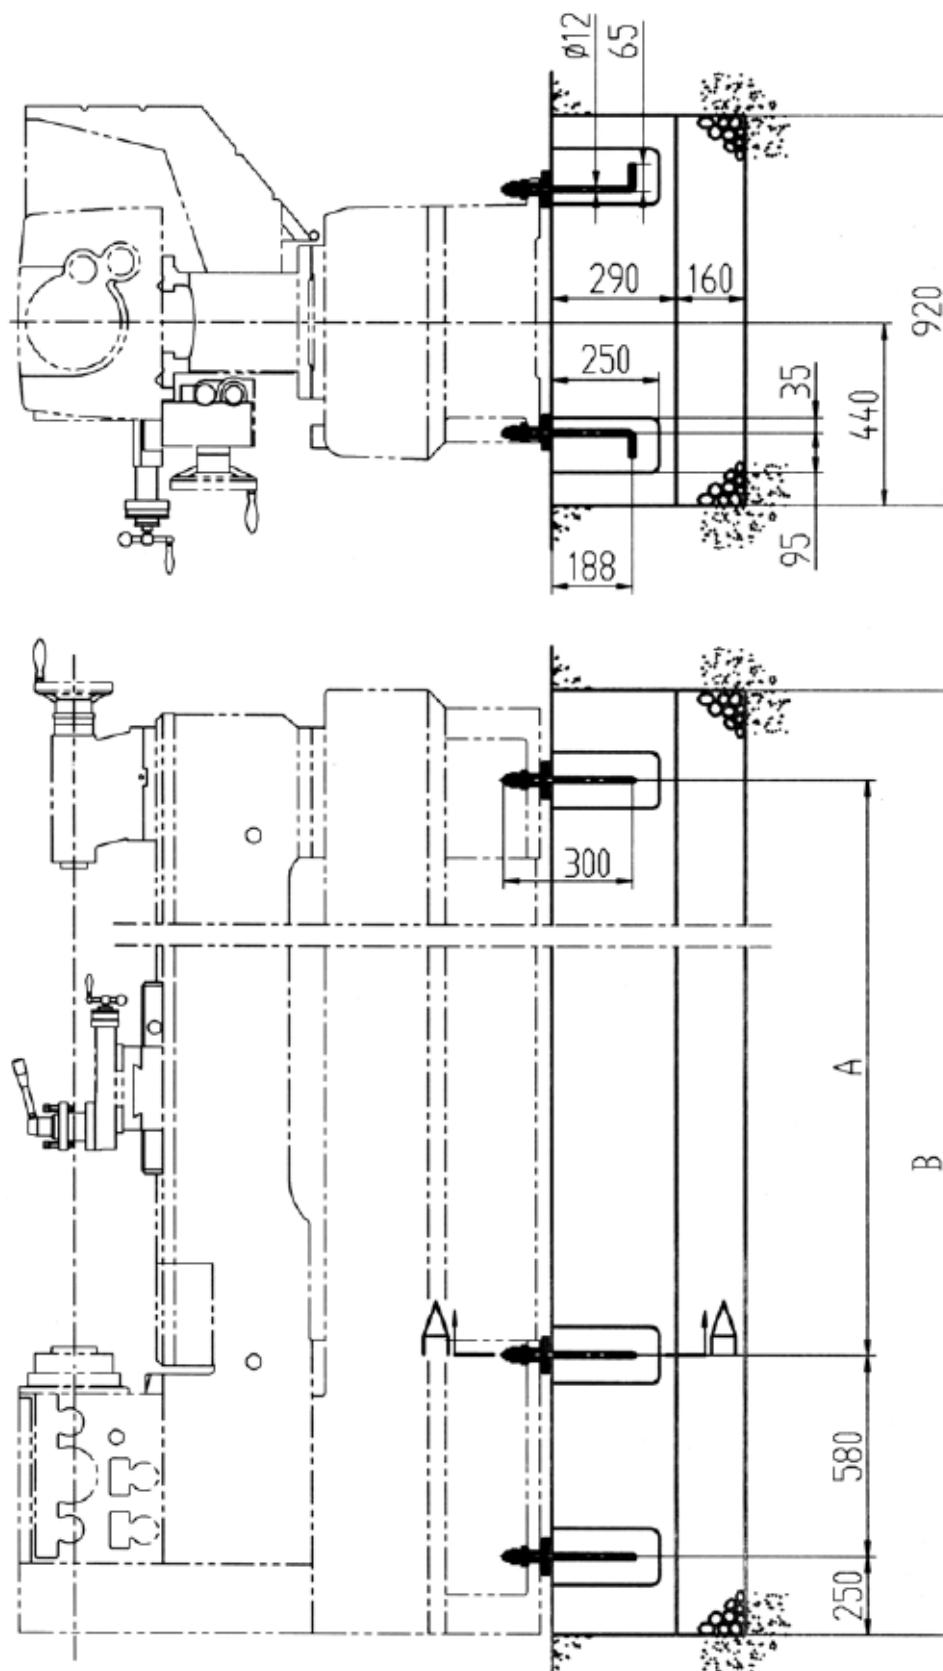

	расстояние между центрами 1000 мм	расстояние между центрами 1500 мм	расстояние между центрами 2000 мм
A	1296	1746	2246
B	1796	2816	3316

Рисунок 2-3


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ ДИАГРАММЫ Z51xxx, Z56xxx
 Крайнее положение задней бабки

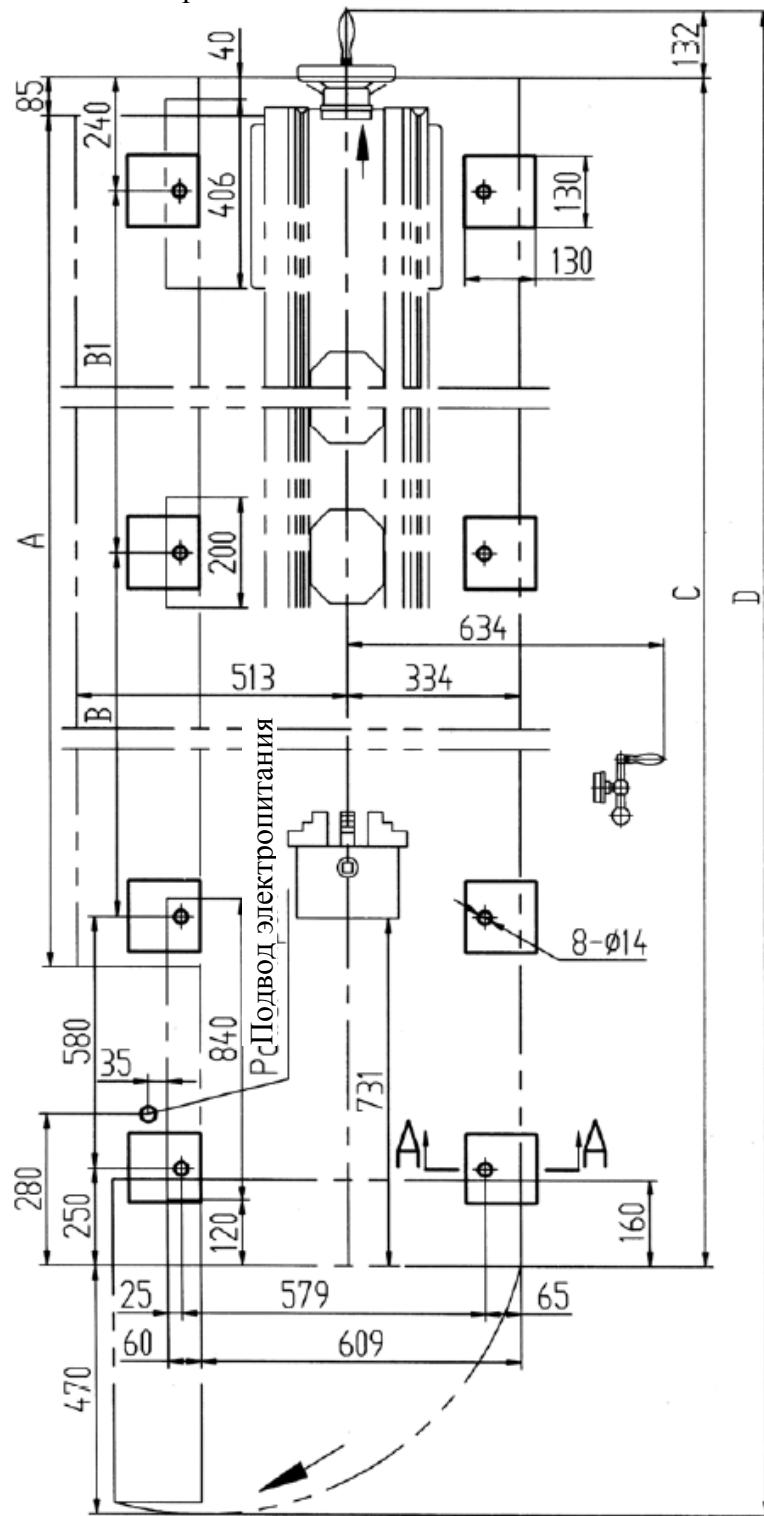

Крайнее положение крышки сменной шестерни

	A	B	B1	C	D
расстояние между центрами 3000 мм	3605	1606	1640	4316	4918

Рисунок 2-3

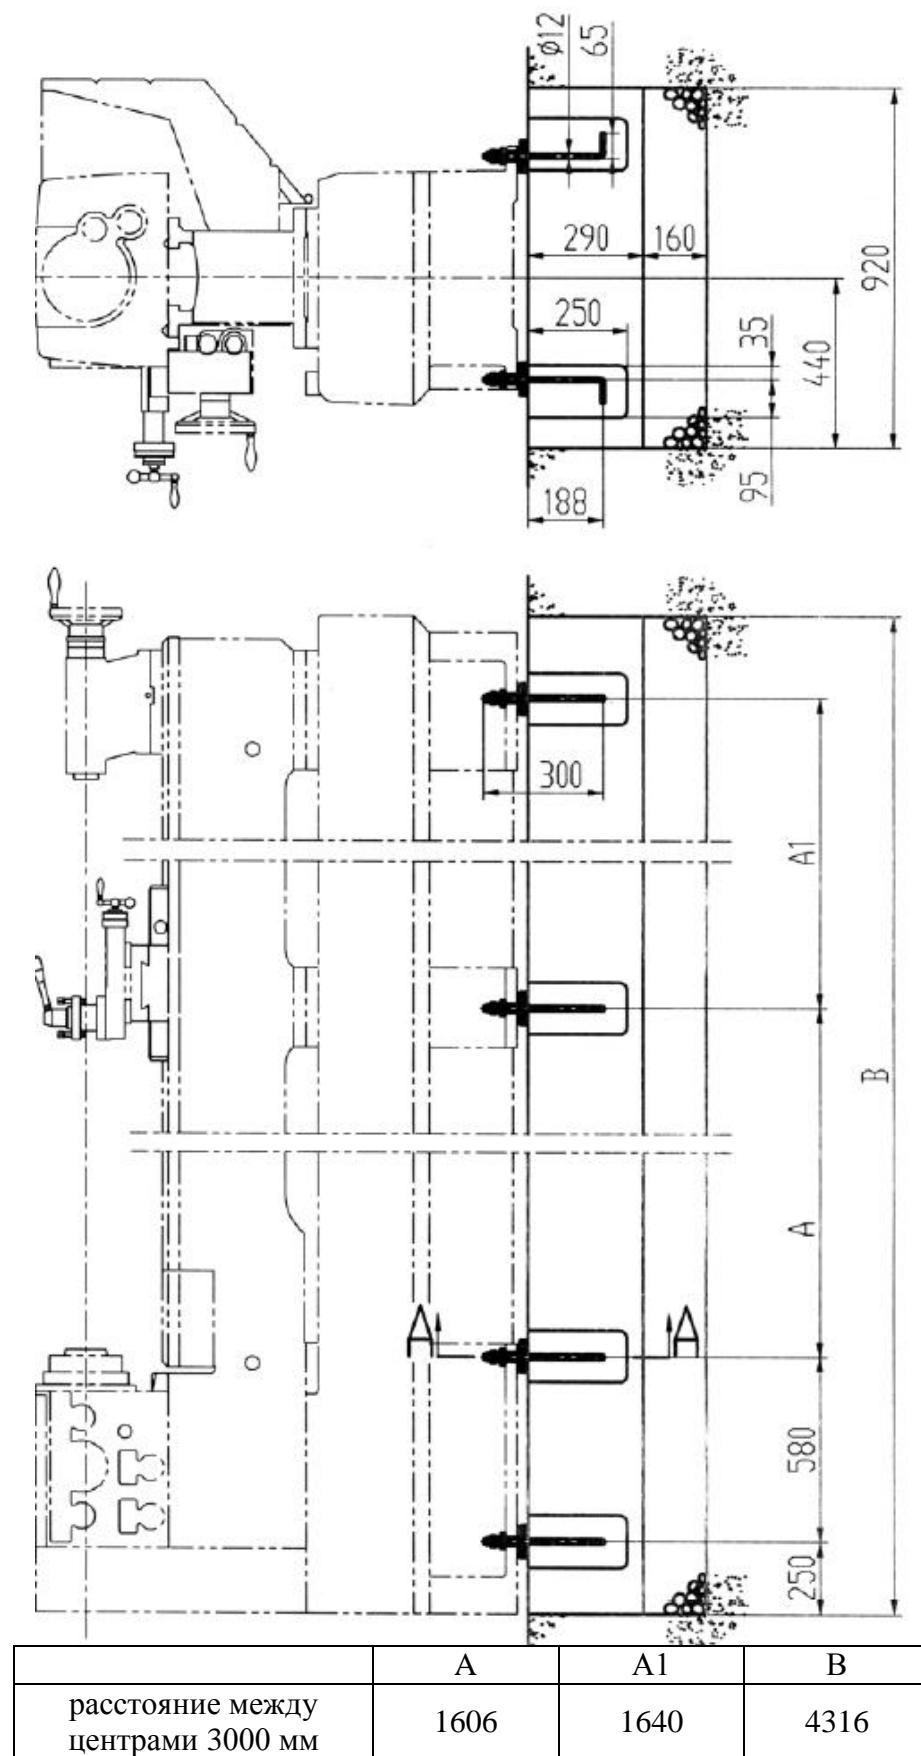

3. Электрические цепи управления

3-1 Электропроводка

Электрический блок управления расположен под металлической крышкой позади станины токарного станка. Подключите клеммы «R», «S» и «T» к источнику питания. Следует отметить, что поперечное сечение электропроводки должно быть не менее 8 мм^2 . Выключатель питания станка и источник питания должны быть оснащены предохранителем, а станок должен быть заземлен.

3-2 Электрическое устройство

- 1) Электрический щит оснащен автоматическим выключателем и электромагнитным контактором, чтобы предотвратить поломку двигателя из-за перегрузки.
- 2) Позиционный поворотный переключатель подключен к микропереключателю.
- 3) Педальный тормоз подключен к микропереключателю, а торможение обеспечивается перед ручным пуском. После каждого отпускания педального тормоза необходимо снова активировать рукоятку включения шпинделя, чтобы возобновить работу главного шпинделя.
- 4) В верхней части блока управления расположена кнопка «INTREMITTENT» для вращения шпинделя в толчковом режиме.


3-3 Важные примечания


**Проверьте направление вращения шпинделя после монтажа проводов:

1. Включите выключатель питания.
2. Слегка нажмите на кнопку «INTREMITTENT».
3. Проверьте направление вращения главного шпинделя относительно задней бабки.
4. Если шпиндель вращается против часовой стрелки, монтаж проводов выполнен правильно.
5. Если в противоположном направлении, поменяйте местами между собой любой из двух проводов между клеммами «R», «S», «T».


**Если включен индикатор питания, но мотор невозможен запустить, это означает, что он перегружен.

Если это произошло по причине превышения по току, немедленно сработает автоматический выключатель. В таком случае выключите электропитание, затем слегка нажмите на тумблер сброса рядом с автоматическим выключателем в блоке управления. Теперь мотор можно снова запустить (на следующей странице показана принципиальная электрическая схема).

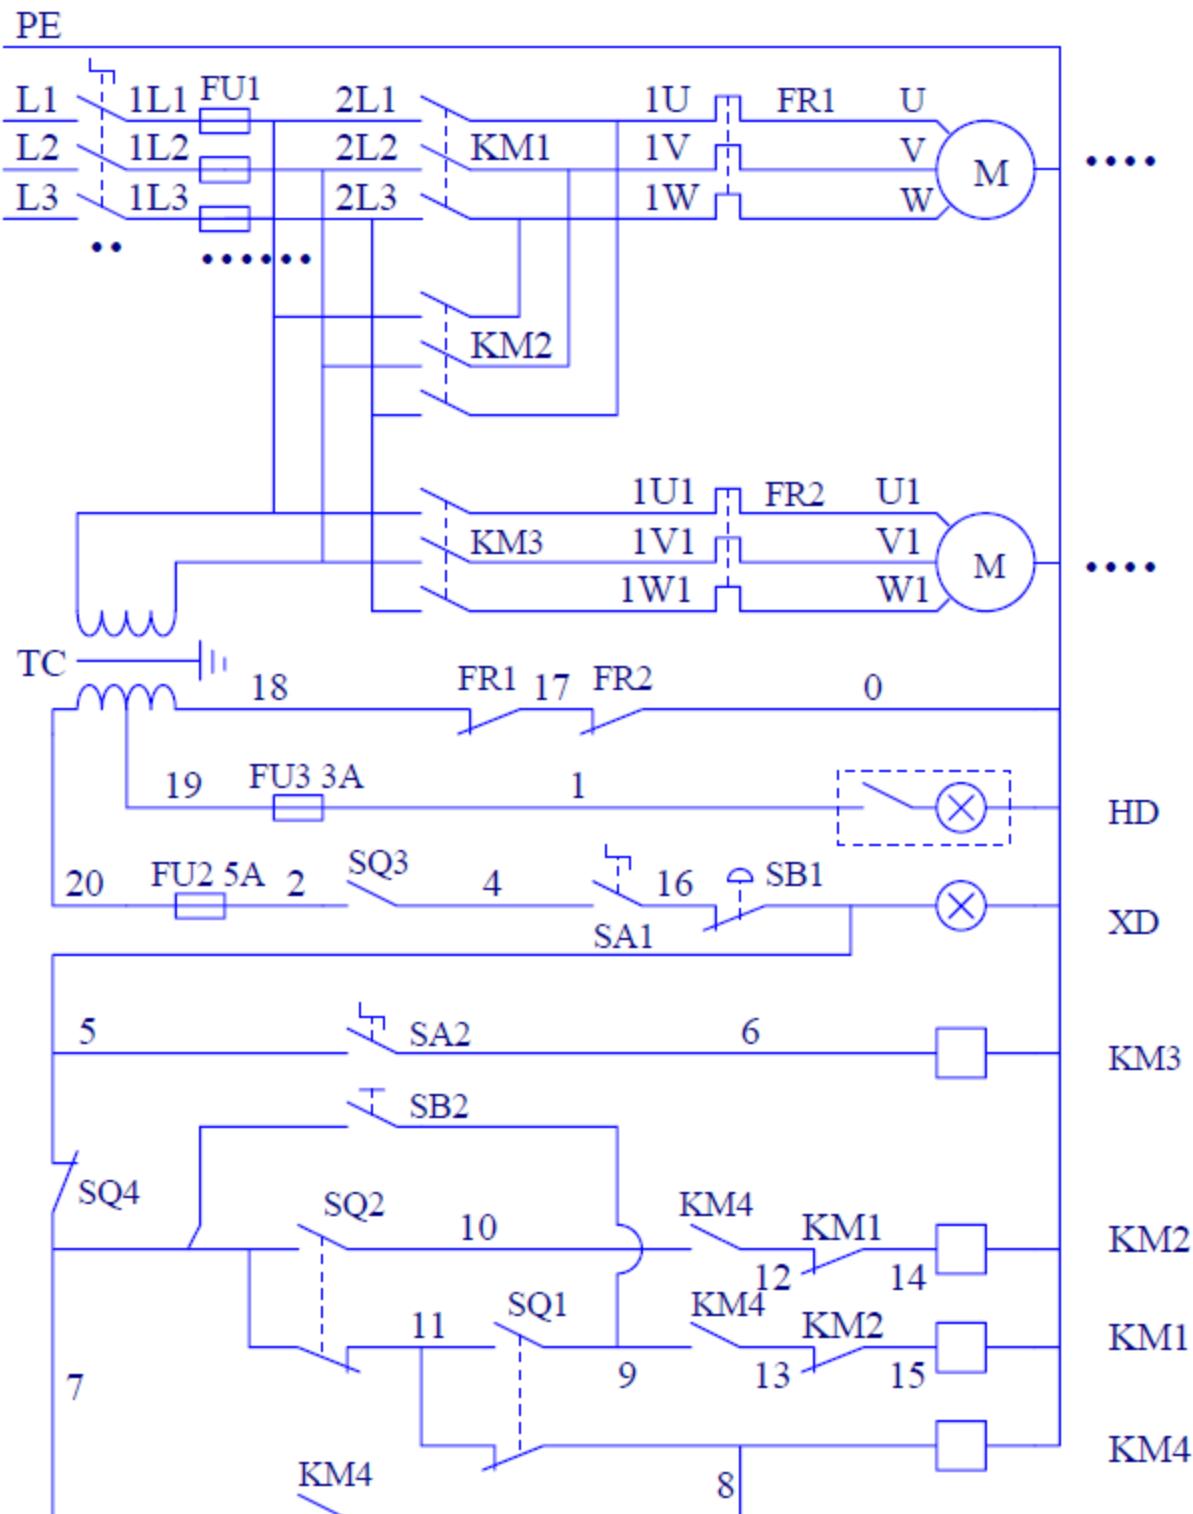

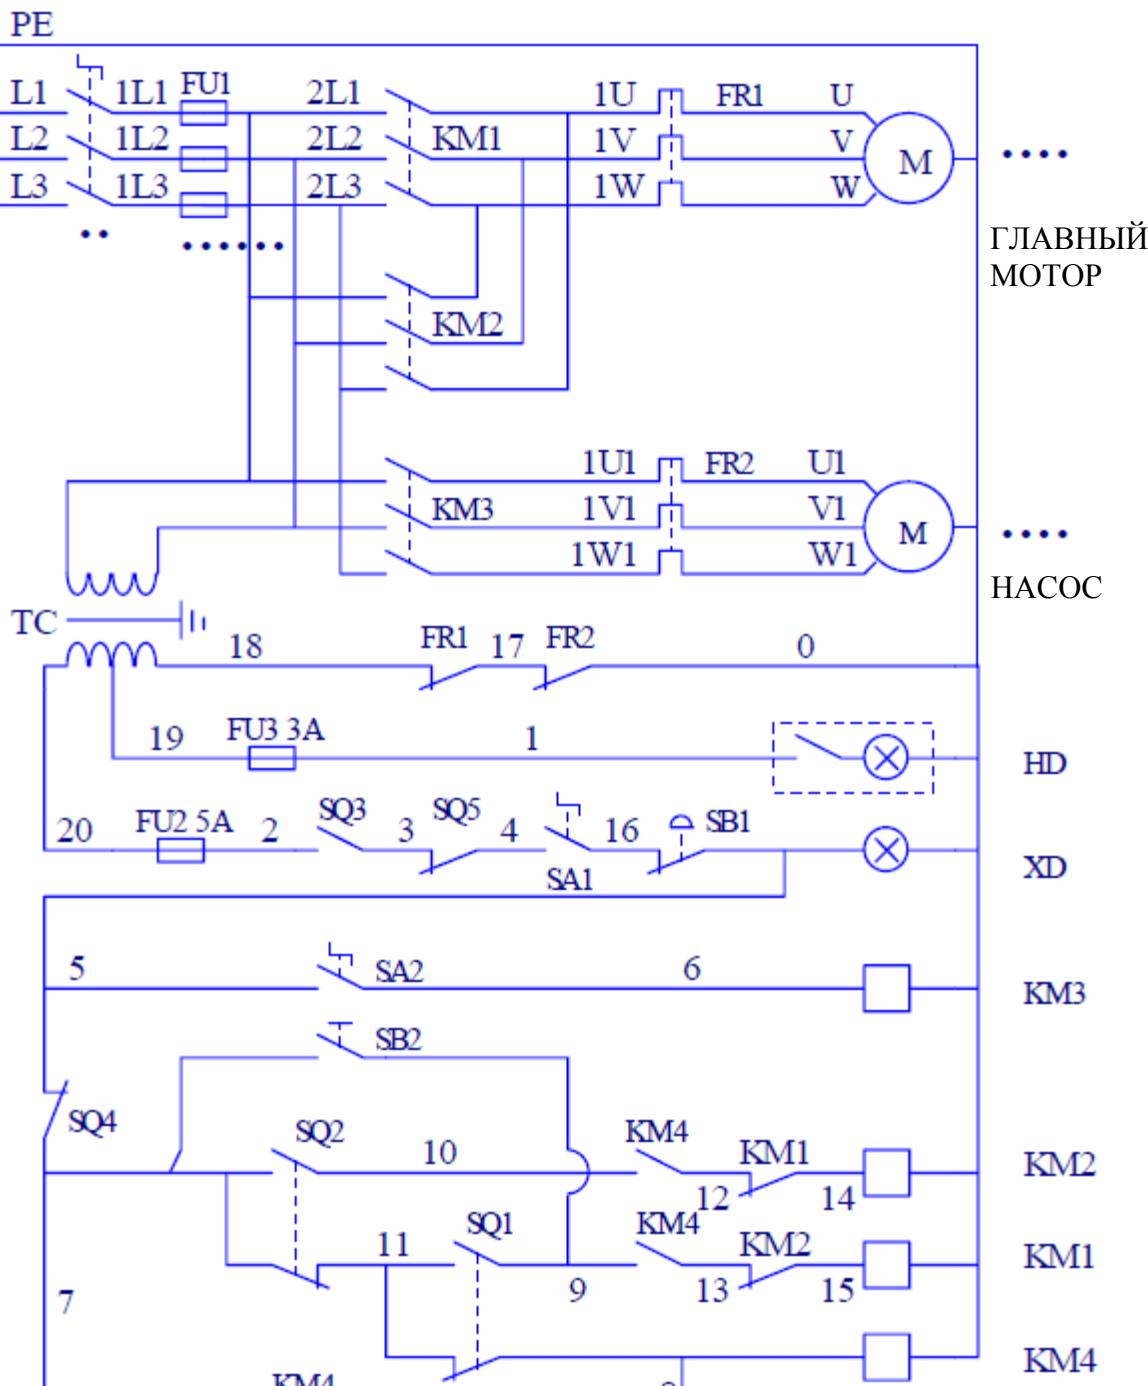

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

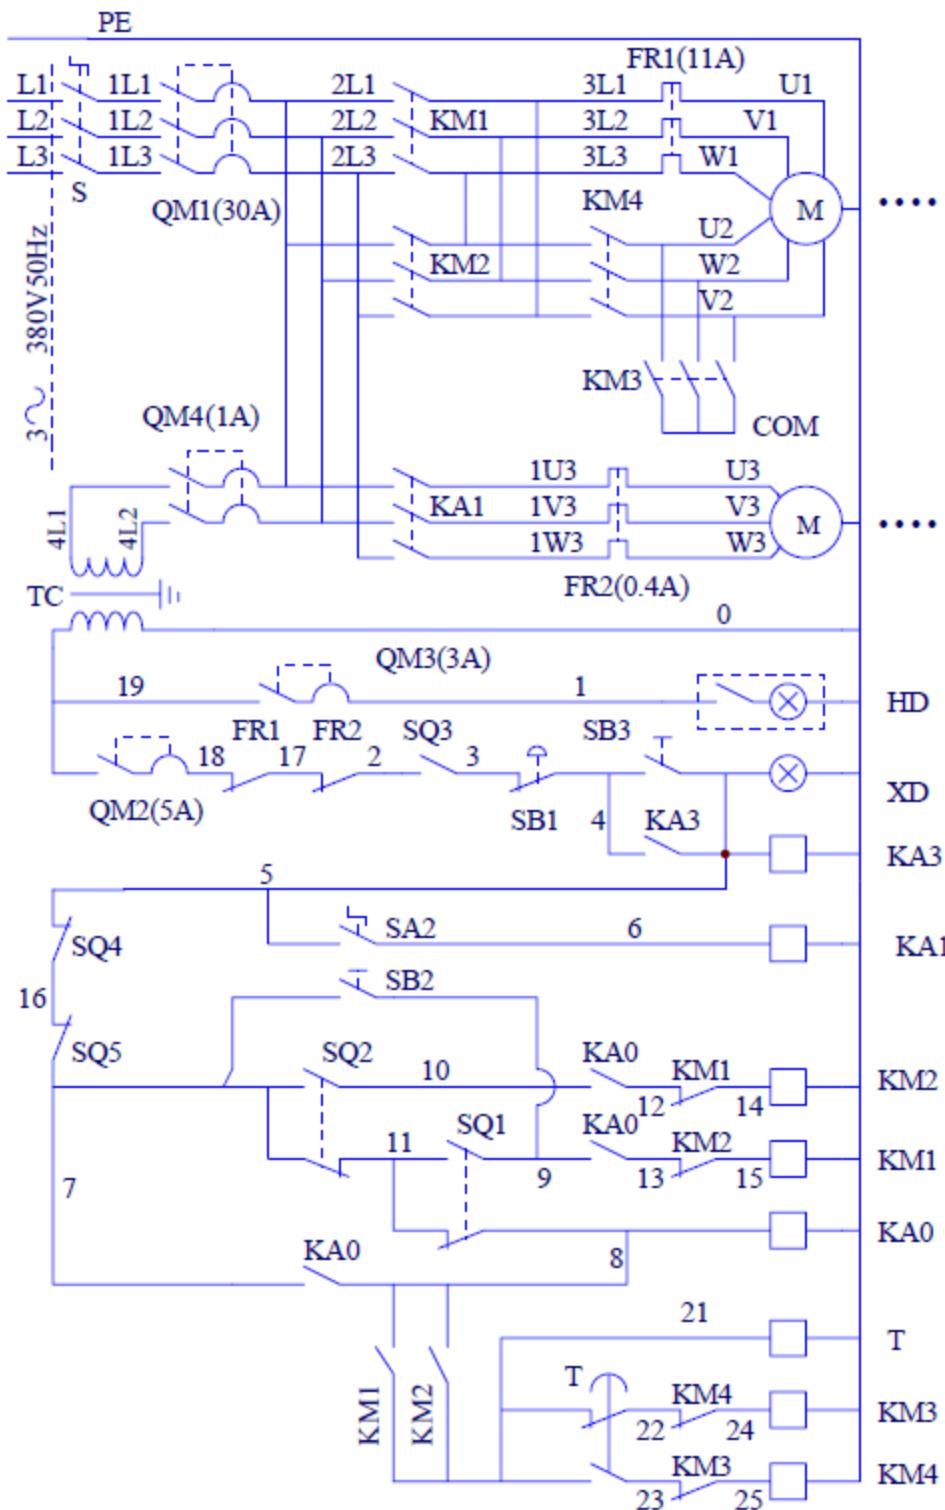

4. Пробный прогон

4-1 Знаки операций

1		Высокоскоростное вращение	11		Плавная регулировка (давление) (по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки давление уменьшается)
2		Низкоскоростное вращение	12		Электрический шкаф управления
3		Вращение вперед	13		Дюймовая резьба
4		Нейтраль передачи	14		Метрическая резьба
5		Вращение в обратную сторону	15		Скорость автоматической подачи на оборот
6		Освещение	16		Насос
7		Кнопка толчковой подачи	17		Включение питания (зеленая)
8		Поперечная подача	18		Выключение питания (красная)
9		Продольная подача	19		Место ввода масла (отверстие)
10		Конусное сцепление	20		Остановка

4-2 Передачи и остановка главного шпинделя

После выполнения предыдущих пунктов руководства можно приступать к пробному прогону. Переведите рукоятку переключения высокой/низкой скорости (2) в положение «L», рукоятку переключения скоростей главного шпинделя (3) в левое положение, а рукоятку реверса подачи (4) в среднее положение «N». Поверните рукоятку запуска (11) вправо и опустите вниз, чтобы вращать шпиндель вперед, либо потяните рукоятку вверх, чтобы вращать в обратную сторону. Используйте рукоятку управления шпинделем, чтобы управлять станком в нормальных условиях, а если его необходимо остановить в аварийной ситуации, используйте тормоз. Конечно, в таком случае, чтобы возобновить работу шпинделя, рукоятку управления шпинделем следует снова перевести в среднее положение.

Включите переключатель насоса (10), чтобы запустить насос. Регулировочный клапан (33) используется для регулировки необходимого количества охлаждающей воды.

4 - 2




4-3 Выбор скорости главного шпинделя

Скорость главного шпинделя можно переключать посредством 3-х рукояток переключения скорости, т.е. рукоятки переключения скоростей (1), рукоятки переключения высокой/низкой скорости (2) и рукоятки переключения скоростей главного шпинделя (3). Всего можно выполнить 12 переключений скорости. При переключении рукоятки высокой/низкой скорости (2) в нейтральное положение между «H» и «L», главный шпиндель можно вращать только руками. В целях безопасности и во избежание повреждения шестерни каждое переключение скорости следует выполнять при остановленном моторе. Если зубцы шестерен не могут правильно сцепиться, нажмите кнопку «INTERMITENT», а затем переместите рукоятку переключения скорости (1) (2) или (3), чтобы изменить скорость вращения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ СКОРОСТЬ ПРИ ВРАЩАЮЩЕМСЯ ШПИНДЕЛЕ. ПЕРЕД ПУСКОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ШЕСТЕРНИ СЦЕПЛЕНЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.

4 - 3

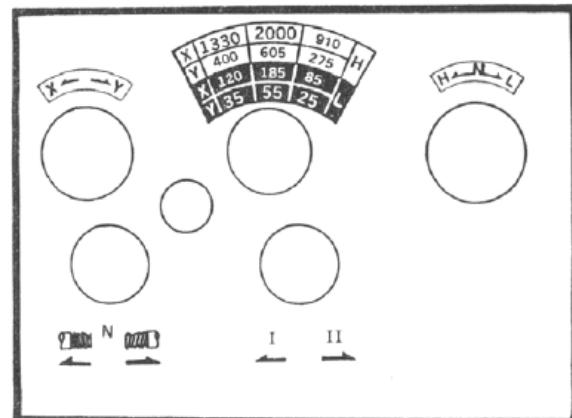

4-4 Вращение главного шпинделя в толчковом режиме


Для удобства изменения скорости главного шпинделя, подтверждения скорости подачи и центрирования объектов станок оснащен кнопкой «INTERMITTANT» (9), расположенной на правой стороне коробки передач. При нажатии этой кнопки главный шпиндель начнет немедленно вращаться вперед, а при отпускании кнопки шпиндель остановится. Следует отметить, что при использовании толчкового режима шпиндель не может вращаться в обратном направлении.



4-5 Важность и методы регулировки уровня шпинделя

- 1) Включите переключатель, чтобы шпиндель начал вращаться при настройке на 1330 об/мин. Положите ладонь левой руки на крышку передней бабки, чтобы почувствовать ее вибрацию. Если шпиндель выровнен неправильно, это приведет к вибрации токарного станка. Чтобы отрегулировать, перемещайте выравнивающий блок («A» или «B») влево или вправо, пока не ощутите левой рукой минимальную вибрацию.
- 2) Затем измените скорость шпинделя на 2000 об/мин или 900 об/мин и проверьте выравнивание таким же образом, как и при 1330 об/мин путем регулировки выравнивающего блока «A» или «B».

4 - 5

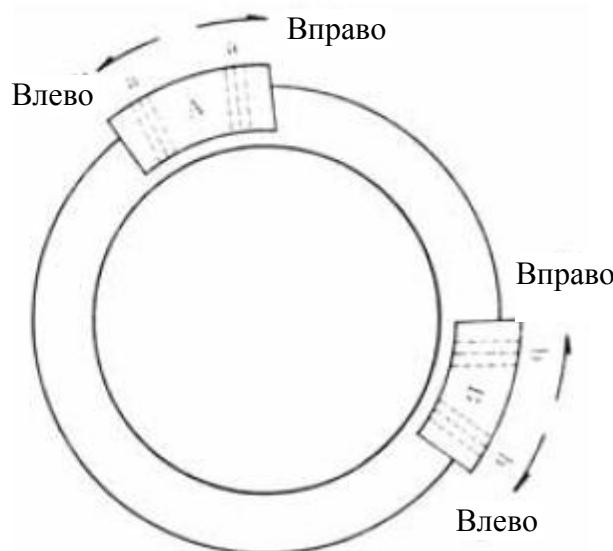

4-6 Передачи и остановка коробки передач

Под торцевой крышкой передней бабки расположена зубчатая передача, которая передает усилие между передней бабкой и коробкой передач. Если перевести рукоятку реверса подачи (4) в правое положение, коробка передач будет вращаться вперед, в левом положении рукоятки она будет вращаться в обратном направлении, а если рукоятку установить в среднее положение, коробка передач остановится. Скорость запрещено изменять при работающем станке.

4-7 Управление коробкой передач

1. Нарезка резьбы

Благодаря коробке передач особой конструкции при нарезке резьбы не требуется использовать задний перебор. Чтобы обеспечить необходимые рабочие параметры, см. таблицу рабочей подачи коробки передач и установите соответствующую рукоятку переключения подачи для нарезки резьбы (5) (6) (7) в подходящее положение.

2. Автоматическая подача


Автоматическую подачу следует настроить в зависимости от скорости резания и скорости подачи. См. таблицу данных по резке и выберите правильную скорость подачи, а затем следуйте указаниям на табличке, чтобы установить рукоятку переключения подачи для нарезки резьбы (5) (6) (7) в подходящее положение.

4-8 Работа в ручном режиме

Сначала сдвиньте рукоятку включения маточной гайки (18) фартука и рукоятку реверса подачи (4) в положение «N», затем можно произвольно управлять маховиком фартука продольной подачи (13), поперечными салазками суппорта (14) и маховиком крестового суппорта (32). На каждый оборот маховика фартука выполняется подача на 17 мм. Цена деления лимба для поперечных салазок и крестового суппорта составляет 0,02 мм, а на оборот их маховиков выполняется подача на 4 мм.

Разблокируйте зажимную рукоятку резцодержателя (36), после чего резцодержатель можно повернуть против часовой стрелки, а затем снова зажать его. Чтобы заблокировать фартук, следует завинтить зажимной винт суппорта (20). При наличии люфта между поперечными салазками суппорта и крестовым суппортом необходимо просто затянуть зажимные винты на обоих концах наклонной пластины.

4-8

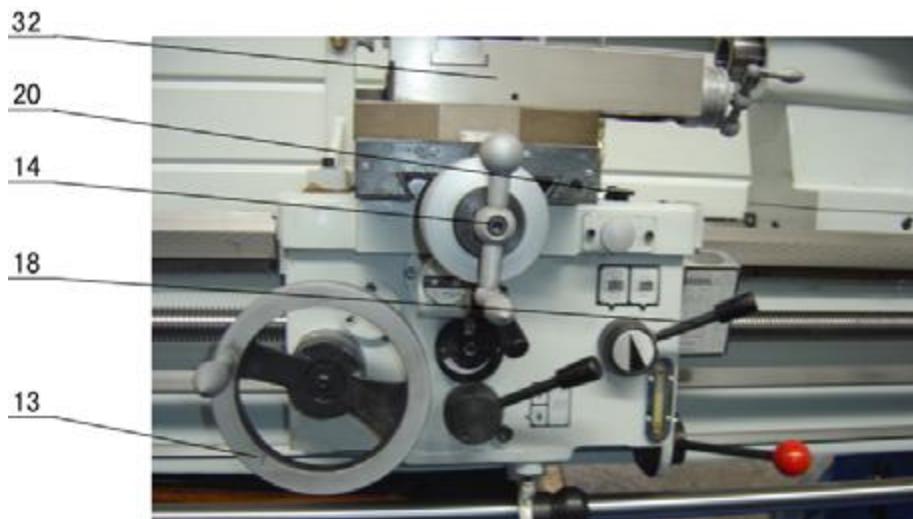

4-9 Применение автоматической подачи

- 1) Переведите рукоятку реверса подачи (4) на передней бабке в положение выбранного направления подачи.
- 2) Выберите подходящую скорость подачи, переместив рукоятку переключения подачи коробки передач.
- 3) Нажмите вниз рукоятку включения маточной гайки (18), чтобы начать нарезку резьбы.
- 4) Если инструмент необходимо подавать в поперечном направлении, нажмите вниз рукоятку выбора продольной подачи (19).
- 5) Если необходимо подавать в продольном направлении, потяните вверх рукоятку выбора поперечной подачи (19).

4-10 Применение автоматической остановки подачи

Фартук станка оснащен функцией остановки автоматической подачи. Навинтите винт на эксцентриковое центрирующее кольцо (12) и установите в соответствующее положение. Следует отметить, что выступ эксцентрикового центрирующего кольца должен смотреть наружу. Будь то подача вперед или назад, эксцентриковое центрирующее кольцо можно установить в нужное положение. Чтобы предотвратить повреждения или опасности, перед началом обработки необходимо провести одно испытание.

4-10



12


4-11 Применение автоматической остановки подачи в четырех позициях

Если необходимо обработать изделие определенной длины или с выполнением нескольких шагов, эту функцию можно использовать для обработки нескольких участков.

- 1) Установите эксцентриковое центрирующее кольцо (12) в любое требуемое положение, где выступ смотрит наружу. Теперь зафиксируйте его. Теперь, отрегулировав эксцентриковое центрирующее кольцо, можно настроить автоматическую подачу фартука, чтобы точно задать положение.
- 2) Теперь переведите рукоятку автоматической центровки во второе положение. В соответствии с указанным способом зафиксируйте второе эксцентриковое центрирующее кольцо.
- 3) Таким же способом зафиксируйте третье и четвертое кольцо.
- 4) В ходе автоматической подачи фартука вперед только одно эксцентриковое центрирующее кольцо, выступ которого смотрит наружу, может коснуться стопора автоматического центрирования (15) и остановить подачу фартука. Стопор проходит мимо всех остальных эксцентриковых центрирующих колец и не срабатывает.

4-12 Применение задней бабки

- 1) Цена деления лимба маховика задней бабки составляет 0,02 мм. При повороте маховика задней бабки (28) на один оборот по часовой стрелке пиноль задней бабки выдвигается на 5 мм. При вращении маховика против часовой стрелки пиноль отводится назад. Дойдя до упора, она автоматически остановится.
- 2) Если толкнуть вперед рукоятку крепления пиноли задней бабки (30), можно зафиксировать пиноль задней бабки. Чтобы зафиксировать заднюю бабку на станине токарного станка, толкните вперед рукоятку крепления задней бабки.
- 3) Центрирование задней бабки
Ослабьте регулировочный винт (26) задней бабки, а затем отрегулируйте винтами с другой стороны, затянув винты с обеих сторон после регулировки.

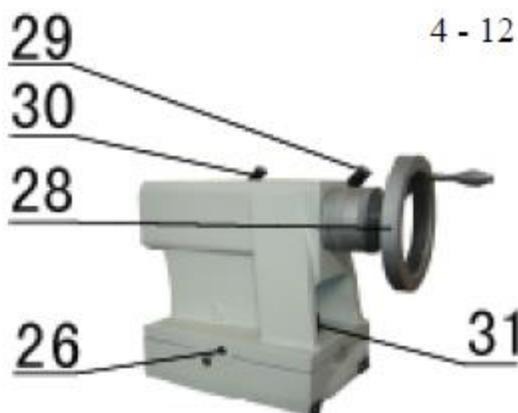

5. Нарезка резьбы

5-1 Привод ходового винта

Переведите рукоятку реверса подачи (4) в правое положение. Если рукоятку установить в левое положение, ходовой винт (24) будет двигаться влево. Если установить рукоятку в положение «N», ходовой винт не будет вращаться.

5-2 Нарезка резьбы

- 1) Приняв решение о типе нарезаемой резьбы, установите рукоятку переключения резьбовых подач (5), рукоятку переключения резьбовых подач (6) и диск переключения 10-ступенчатой подачи (7) в соответствии с таблицей настройки резьбы.
- 2) Включите питание и включите подачу ходового винта вперед.
- 3) Нажмите вниз рукоятку включения маточной гайки (18) и начните нарезку резьбы.

5-3 Резьбоуказатель

- 1) Применение дюймового ходового винта для нарезки дюймовой резьбы. Чтобы подготовиться к нарезке дюймовой резьбы, сначала необходимо выключить маточную гайку и установить ее в соответствии с показаниями резьбоуказателя, причем настройки ходового винта изменять не требуется. При выполнении этих действий для нарезания резьбы заблокируйте циферблат резьбоуказателя на валу (1), затем используйте червячное колесо 16T, чтобы нарезать любую дюймовую резьбу. Причем при нарезании метрической резьбы следуйте указаниям на табличке настроек резьбы и не выключайте маточную гайку.

ТАБЛИЦА РЕЗЬБЫ		
$4\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$		2
$13\frac{1}{2}$, 23		
5 , 7		
9 , 11		4
3 , 19	16	
26 , 27		
ДРУГАЯ РЕЗЬБА С ЧЕТНЫМ ЧИСЛОМ ВИТКОВ		
		8

2) Применение метрического ходового винта для нарезки метрической резьбы.

Чтобы нарезать резьбу 2,75 и 5,5, используйте червячное колесо 11Т, но если необходимо несколько раз использовать маточную гайку, ее следует закрепить в соответствии с показанием на циферблате резьбоуказателя при первом проходе. Например, на циферблате резьбоуказателя при первом проходе показана риска 1, значит, чтобы не повредить нитки резьбы, при следующем включении маточной гайки на циферблате также должна быть показана риска 1. Аналогичным образом, если на циферблате показано 5, то при следующем включении маточной гайки на нем также должно быть показано 5.

Для нарезки резьбы 0,5 и 0,75 используйте червячное колесо 14Т, причем, если необходимо несколько раз использовать маточную гайку, ее не обязательно включать в соответствии с показаниями циферблата. Это можно сделать без каких-либо повреждений резьбы при любых показаниях на циферблате резьбоуказателя.

ТАБЛИЦА РЕЗЬБЫ			
11T	2.75	5.5	
13T	3.25	6.5	
	1.75	3.5	1
	7		
14T	0.5	0.75	
	1	1.5	
	2	3	1~7
	4	6	
15T	1.25	2.5	
	5		
	2.25	4.5	
18T	6.75		

5-4 Таблица резьбы и подачи

Z51xxx, Z56xxx (метрическая)

		Ходовой винт		P = 6 мм								
		Стержень поперечной подачи		P = 4 мм								
		54T	55T	56T	56T							
		49T	56T	57T	40T							
		(V)	(V)	(V)	(V)							
		Рычаг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(V)		II CFS	0.2		0.25			0.3			0.35	
		II CES	0.4	0.45	0.5	0.55		0.6	0.65		0.7	
		II CFU						0.75				
		I GFS	0.8	0.9				1.2			1.4	
		II CEU	1		1.25			1.5			1.75	
		I CFU	2	2.25	2.5	2.75		3	3.25		3.5	
		I CEU	4	4.5	4.75	5	5.5	5.75	6	6.5	6.75	7
		I CDU	8	9	9.5	10	11	11.5	12	13	13.5	14
		II ADR	64	72	76	80	88	92	96	104	108	112
		II AER	32	36	38	40	44	46	48	52	54	56
(V)		II BER	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28
		I AER	8	9	9 1/2	10	11	11 1/2	12	13	13 1/2	14
		I AFR	4	4 1/2	4 3/4	5	5 1/2	5 3/4	6	6 1/2	6 3/4	7
		I BFR	2	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 3/4	2 7/8	3	3 1/4	3 3/8	3 1/2
		II CFS	0.1					0.15				
		II CES	0.2		0.25			0.3			0.35	
		I CFS	0.4	0.45	0.5	0.55		0.6	0.65		0.7	
		II CEU						0.75				
		I CES	0.8	0.9				1.2			1.4	
		I CFU	1		1.25			1.5			1.75	
(V)		I CEU	2	2.25	2.5	2.75		3	3.25		3.5	
		I CDU	4	4.5	4.75	5	5.5	5.75	6	6.5	6.75	7
		II AER	64	72	76	80	88	92	96	104	108	112
		II BER	32	36	38	40	44	46	48	52	54	56
		I AER	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28
		I AFR	8	9	9 1/2	10	11	11 1/2	12	13	13 1/2	14
		I BFR	4	4 1/2	4 3/4	5	5 1/2	5 3/4	6	6 1/2	6 3/4	7
		II CFS	0.1					0.15				
		II CES	0.2		0.25			0.3			0.35	
		I CFS	0.4	0.45	0.5	0.55		0.6	0.65		0.7	
(V)		II CEU						0.75				
		I CES	0.8	0.9				1.2			1.4	
		I CFU	1		1.25			1.5			1.75	
		I CEU	2	2.25	2.5	2.75		3	3.25		3.5	
		I CDU	4	4.5	4.75	5	5.5	5.75	6	6.5	6.75	7
		II AER	64	72	76	80	88	92	96	104	108	112
		II BER	32	36	38	40	44	46	48	52	54	56
		I AER	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28
		I AFR	8	9	9 1/2	10	11	11 1/2	12	13	13 1/2	14
		I BFR	4	4 1/2	4 3/4	5	5 1/2	5 3/4	6	6 1/2	6 3/4	7
(V)		Рычаг	1	2	4	5	7	8	10			
		II CFT	0.059	0.066	0.073	0.081	0.088	0.096	0.103			
		II CET	0.118	0.132	0.147	0.162	0.176	0.191	0.206			
		I CFT	0.235	0.265	0.294	0.323	0.353	0.382	0.411			
		I CET	0.470	0.529	0.588	0.647	0.705	0.764	0.823			
		I CDT	0.940	1.058	1.176	1.293	1.411	1.528	1.646			
		II CFT	0.020	0.023	0.026	0.028	0.031	0.033	0.036			
		II CET	0.041	0.046	0.051	0.056	0.061	0.067	0.072			
		I CFT	0.082	0.092	0.102	0.113	0.123	0.133	0.143			
		I CET	0.164	0.184	0.205	0.225	0.246	0.266	0.287			
(V)		I CDT	0.327	0.368	0.409	0.450	0.491	0.532	0.573			

Z51xxx, Z56xxx (дюймовая)

		Ходовой винт		4 витка/дюйм									
		Стержень поперечной подачи		10 витков/дюйм									
		48T	57T	66T	48T								
		57T	57T	57T	42T								
		(V)	(W)	(W)									
		Rычаг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		II CFS	0.2			0.25			0.3			0.35	
		II CES	0.4	0.45		0.5	0.55		0.6	0.65		0.7	
		II CFU							0.75				
		I CFS	0.8	0.9					1.2			1.4	
		II CEU	1			1.25			1.5			1.75	
		I CFU	2	2.25		2.5	2.75		3	3.25		3.5	
		I CEU	4	4.5	4.75	5	5.5	5.75	6	6.5	6.75	7	
		I CDU	8	9	9.5	10	11	11.5	12	13	13.5	14	
		(V)	II ADR	64	72	76	80	88	92	96	104	108	112
			II AER	32	36	38	40	44	46	48	52	54	56
			II BER	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28
			I AER	8	9	9 1/2	10	11	11 1/2	12	13	13 1/2	14
			I AFR	4	4 1/2	4 3/4	5	5 1/2	5 3/4	6	6 1/2	6 3/4	7
			I BFR	2	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 3/4	2 7/8	3	3 1/4	3 3/8	3 1/2
		(W)	II CFS	0.1					0.15				
			II CES	0.2			0.25			0.3		0.35	
			I CFS	0.4	0.45		0.5	0.55		0.6	0.65	0.7	
			II CEU						0.75				
			I CES	0.8	0.9				1.2			1.4	
			I CFU	1			1.25			1.5		1.75	
			I CEU	2	2.25		2.5	2.75		3	3.25	3.5	
			I CDU	4	4.5	4.75	5	5.5	5.75	6	6.5	6.75	7
		(W)	II AER	64	72	76	80	88	92	96	104	108	112
			II BER	32	36	38	40	44	46	48	52	54	56
			I AER	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28
			I AFR	8	9	9 1/2	10	11	11 1/2	12	13	13 1/2	14
			I BFR	4	4 1/2	4 3/4	5	5 1/2	5 3/4	6	6 1/2	6 3/4	7
		MP	II CFS	0.1					0.15				
			II CES	0.2			0.25			0.3		0.35	
			I CFS	0.4	0.45		0.5	0.55		0.6	0.65	0.7	
			II CEU						0.75				
			I CES	0.8	0.9				1.2			1.4	
			I CFU	1			1.25			1.5		1.75	
			I CEU	2	2.25		2.5	2.75		3	3.25	3.5	
			I CDU	4	4.5	4.75	5	5.5	5.75	6	6.5	6.75	7
		DP	II AER	64	72	76	80	88	92	96	104	108	112
			II BER	32	36	38	40	44	46	48	52	54	56
			I AER	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28
			I AFR	8	9	9 1/2	10	11	11 1/2	12	13	13 1/2	14
			I BFR	4	4 1/2	4 3/4	5	5 1/2	5 3/4	6	6 1/2	6 3/4	7
		(V)	Рычаг	1	2	4	5	7	8	10			
			II CFT	0.0022	0.0025	0.0027	0.0030	0.0033	0.0036	0.0038			
			II CET	0.0044	0.0049	0.0055	0.0060	0.0066	0.0071	0.0077			
			I CFT	0.0087	0.0098	0.0109	0.0120	0.0131	0.0142	0.0153			
			I CET	0.0175	0.0197	0.0219	0.0241	0.0262	0.0284	0.0306			
			I CDT	0.0350	0.0394	0.0437	0.0481	0.0525	0.0569	0.0612			
		in / Ω	II CFT	0.0048	0.0054	0.0060	0.0066	0.0073	0.0079	0.0085			
			II CET	0.0097	0.0109	0.0121	0.0133	0.0145	0.0157	0.0169			
			I CFT	0.0193	0.0218	0.0242	0.0266	0.0290	0.0314	0.0338			
			I CET	0.0387	0.0435	0.0484	0.0532	0.0580	0.0629	0.0677			
			I CDT	0.00774	0.00870	0.00967	0.01064	0.01160	0.01257	0.01354			
		(V)											

6. Смазка

6-1 Смазка передней бабки

Система смазки передней бабки обеспечивает подачу смазки разбрзгиванием. В верхней части вокруг передней бабки имеются канавки, обеспечивающие подачу потока смазки в подшипник шпинделя, проходящего вдоль канавки, а затем смазка стекает в нижнюю часть коробки. При подаче смазки снимите колпачок с масломерного стекла. Чтобы слить отработанное смазочное масло, используйте сливное отверстие, расположенное в правой стороне внизу передней бабки.


При доставке станка необходимо внимательно проверить, была ли заполнена передняя бабка смазкой или нет. Если нет, залейте смазочное масло, как показано на рисунке (6-4). Чтобы гарантировать работу шестерен в оптимальных условиях, замените смазочное масло после первого месяца работы, а затем заменяйте его каждые два месяца.

6-2 Смазка в коробке передач и фартуке


- Чтобы обеспечить продолжительный срок службы шестерен и подшипников, коробка передач работает в масляной ванне. Смазку рекомендуется менять каждые шесть месяцев.
- Фартук также работает в масляной ванне. Если количество масла в фартуке ниже среднего уровня масломерного стекла, долейте масло до достижения стандартного уровня.

6-3 Справочная таблица по смазке других механизмов

№	Местоположение	Метод	Кол-во	Периодичность добавления	Сроки замены масла
1	Передняя бабка	Извлеките винты заливного отверстия с левой верхней стороны	1 литр	Раз в месяц	Через месяц, затем каждые два месяца
2	Коробка передач	Откройте верхнюю крышку и удалите винты с заливного отверстия	1 литр	Раз в месяц	Каждые полгода
3	Фартук	Извлеките винты заливного отверстия	1 литр	Каждый день	
4	Крестовой суппорт	Посредством ручной масленки	По необходимости	Каждый день	
5	Рукоятка автоматического подачи	Посредством ручной масленки	По необходимости	Каждый день	
6	Задняя бабка	Посредством ручной масленки	По необходимости	Каждый день	
7	Ходовой винт	Посредством ручной масленки	По необходимости	Каждый день	
8	Кронштейн трех стержней	Извлеките винт заливного отверстия	По необходимости	Каждый день	
9	Направляющая станины	Нажмите на ручной масляный насос	По необходимости	Каждый день	

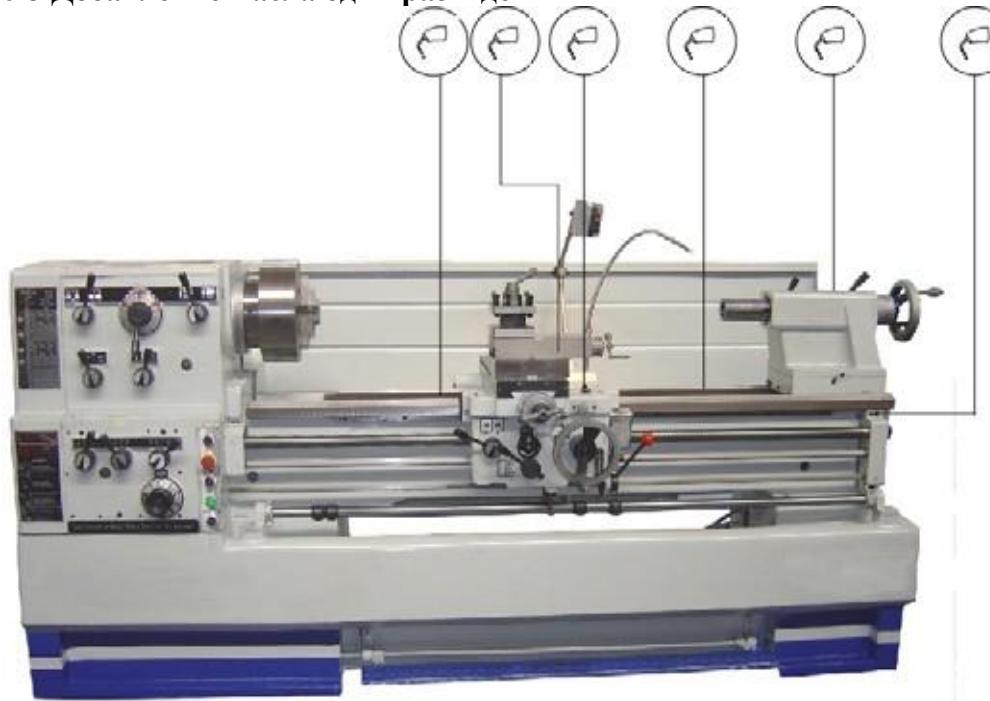6-3 Добавление масла один раз в день**6-4 Точки подачи смазки**

(A) Заливочное отверстие (B) Сливное отверстие

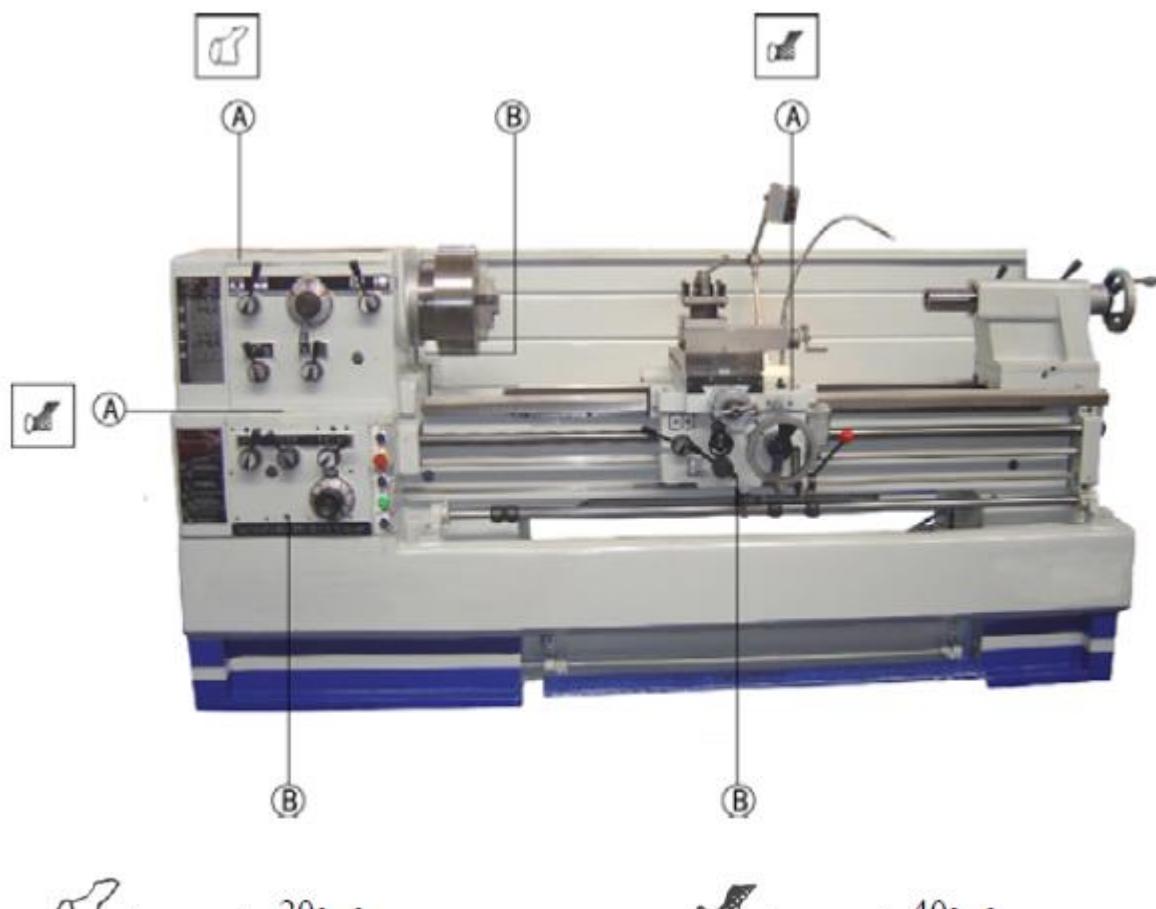

7. Техническое обслуживание

Далее приведены некоторые важные указания, которые следует выполнять для оптимальной эксплуатационной готовности данного токарного станка, а также некоторые простые способы поиска и устранения неполадок, а также технического обслуживания.

7-1 Передняя бабка

- 1) Предотвращение утечки масла из-под верхней крышки передней бабки:
Прежде чем устанавливать на место снятую верхнюю крышку передней бабки, протрите начисто соприкасающиеся поверхности и нанесите на них немного консистентной смазки. Убедитесь, что крышка надежно зафиксирована зажимными винтами.
- 2) Предотвращение засора масляной системы:
Утечка из-под крышки передней бабки в основном возникает из-за перелива масла или засора масляной системы. В таком случае сначала снимите крышку передней бабки, затем продуйте струей воздуха два отверстия масляной системы, которые расположены сверху и снизу переднего подшипника шпинделя, одновременно проворачивая шпиндель.
- 3) Регулировка подшипника шпинделя:
Передняя и промежуточная части роликового подшипника шпинделя. Чтобы обеспечить высокую точность и удовлетворить требованиям к эксплуатационным показателям, вам может потребоваться отрегулировать соответствующее усилие на подшипнике. После длительного периода работы гайка «G» может отвинтиться, что приведет к формированию волнообразного следа на обрабатываемой поверхности. В таком случае ее необходимо отрегулировать. Торцевым гаечным ключом с внутренним шестигранником извлеките винт, а затем надлежащим образом установите на место с крепежной гайкой. Достаточно только правильного усилия прижима.
Не затягивайте его слишком сильно, так как это приведет к перегреву подшипника или повреждению поверхности качения подшипника и уменьшит его динамические характеристики. После регулировки, как показано на рисунке, в обязательном порядке затяните винт.

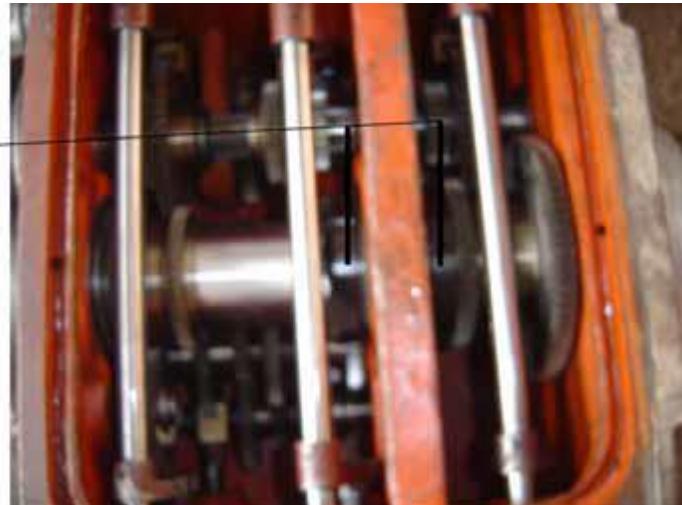


Рисунок 7-1-3

7-2 Фартук и суппорт

- 1) Расположение заливного отверстия на фартуке:

На правой пластине суппорта. В заливном отверстии имеется масляная заглушка, обозначенная надписью «OIL».

- 2) Расположение сливного отверстия на фартуке:

На нижней крышке фартука, как показано на рисунке справа, позиция «A» (также его можно увидеть, если посмотреть с лицевой стороны внизу фартука).

- 3) Тип смазки для фартука и периодичность замены:

Тип смазки – масло для направляющих ISO UG 68. Рекомендуемый период замены – каждые полгода.

- 4) Регулировка ослабленной рукоятки включения маточной гайки:

После длительной работы рычаг включения маточной гайки будет ослаблен. Выполните регулировку следующим образом:

- Снимите резьбоуказатель, после чего получите доступ к четырем регулировочным винтам.
- Отрегулируйте эти четыре винта на надлежащее усилие при нажатии рукоятки.
- Установите резьбоуказатель на место.

- 5) Регулировка усилия подачи (поперечная подача и продольная подача):

В средней части фартука имеется коническая муфта «D», которая служит устройством защиты от перегрузки. Порог срабатывания составляет приблизительно 12 кг. Соответствующее усилие можно отрегулировать винтом с шестигранным отверстием в головке, который расположен в средней части фартука. Вращайте по часовой стрелке, чтобы увеличить усилие, либо против часовой стрелки, чтобы уменьшить. Правильность усилия срабатывания можно проверить, если нажать на рукоятку маховика при выполнении автоматической подачи, чтобы проверить, будет ли подача автоматически отключена при превышении нагрузки 12 кг.

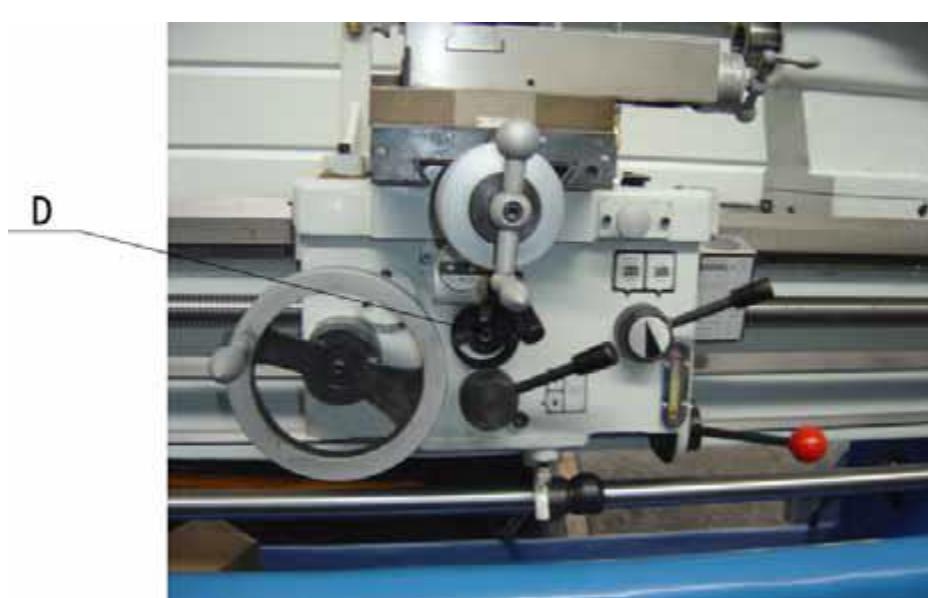
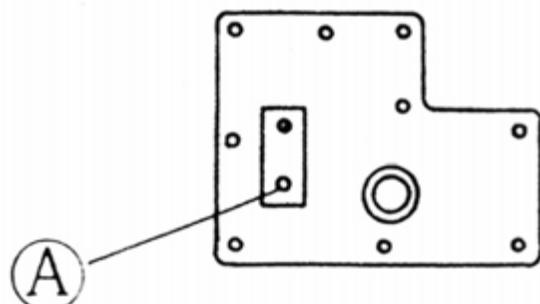


Рисунок 7-2-5

7-3 Коробка передач

- 1) Расположение заливного отверстия на коробке передач:

Снимите верхнюю крышку с коробки передач, под которой расположена масляная заглушка с надписью «OIL». Она закрывает заливное отверстие (см. рисунок «А»).

- 2) Расположение сливного отверстия на коробке передач:

С левой стороны внизу диска переключателя скорости десятиступенчатой подачи. Сливное отверстие закрыто винтом с внутренним шестигранником, как показано стрелкой «В» на рисунке.

- 3) Марка масла и периодичность замены масла:

Рекомендуем заменять масло каждые полгода, как показано на рисунке 6-4.

Рисунок 7-3



7-4 Регулировка центрирования задней бабки

- 1) Чтобы отрегулировать точность задней бабки, ослабьте два винта с шестигранным отверстием в головке, которые соединяют корпус задней бабки и нижнюю пластину. Регулировку следует выполнять в зависимости от требуемого положения в каждом направлении. Если необходимо, чтобы она была наклонена вперед, следует ослабить регулировочные винты, затем временно отрегулировать ее до требуемой точности, после чего установить винты с шестигранным отверстием в головке и регулировочные винты. Не затягивайте винты слишком сильно, в противном случае рукоятка фиксации будет туго ходить (см. Рисунок «А»).
- 2) Если маховик фиксации по-прежнему вращается туго, несмотря на то, что пиноль задней бабки была зафиксирована, причина заключается в том, что зажимная планка высвобождена не полностью. Рукоятку фиксации следует немного толкнуть вперед, после чего восстановится надлежащая работоспособность.




Рисунок 7-4

7-5 Регулировка натяжения ремня

После длительной работы натяжение ремней ослабнет, поэтому их необходимо отрегулировать. Действуйте следующим образом:

-
- 1) Откройте крышку с задней левой стороны токарного станка.
 - 2) Ослабьте регулировочную гайку «А», опустите двигатель на подходящую высоту и доведите ремень до правильного натяжения.
 - 3) Туго затяните гайку.

Рисунок 7-5

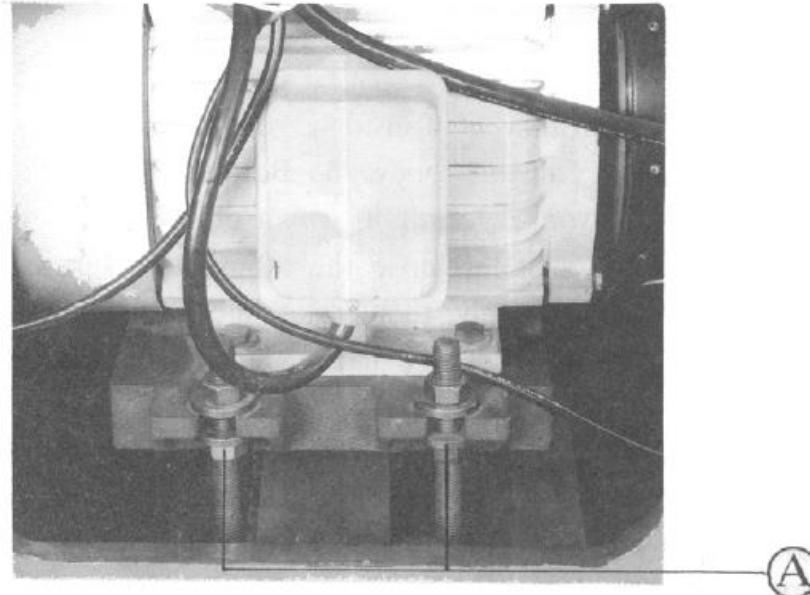

7-6 Регулировка ремня педали тормоза

Износ тормозной колодки может привести к ослаблению натяжения тормозного ремня. Отрегулируйте гайку «Н» на тормозном ремне. Откройте боковую заднюю крышку, снимите верхнюю гайку, протолкните нижнюю гайку в соответствующее положение, а для завершения регулировки затяните эти две гайки. Установите боковую заднюю крышку.

Рисунок 7-6



7-7 Регулировка тормоза и микропереключателя

Педальный тормоз соединен с микропереключателем. Необходимо обеспечить зазор 3 – 5 мм между кулаком тормоза и щупом микропереключателя. При торможении станка в обязательном порядке отключайте электропитание, в противном случае тормозная накладка быстро износится. Чтобы возобновить вращение шпинделя после применения педального тормоза, верните рукоятку управления шпинделем в исходное положение.

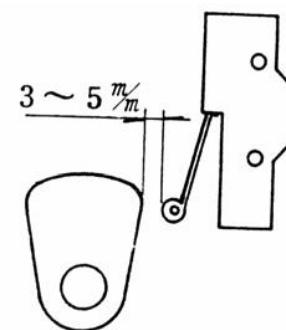


Рисунок 7-7

7-8 Регулировка люфта ходового винта

Если в ходе обработки происходит некоторое наложение резьбы, причина этого заключается в люфте ходового винта. Отрегулируйте должным образом уплотнительную гайку на задней стороне ходового винта. Откройте крышку на задней стороне кронштейна ходового винта подачи, очень туго затяните гайку «A», чтобы не оставить какого-либо люфта. (Чтобы проверить результат, нажмите вниз ручку включения маточной гайки, поверните маховик фартука для начала вращения, включите сцепление между коробкой передач и ходовым винтом. Убедитесь в отсутствии люфта). Установите гайку «A» и боковую крышку.

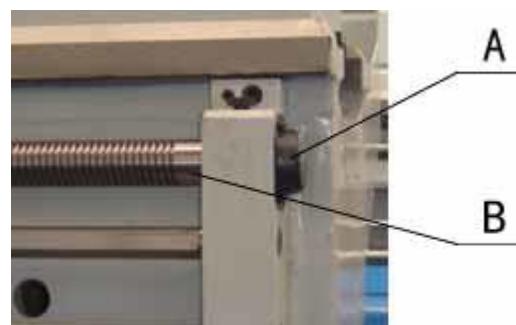


Рисунок 7-8

7-9 Техническое обслуживание насоса СОЖ

Если при запуске мотора выключателем не начинается подача СОЖ, следует проверить, включился ли мотор, доходит ли СОЖ до требуемого уровня в баке. Если нет, долейте СОЖ. Если при повторном запуске насоса подача СОЖ по-прежнему не осуществляется, насос может быть засорен или имеется утечка. Насос следует разобрать для обслуживания или очистки.


8. Патроны и монтаж патронов

При установке патронов или планшайб сначала убедитесь, что шпиндель и конус патрона тщательно очищены и что все кулачки зафиксированы в правильных положениях (см. Рис.). При установке нового патрона может потребоваться переставить стопорные шпильки кулачков (A). Для этого снимите стопорные винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (B). Установите каждую шпильку так, чтобы гравированное кольцо (C) было заподлицо с задней стороной патрона – с пазом, который совмещен с отверстием стопорного винта.

Теперь установите патрон или планшайбу на торец шпинделя и поочередно затяните шесть кулачков. После полной затяжки линия блокировки кулачка на каждом кулачке должна находиться между двумя отметками «V» на торце шпинделя.

Если какой-либо из кулачков не затянут полностью в пределах этих отметок, снимите патрон или планшайбу и снова отрегулируйте шпильку, как показано на рисунке. Вставьте и затяните стопорный винт (B) в каждый штифт, прежде чем повторно установить патрон для выполнения работы. На каждый правильно установленный патрон или планшайбу следует нанести контрольную метку, которая совпадает с контрольной отметкой, выгравированной в торце шпинделя.

Это поможет при последующей повторной установке. Не переставляйте патроны или планшайбы между разными токарными станками, не проверяя правильность блокировки кулачка.

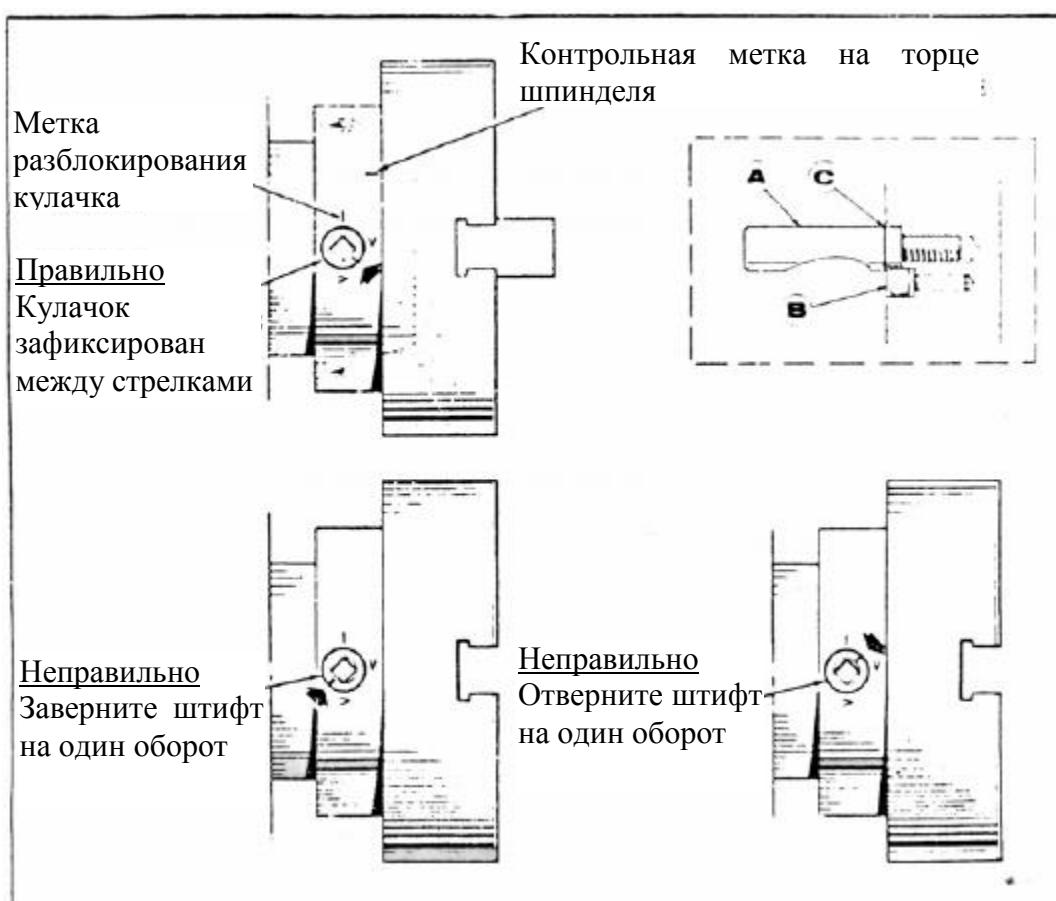

9. Профилактическое техническое обслуживание

1. Ежедневный осмотр:

Осмотр токарного станка проводится каждую смену. Выполнение осмотра обеспечивается в соответствии со следующим пунктом 1-1.

1-1 Проверка перед запуском мотора.

- 1) Очистка станка: пыль, стружку и другие загрязнения следует удалить с поверхностей скольжения станка, чтобы обеспечить легкое и плавное функционирование вращающихся или скользящих частей. Все остальные неподвижные детали также необходимо очистить для предотвращения коррозии.
- 2) Шестерни и нанесение смазки: Чтобы поддерживать станок в надлежащем смазанном состоянии, каждый день необходимо проводить регулярное нанесение смазки (см. план нанесения смазки).
- 3) Убедитесь, что все рабочие детали затянуты не слишком сильно или ослаблены. Подшипники передней бабки, механизмы продольной и поперечной подачи, держатели инструментов и т.д. следует проверить и отрегулировать вручную, чтобы добиться надлежащей точности.
- 4) Проверьте чувствительность и надежность всех ручных рычагов управления: Проверьте правильность изменения скорости подачи передней бабки и фартука коробкой передач, а также проверьте их запуск, остановку и перемещение вперед и назад, а также являются ли органы управления чувствительными и надежными.
- 5) Проверьте установку и кулачки передней бабки, задней бабки и держателя инструмента, надежность фиксации задней бабки на поверхности станины, плотную подвижную посадку пиноли в задней бабке, зажимные болты держателя инструмента и кулачки на передней бабке.

1-2 Проверка после запуска мотора.

- 1) Проверка электрической системы управления:
Включите и выключите кнопку, чтобы проверить чувствительность запуска, остановки и работу индикаторной лампы.
- 2) Чувствительность и надежность механического устройства управления:
Рукоятки управления для вращения главного шпинделя вперед и назад, автоматической подачи и изменения параметров резьбы должны быть чувствительными и надежными. Устройства автоматического управления для продольной и поперечной подачи, переключения скоростей, изменения резьбы, салазок и изменения направления шпинделя также должны быть точными.
- 3) Ограничение шума и вибрации:
При запуске на максимальной скорости работы шпинделя передней бабки без нагрузки, проверьте, не превышает ли уровень шума и вибрации предписанные пределы.
- 4) Система СОЖ:
Проверьте количество СОЖ и запустите насос СОЖ, чтобы проверить правильность его работы и на отсутствие утечек.
- 5) Система подачи смазки:
Тщательно проверьте всю систему подачи смазки и убедитесь в отсутствии препятствий в линиях подачи.

1-3 Предостережения во время эксплуатации:

- 1) Температура подшипников.
Прикоснитесь к главному подшипнику рукой и убедитесь, что его температура нормальная.
- 2) Температура мотора:
Проверьте на ощупь температуру подшипника мотора при работе под полной нагрузкой.
- 3) Шум и вибрация:
При обнаружении необычного и неравномерного шума и вибраций станка немедленно остановите станок для осмотра и регулировки.
- 4) Качество продукции:
Если качество продукции не соответствует установленным допускам, немедленно остановите станок для поиска причин возникновения дефектов.
- 5) Меры предосторожности:
 - a. Если покидаете станок без присмотра, следует остановить выполняемую им работу.
 - b. При изменении скорости главного шпинделя или скорости подачи сначала остановите станок.
 - c. На поверхности скольжения станины строго запрещено оставлять любые инструменты или изделия.

1-4 Проверка после эксплуатации:

- 1) Очистка и сбор всех инструментов:
Все инструменты следует сначала очистить, а затем поместить в надлежащее место (шкафчик для инструментов).
- 2) Правильное положение задней бабки, салазок и держателя инструмента:
Задняя бабка, салазки и держатель для инструмента должны быть установлены в правильное положение.
- 3) Очистка станка:
Станок следует полностью очистить от всех масляных веществ, стружки и т.д., после чего необходимо нанести тонкий слой смазочного масла на поверхности скольжения станка, чтобы предотвратить коррозию.

2. Еженедельная проверка:

- 1) Система подачи смазки:
Очистите всю систему подачи смазки и залейте новое смазочное масло.
- 2) Система СОЖ:
Очистите всю систему СОЖ и залейте новую СОЖ.
- 3) Система передачи:
Проверьте резиновый клиновой ремень на наличие повреждений и отрегулируйте его натяжение.

3. Ежемесячная проверка:

- 1) Снимите подвижные детали и очистите их от любой пыли, стружки и посторонних частиц.
- 2) Электрическая система:
Внимательно проверьте подключение всех электрических проводов, клемм и переключателей, которые иногда повреждаются стружкой или по другим причинам.

4. Проверка каждые полгода:

- 1) Замените масло в коробке передач:
Удалите отработанное масло из коробки передач передней бабки и залейте новое масло.
- 2) Проверьте на износ все шестерни и уплотнения:
Проверьте на наличие повреждений все шестерни в различных коробках, шпиндель, подшипники и уплотнения. При необходимости отремонтируйте или замените.
- 3) Проверьте посадку с зазором сложного механизма подачи:
Проверьте правильность посадки с зазором между рукояткой и гайкой ходового винта, а также между винтом и гайкой главного шпинделя.
- 4) Устойчивость корпуса станка:
Подтяните анкерные болты корпуса станка, крепящие его к фундаменту, чтобы корпус был прочно зафиксирован.

5. Ежегодная проверка:

- 1) Позиционирование и выравнивание:
В соответствии с правилами проверки повторно проверьте положение и выравнивание станка после года службы.
- 2) Проверка точности:
В соответствии с правилами проверку точности следует проводить повторно. Если точность выходит за установленные допуски, следует выполнить соответствующую регулировку или выравнивание.
- 3) Проверка подшипника:
Перепроверьте уплотнительные материалы, посадку с зазором и смазку всех подшипников.
- 4) Проверка внешнего вида:
 - a. При отслаивании краски нанесите новый слой краски того же цвета.
 - b. Проверьте детали без покрытий на наличие повреждений, коррозии или деформации. При необходимости отремонтируйте или замените их.

10. Поиск и устранение неполадок станка


НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Перегрев подшипника передней бабки	1. Уровень масла в передней бабке слишком низкий или слишком высокий. 2. Качество и вязкость масла являются ненадлежащими. 3. Масло слишком загрязнено. 4. Смазочное отверстие подшипнике загрязнено в 5. Подшипник загрязнен 6. Подшипник сильно изношен 7. Подшипник неправильно установлен в его корпусе. 8. Главный шпиндель изогнут или деформирован. 9. Слишком высокое осевое усилие.	Проверьте уровень масла и долейте или слейте масло до необходимого уровня. Замените масло рекомендованным. Замените масло. Очистите смазочное отверстие от грязи Очистите подшипник и долейте масло. Замените подшипник. Демонтируйте и соберите его заново Замените главный шпиндель Отрегулируйте осевое усилие.
Утечка масла из коробки передач.	10. Пробка сливного отверстия неплотно прилегает. 11. Растрескивание передней бабки. 12. Утечка из-под крышки передней бабки. 13. Утечка из-под корпуса подшипника шпинделя.	Уберите препятствие, замените пробку и затяните. Отремонтируйте посредством специального метода сварки. Затяните винт крышки или замените прокладку. Замените смазочное кольцо.
Слишком сильный шум и вибрации станка	14. Подшипник сильно изношен. 15. Червячное колесо сильно изношено. 16. Вал изогнут или деформирован. 17. Анкерные болты ослаблены.	Замените подшипник. Замените шестерню. Замените вал Затяните анкерные болты


НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Биение	18. Зажим заготовки ненадежно затянут. 19. Слишком малое осевое усилие подшипника шпинделя. 20. Передняя бабка не плотно зафиксирована на направляющей станины 21. Слишком большой зазор между салазками и направляющей станины 22. Слишком большой зазор в поперечном или крестовом суппорте. 23. Неправильный угол резания режущего инструмента. 24. Кромка режущего инструмента изношена. 25. Хвостовик режущего инструмента неплотно зафиксирован и слишком длинный для выдвижения. 26. Инструмент недостаточно плотно затянут в держателе. 27. Отсутствие балансировки обрабатываемой детали или патрона при высокой скорости вращения. 28. Рабочая кромка режущего инструмента в неправильном положении	Затяните зажим Отрегулируйте осевое усилие подшипника. Затяните винт передней бабки. Отрегулируйте задний зажим салазок. Отрегулируйте регулировочный клин. Чтобы исправить углы резания, переточите инструменты. Переточите режущий инструмент. Замените более жесткими инструментами или выполните переналадку инструментов. Повторно затяните инструмент. Сбалансируйте или уменьшите скорость вращения шпинделя. Выполните переналадку режущего инструмента.
При обработке длинных заготовок они гнутся.	29. Слишком высокая скорость подачи. 30. Заготовка слишком тонкая или длинная.	Уменьшите скорость подачи. Используйте подвижный люнет или отрегулируйте положение инструмента.
Точность изделия не соответствует требованиям.	31. Сбой точности при механической обработке.	Проверьте соответствие между изделиями и станком (см. Поверочную схему)
Сложно удерживать рукоятку переключения передач	32. Установочная пружина сломана или слишком ослаблена.	Отрегулируйте регулировочный винт или замените пружину.

НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Отсутствие соосности между патроном и главным шпинделем	33. Неправильное положение кулачка.	Отрегулируйте кулачок и зафиксируйте его в правильном положении.
Сложность нарезания резьбы.	34. Слишком большой зазор ходового винта в осевом направлении. 35. Слишком большой зазор между суппортом и поперечным суппортом, или поперечным суппортом и салазками резцодержателя. 36. Изношенность резьбы или гайки в поперечном суппорте или салазках резцодержателя. 37. Чрезмерный зазор маховика.	Отрегулируйте упорную гайку держателя ходового винта. Отрегулируйте регулировочный клин до правильного положения. Отрегулируйте или замените. Отрегулируйте установленную втулку маховика.
Заднюю бабку сложно зафиксировать устойчиво на станине.	38. Слишком короткая или длинная рукоятка фиксации.	Отрегулируйте регулировочной гайкой зажимной планки.


11. Список деталей узлов

Передняя бабка

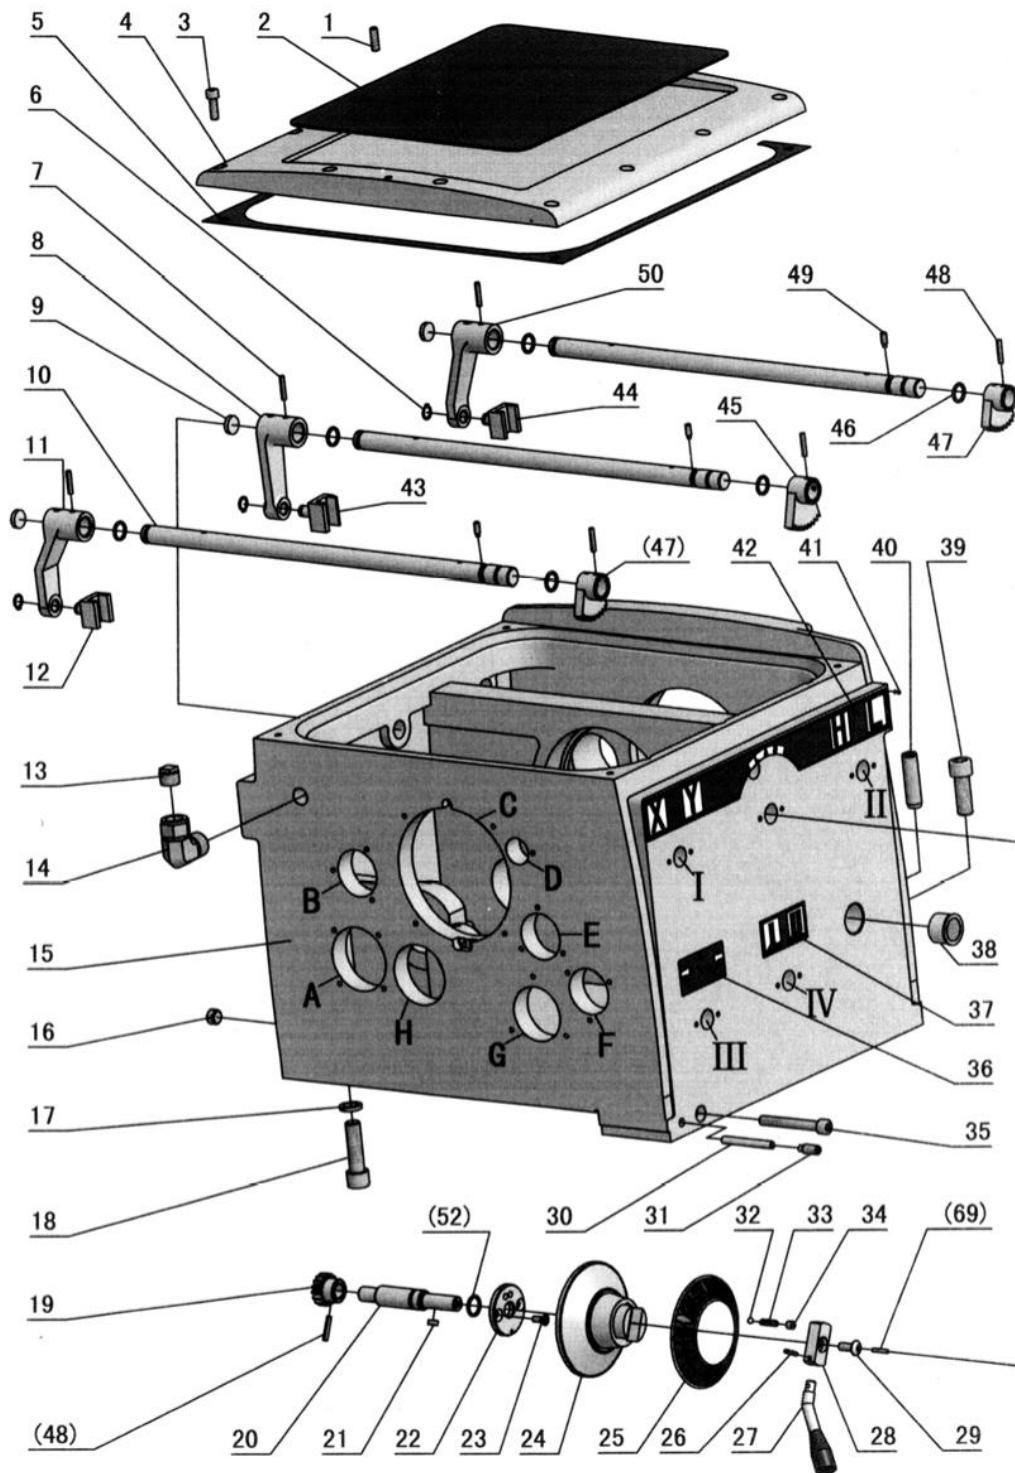


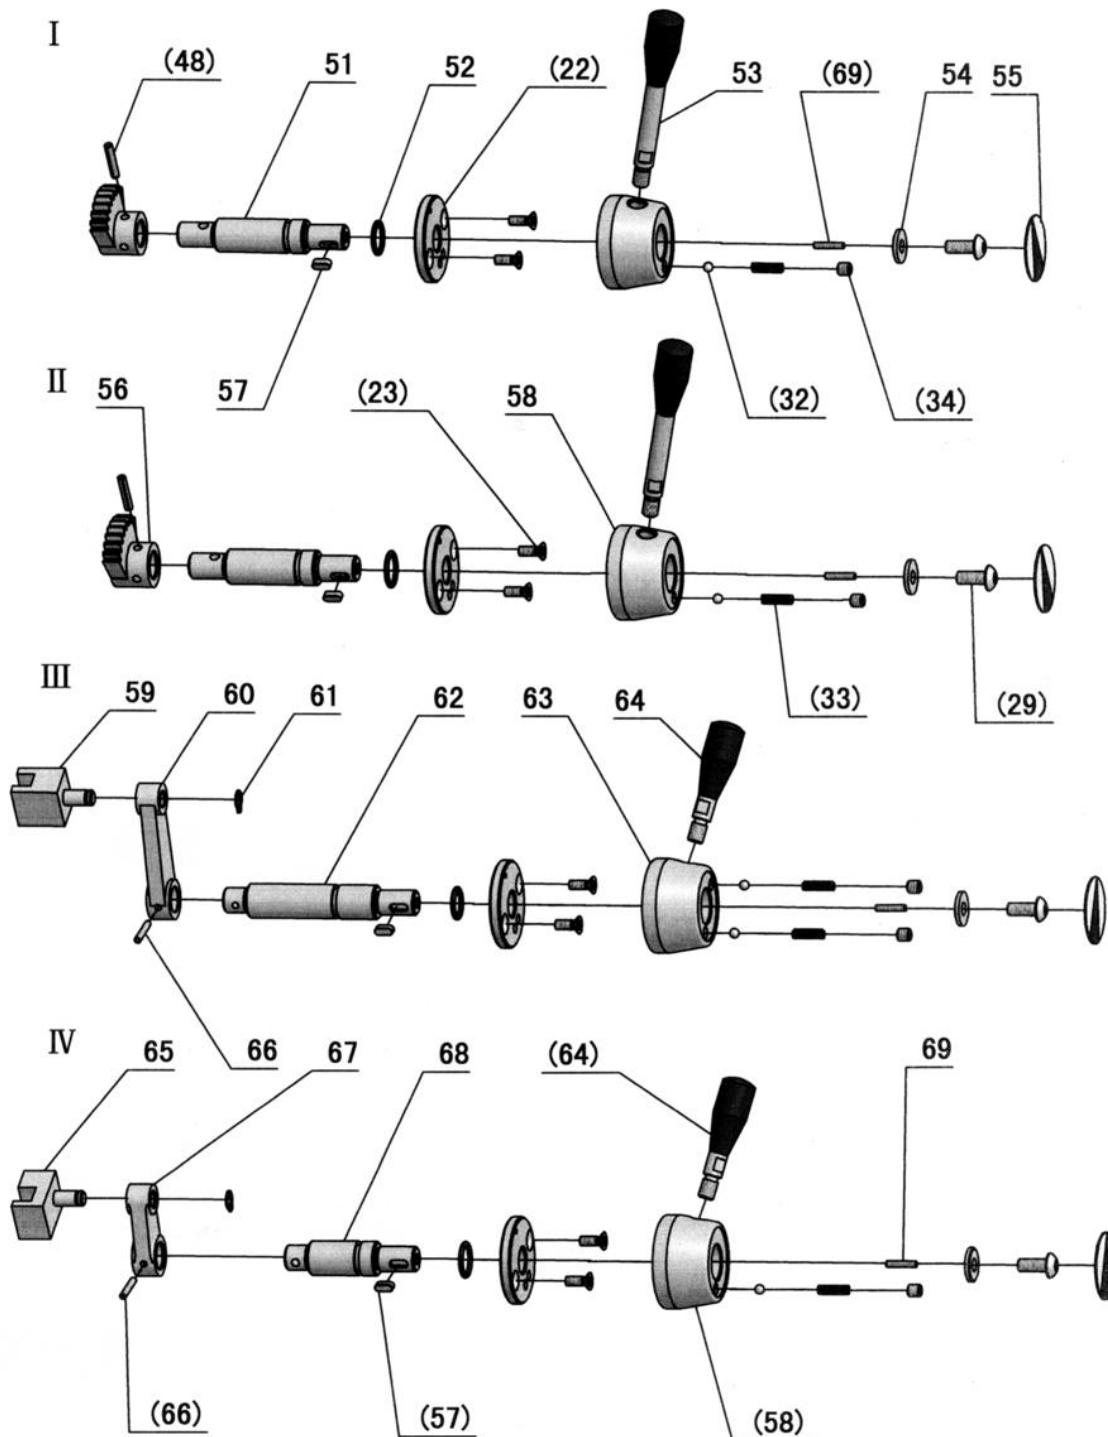



A

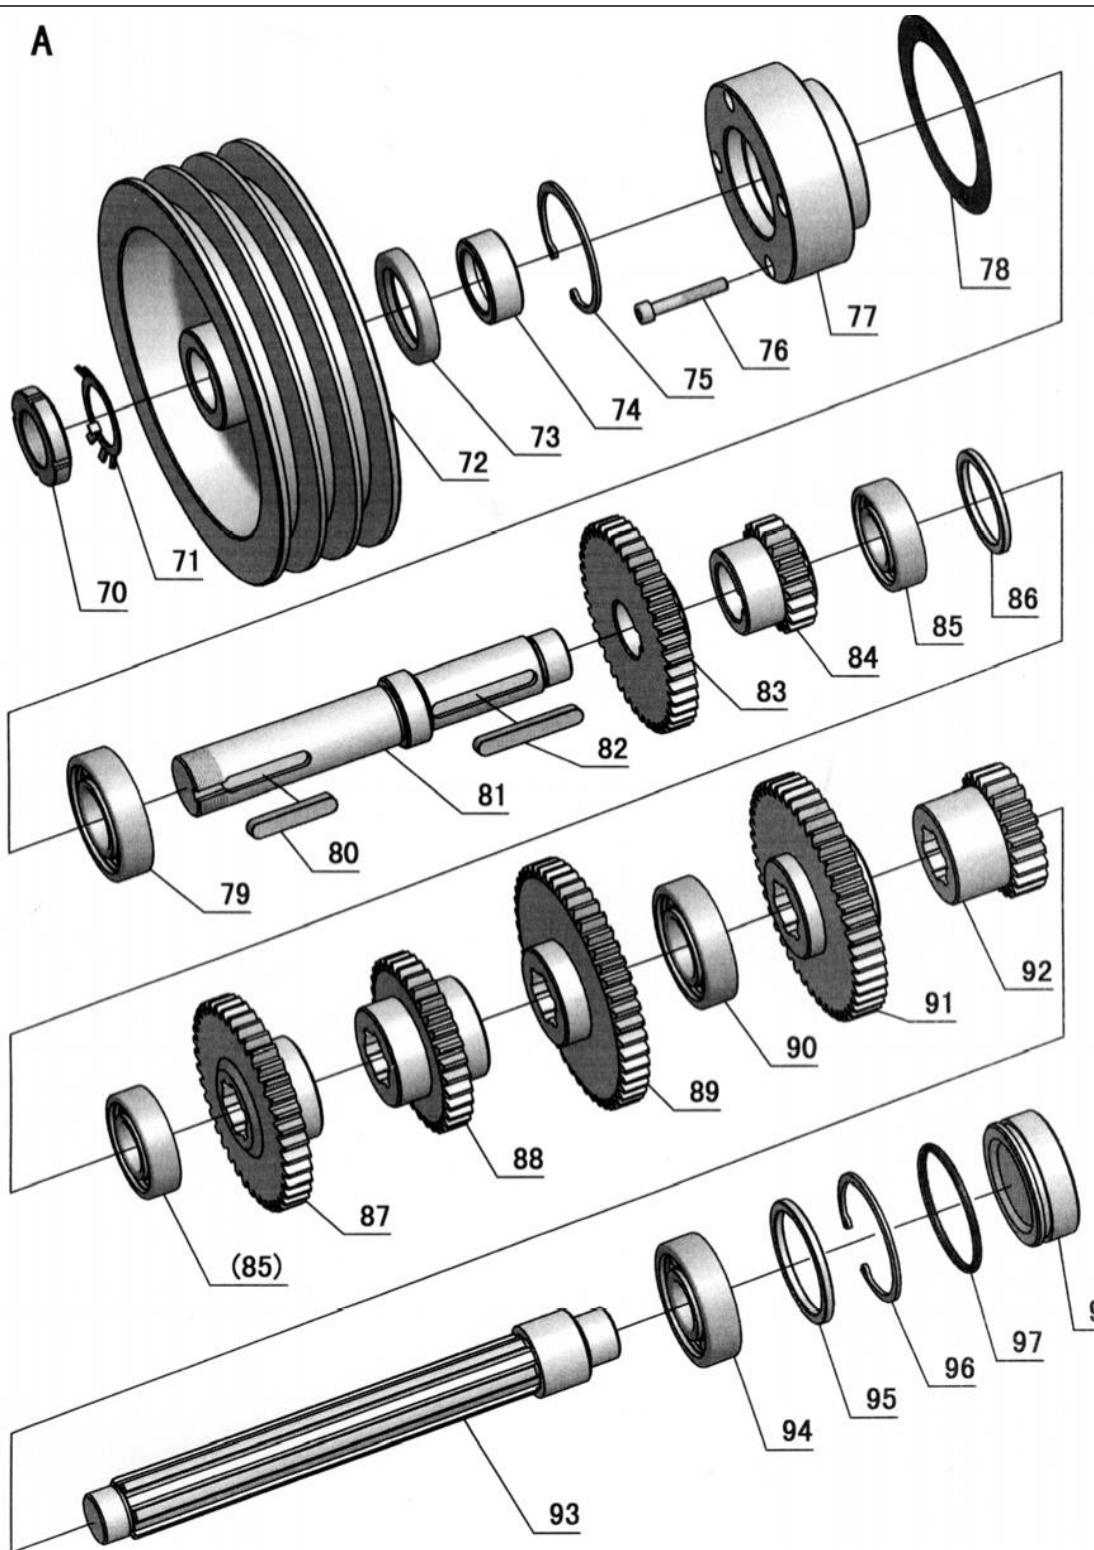


B

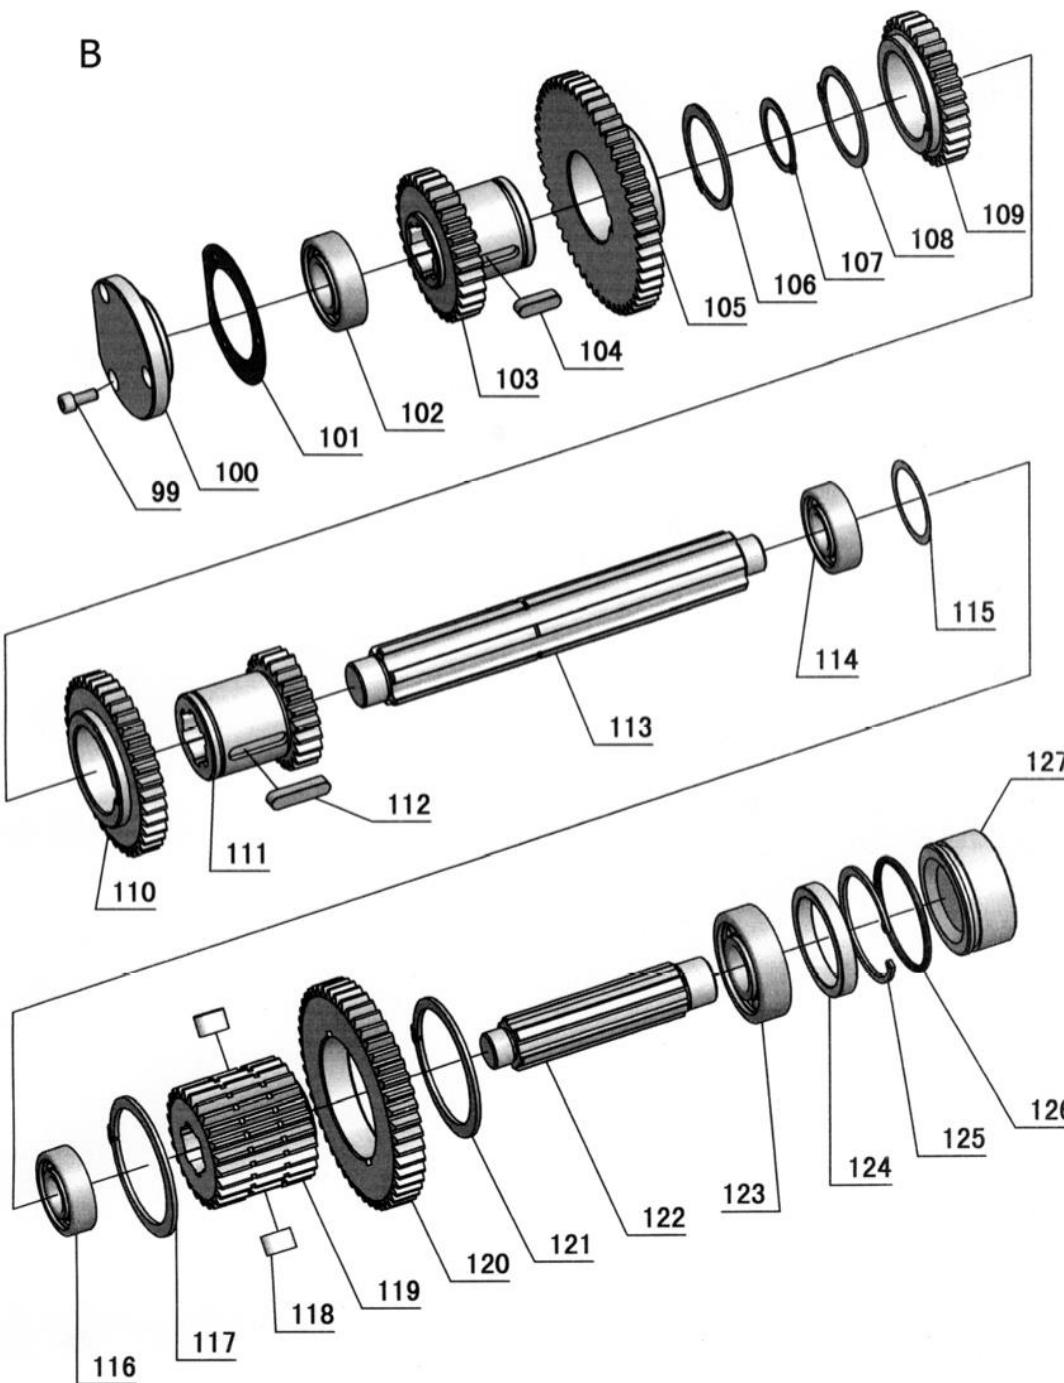

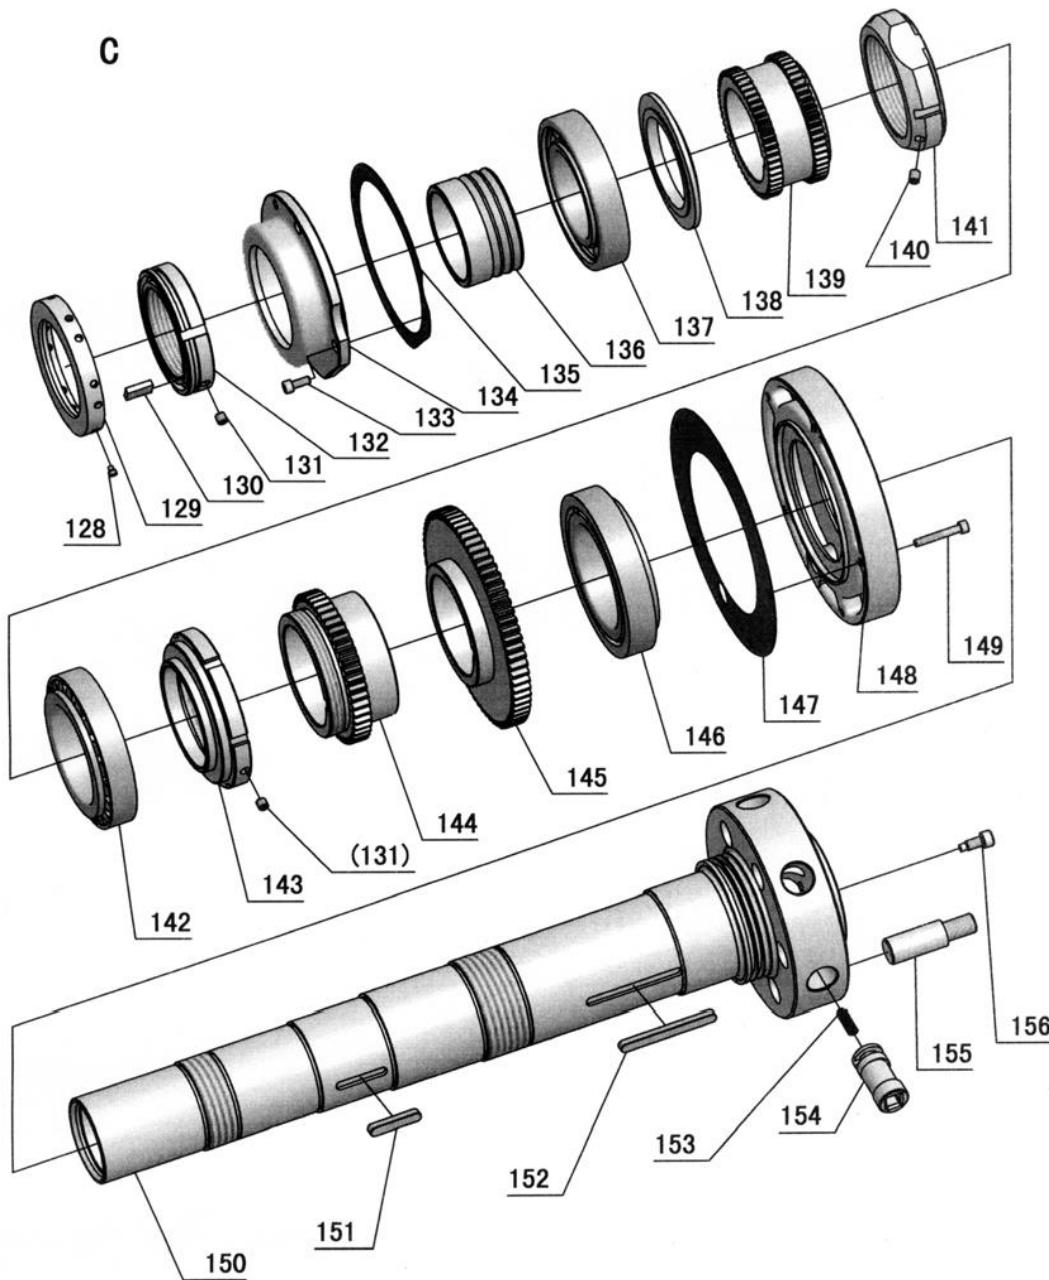


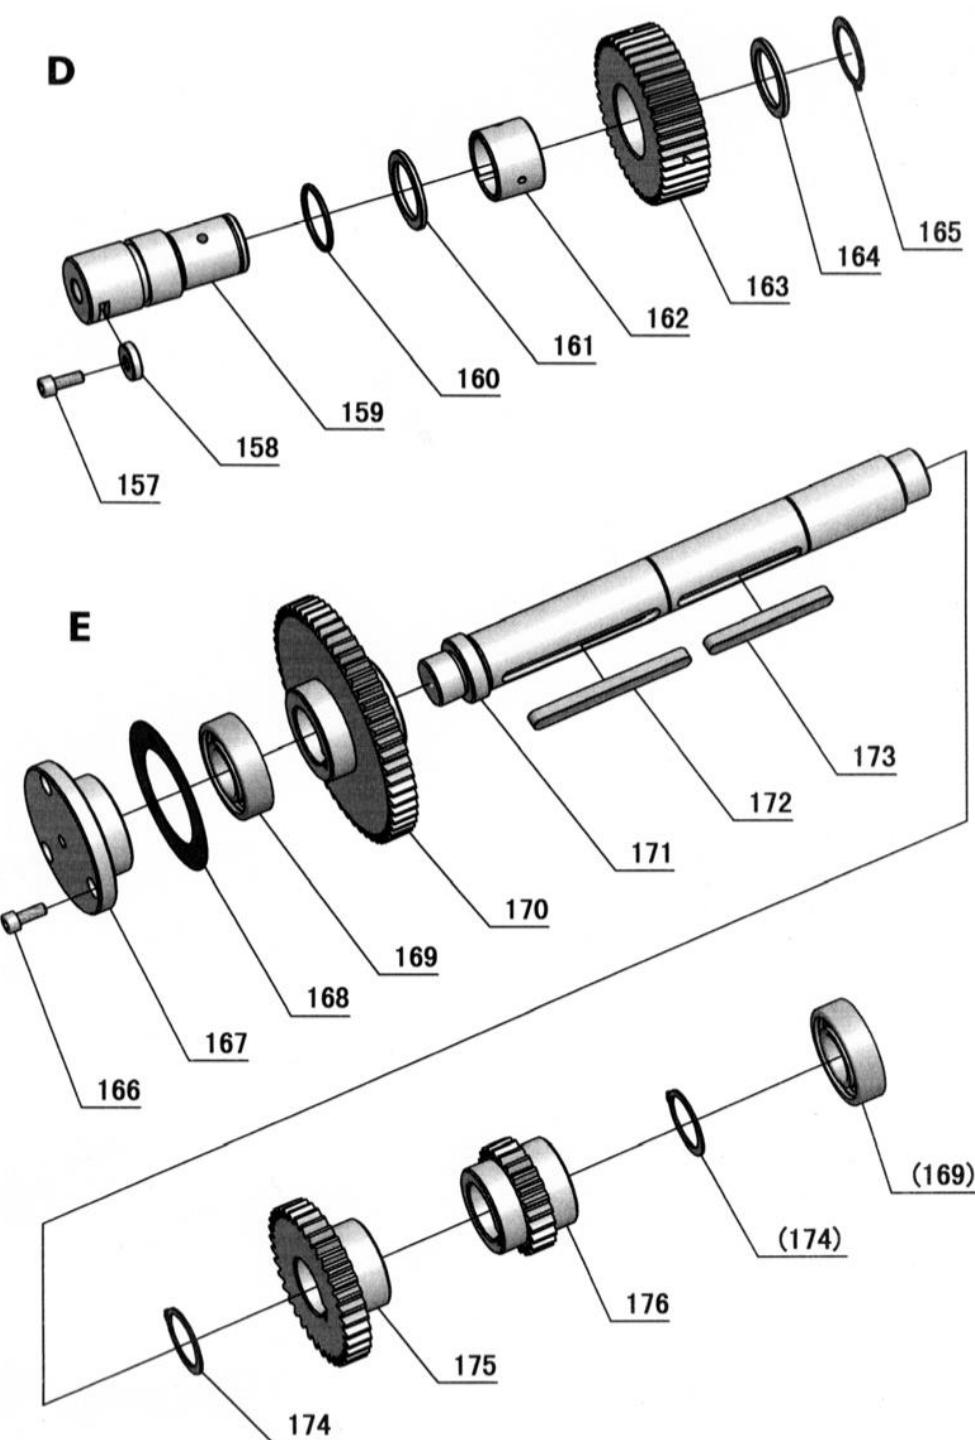


F

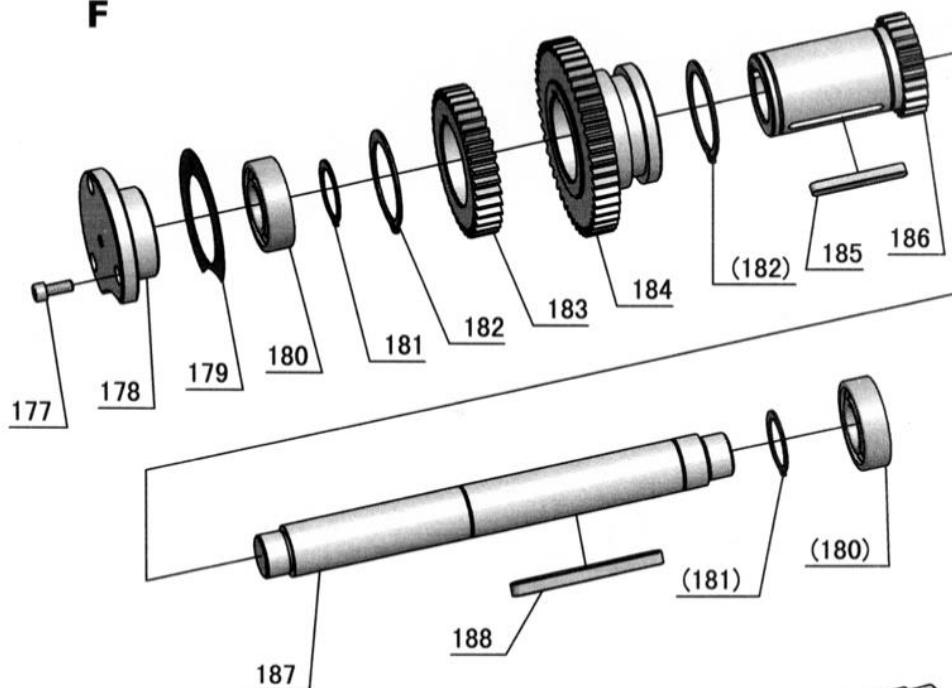

G

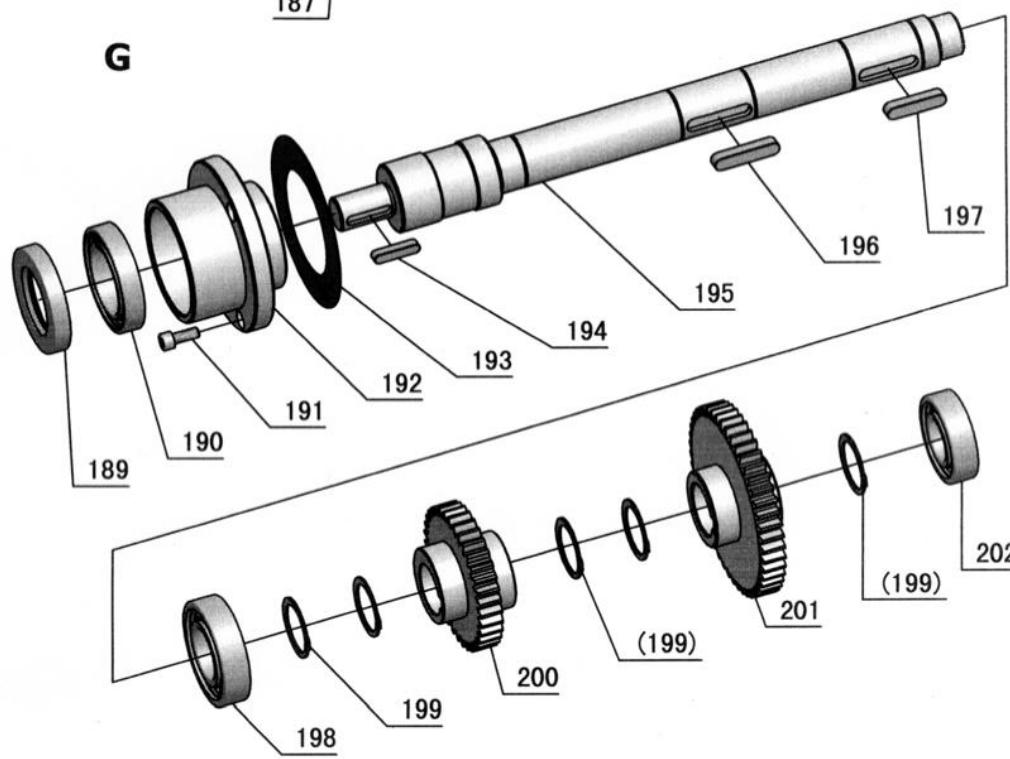

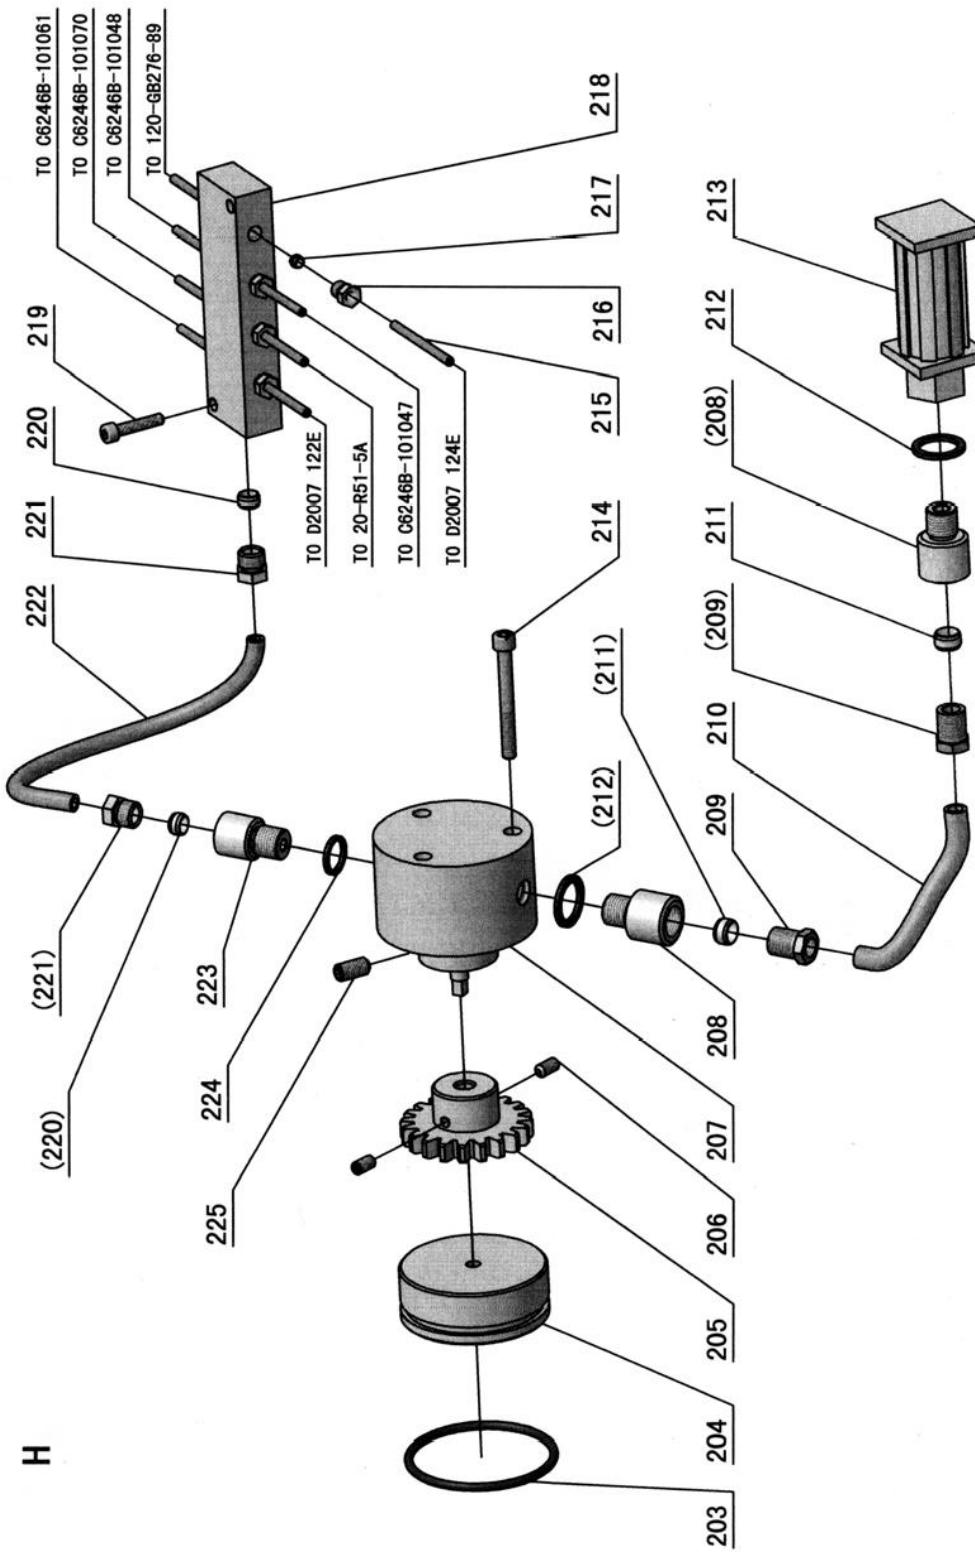

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
1	GB77-85	Винт	M8×25	1
2	C6246B-101003	Накладка		1
3	GB70-85	Винт	M8×20	4
4	C6246B-101002	Крышка передней бабки		1
5	C6246B-101002-1	Уплотнительная накладка		1
6	GB894.1-86	Разрезное кольцо стопорное	12	3
7	GB879-86	Пружинный штифт	5×30	3
8	C6246B-101011	Рычаг		1
9	RUN6246-101083	Заглушка		3
10	RUN6246-101059	Вал		3
11	C6246B-101022	Рычаг		1
12	C6246B-101021	Вилочный захват		1
13	SB4032-65	Заглушка		1
14	SB4010-65	Фитинг трубы		1
15	C6251A-04-01	Передняя бабка		1
15	C6256A-04-01	Передняя бабка		1
16	G38-3A	Заглушка отверстия	Z 3/8 дюйма	1
		заливки масла		
17	GB93-87	Шайба	16	3
18	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M16×55	3
19	C6246B-101004-1	Шестерня		1
20	RUN6246-101065-1	Вал		1
21	GB1096-79	Плоская шпонка	5×12	1
22	RUN6246-101067	Крепежная пластина		5
23	GB819-85	Винт	M6×16	10
24	RUN6246-101077-1	Рукоятка		1
25	RUN6246-101097	Пластина		1
26	GB879-86	Пружинный штифт	4×20	1
27	RUN6246-101077-3	Рычаг		1
28	RUN6246-101077-2	Крепежная скоба		1
29	RUN6246-101088	Винт с круглой головкой		5
30	RUN6246-101080	Штифт		2
31	GB79-85	Установочный винт с шестигранным углублением под ключ	M10×25	2
32	GB308-84	Стальной шарик	1/4 дюйма	6
33	RUN6246-101066	Пружина		6
34	GB77-85	Винт	M8×8	6
35	GB70-85	Винт	M10×110	1
36	C6246B-101098	Пластина		1
37	C6246B-101100	Пластина		1
38	R51-5A	Масломерное стекло	20	1
39	GB70-85	Винт	M16×55	3

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
40	GB120-86	Штифт	16×55	1
41	GB827-86	Заклепка	2×5	24
42	C6246B-101006	Пластина		1
43	C6246B-101012	Вилочный захват		1
44	C6246B-101012-1	Вилочный захват		1
45	C6246B-101005-1	Шестерня		1
46	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	20×2,4	6
47	C6246B-101005	Шестерня		2
48	GB879-86	Пружинный штифт	5×26	6
49	GB79-85	Винт	M6×6	3
50	C6246B-101018	Рычаг		1
51	RUN6246-101065	Вал		2
52	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	22×2,4	5
53	RUN6246-101072	Рычаг		2
54	RUN6246-101070-1	Шайба		4
55	RUN6246-101099	Пластина		4
56	RUN6246-101064	Шестерня		2
57	GB1096-79	Шпонка	5×12	4
58	RUN6246-101071	Головка рычага		3
59	C6246B-101008	Вилочный захват		1
60	C6246B-101009	Рычаг		1
61	GB894.1-86	Разрезное стопорное кольцо	10	2
62	C6246B-101017-1	Вал		1
63	RUN6246-101077A	Рукоятка		1
64	C6246B-101010	Рычаг		2
65	C6246B-101015	Вилочный захват		1
66	GB879-86	Пружинный штифт	4×26	2
67	C6246B-101016	Рычаг		1
68	C6246B-101017	Вал		1
69	GB77-85	Винт	M4×20	5
70	GB812-88	Гайка	M30×1,5	1
71	GB858-88	Гайка	30	1
72	RUN6246-101011	Шкив		1
73	HG4-692-67	Сальник	PD40×62×12	1
74	GB278-89	Шариковый подшипник	1080908	1
75	GB893.1-86	Пружинное кольцо	62	1
76	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×30	4
77	C6246B-101024	Крышка подшипника		1
78	C6246B-101024-1	Уплотнение опоры подшипника		1
79	GB278-89	Шариковый подшипник	80306	1


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
80	GB1096-79	Плоская шпонка	8×40	1
81	C6246B-101080	Ведущий вал		1
82	GB1096-79	Плоская шпонка	8×70	1
83	C6246B-101026	Шестерня		1
84	C6246B-101027	Шестерня		1
85	GB278-89	Шариковый подшипник	80205	2
86	C6246B-101028	Прокладка		3
87	C6246B-101029	Шестерня		1
88	C6246B-101030	Шестерня		1
89	C6246B-101031	Шестерня		1
90	GB278-89	Шариковый подшипник	80206	1
91	C6246B-101032	Шестерня		1
92	C6246B-101033	Шестерня		1
93	C6246B-101035	Шлицевой вал		1
94	GB278-89	Шариковый подшипник	80305	1
95	C6246B-101034-2	Шайба		1
96	GB893.1-86	Пружинное кольцо	62	1
97	GB3452.1-82	Уплотнительное кольцо	56×2,65	1
98	RUN6246-101019-1	Заглушка		1
99	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×16	3
100	C6246B-101079	Крышка подшипника		1
101	C6246B-101079-1	Уплотнение крышки подшипника		1
102	GB278-89	Шариковый подшипник	80205	1
103	C6246B-101077	Шестерня		1
104	GB1096-79	Плоская шпонка	8×20	1
105	C6246B-101076	Шестерня		1
106	GB894.1-86	Пружинное кольцо	52	1
107	GB894.1-86	Пружинное кольцо	34	2
108	GB894.1-86	Пружинное кольцо	48	1
109	C6246B-101039	Шестерня		1
110	C6246B-101040	Шестерня		1
111	C6246B-101041	Шестерня		1
112	GB1096-79	Плоская шпонка	8×32	1
113	C6246B-101078	Шлицевой вал		1
114	GB278-89	Шариковый подшипник	80205	1
115	C6246B-101028	Прокладка		3
116	GB278-89	Шариковый подшипник	80205	1
117	GB894.1-86	Пружинное кольцо	75	1
118	C6246B-101036-1	Плоская шпонка		2
119	C6246B-101038	Шестерня		1

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
120	C6246B-101036	Шестерня		1
121	GB894.1-86	Пружинное кольцо	75	1
122	C6246B-101037	Шлицевой вал		1
123	GB278-89	Шариковый подшипник	80305	1
124	C6246B-101034-2	Шайба		1
125	GB893.1-86	Пружинное кольцо	62	1
126	GB3452.1-82	Уплотнительное кольцо	56×2,65	1
127	RUN6246-101019-1	Задняя крышка		1
128	GB79-85	Установочный винт с M6×8 шестигранным углублением под ключ		4
129	C6246B-101073	Балансировочный элемент		2
130	C6246B-101074-1	Вкладыш		1
131	GB79-85	Установочный винт с M10×10 шестигранным углублением под ключ		1
132	C6246B-101074	Конгрейка		1
133	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×20	4
134	C6246B-101075	Задняя крышка подшипника		1
135	C6246B-101075-1	Уплотнение задней крышки подшипника шпинделя		1
136	C6246B-101072	Смазочное кольцо		1
137	GB276-89	Шариковый подшипник	120	1
138	C6246B-101071	Кольцо вала		1
139	C6246B-101070	Шестерня		1
140	GB79-85	Установочный винт с M8×10 шестигранным углублением под ключ		3
141	C6246B-101045	Конгрейка		1
142	GB297-84	Шариковый подшипник	D2007122E	1
143	C6246B-101046	Конгрейка		1
144	C6246B-101047	Шестерня		1
145	C6246B-101048	Шестерня		1
146	GB297-84	Шариковый подшипник	D2007124E	1
147	C6246B-101051-1	Уплотнение передней крышки подшипника		1
148	C6246B-101051	Передняя крышка подшипника	D1-8	1
149	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×40	5
150	C6246B-101049-1	Шпиндель		1
151	GB1096-79	Плоская шпонка	10×80	1
152	GB1096-79	Плоская шпонка	10×90	1
153	RUN6246-101082-1	Пружина		6
154	C6246B-101042	Стопор кулачка для D1-8		6
155	C6246B-101050	Винт кулачка для D1-8		6
156	C6246B-101044	Винт для D1-8		6
157	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×16	1
158	RUN6246-101048	Прокладка		1
159	C6246B-101061	Вал неподвижного шкива		1


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
160	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	30×2,4	1
161	C6246B-101059	Прокладка		1
162	C6246B-101060-1	Вкладыш		1
163	C6246B-101060	Неподвижный шкив		1
164	C6246B-101059	Прокладка		1
165	GB894.1-86	Пружинное кольцо	30	1
166	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×16	3
167	C6246B-101068	Крышка подшипника		1
168	C6246B-101068-1	Уплотнение крышки подшипника		1
169	GB278-89	Шариковый подшипник	80205	1
170	C6246B-101066	Шестерня		1
171	C6246B-101069	Вал		1
172	GB1096-79	Плоская шпонка	8×90	1
173	GB1096-79	Плоская шпонка	8×70	1
174	GB894.1-86	Пружинное кольцо	30	2
175	C6246B-101053	Шестерня		1
176	C6246B-101052	Шестерня		1
177	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×16	13
178	C6246B-101067	Крышка подшипника		1
179	C6246B-101067-1	Уплотнение крышки подшипника		1
180	GB278-89	Шариковый подшипник	80205	1
181	GB894.1-86	Пружинное кольцо	30	2
182	GB894.1-86	Пружинное кольцо	48	2
183	C6246B-101057	Шестерня		1
184	C6246B-101056	Шестерня		1
185	GB1096-79	Плоская шпонка	6×56	1
186	C6246B-101055	Шестерня		1
187	C6246B-101065	Вал		1
188	GB1096-79	Плоская шпонка	8×90	1
189	HG4-692-67	Сальник	PD40×62×12	1
190	GB278-89	Шариковый подшипник	1080908	1
191	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×20	3
192	C6246B-101063	Опора подшипника		1
193	C6246B-101063-1	Уплотнение опоры подшипника		1
194	GB1096-79	Плоская шпонка	6×28	1
195	C6246B-101064	Выходной вал		1
196	GB1096-79	Плоская шпонка	8×40	1
197	GB1096-79	Плоская шпонка	8×36	1
198	GB278-89	Шариковый подшипник	80206	1
199	GB894.1-86	Пружинное кольцо	30	5

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
200	C6246B-101058	Шестерня		1
201	C6246B-101054	Шестерня		1
202	GB278-89	Шариковый подшипник	80205	1
203	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	68×3,1	1
204	C6246B-101082	Защитное устройство		1
205	C6246B-101081	Шестерня		1
206	GB80-85	Винт	M6×12	2
207	SNBY2.5/0.5	Насос СОЖ	M14×1,5	1
208	C6246B-101088	Соединительный блок		1
209	25568	Врезка		2
210	GB1527-79-М-Т3	Латунная трубка	10×0,75	1
211	25677	Двойная конусная оболочка		2
212	GB52-2	Шайба	18	1
213	Wu-16×180-J	Фильтр		1
214	GB70-85	Винт	M6×55	3
215	GB1527-79-М-Т3	Латунная трубка	4×0,75	1
216	15326C	Врезка		9
217	B1061C	Двойная конусная оболочка		9
218	C6246B-101084	Распределитель		1
219	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M5×25	2
220	B145C	Двойная конусная оболочка		2
221	25567	Врезка		2
222	GB1527-79-М-Т3	Латунная трубка	8×0,75	1
223	C6246B-101086	Соединительный блок		1
224	G52-2	Шайба	14	2
225	GB80-85	Винт	M6×16	1


Коробка передач

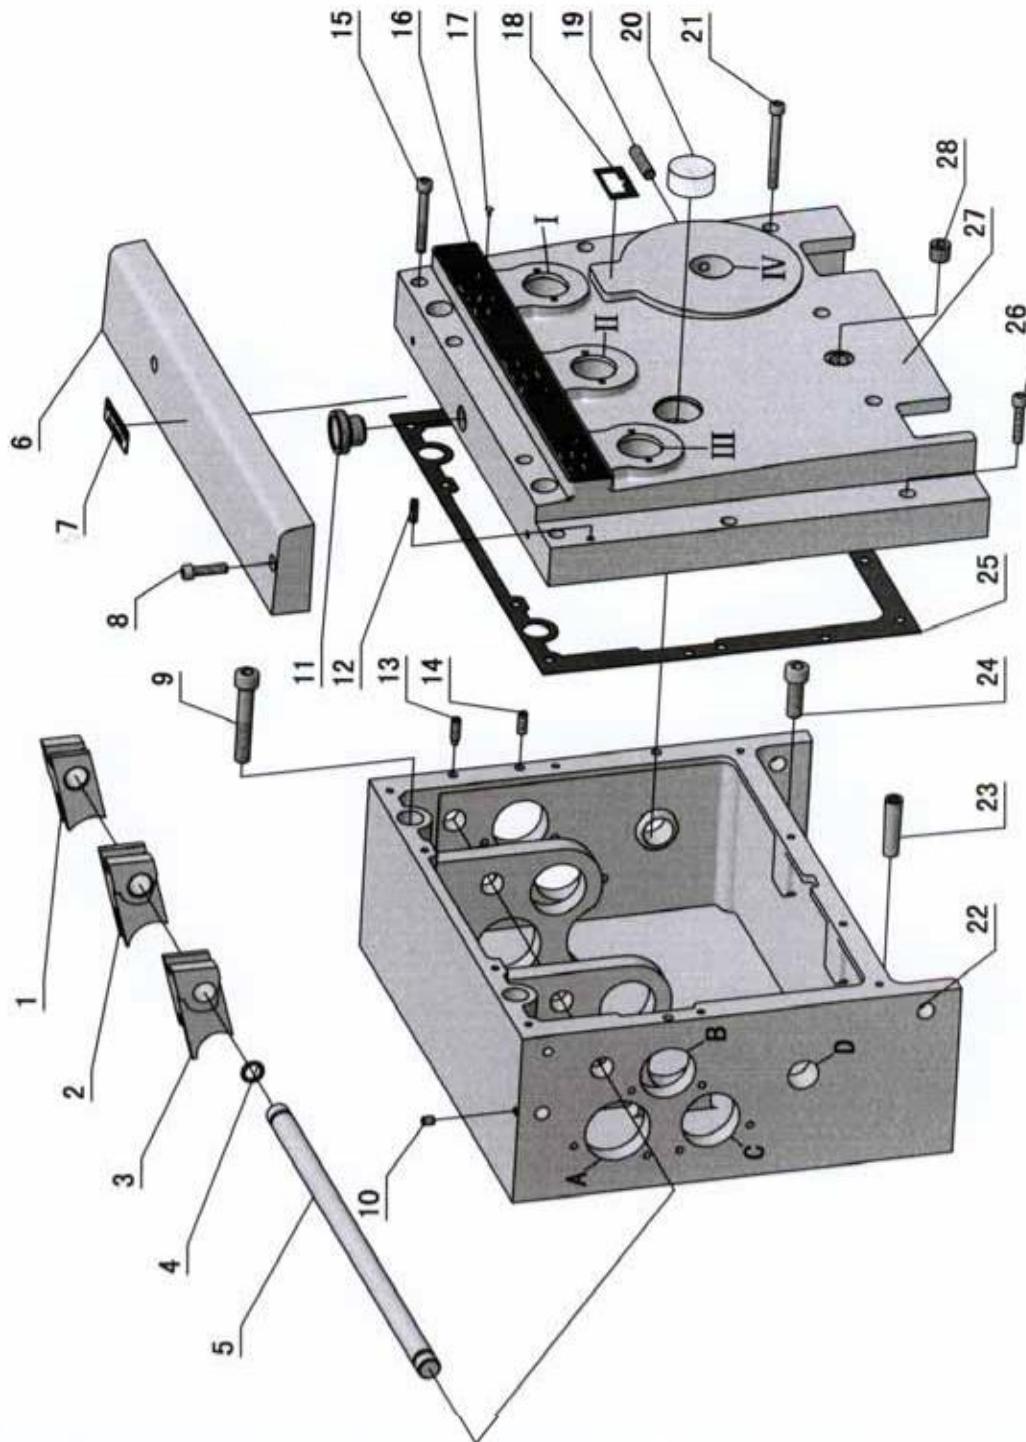






A

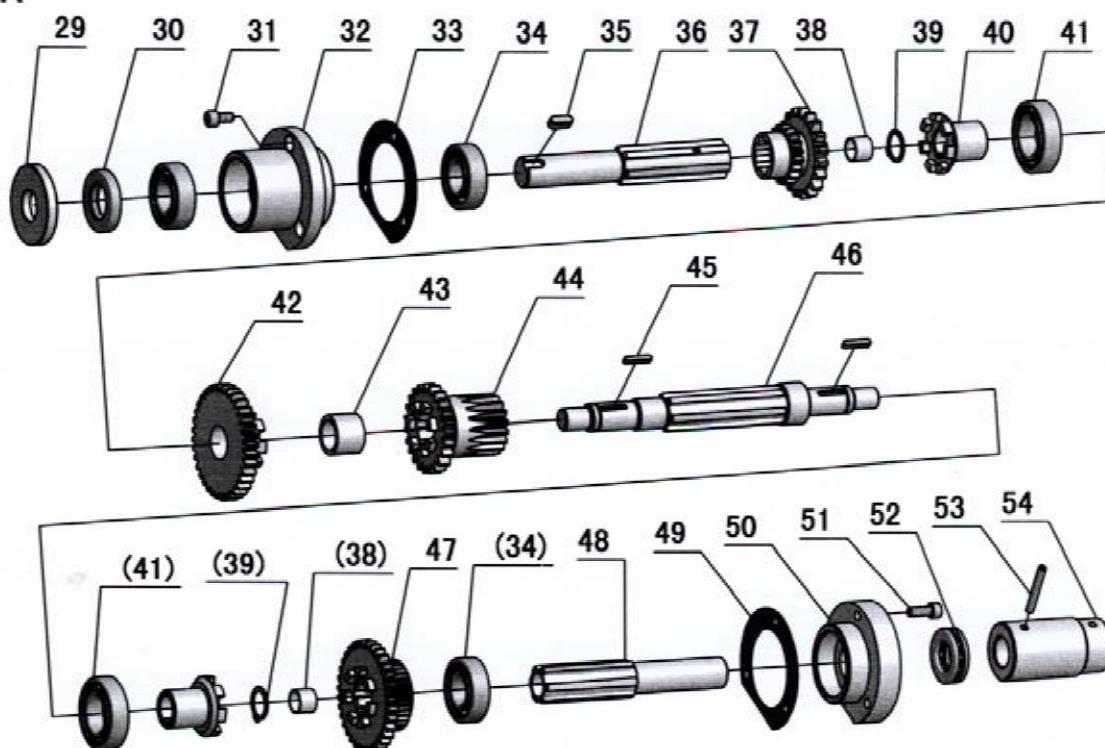

B

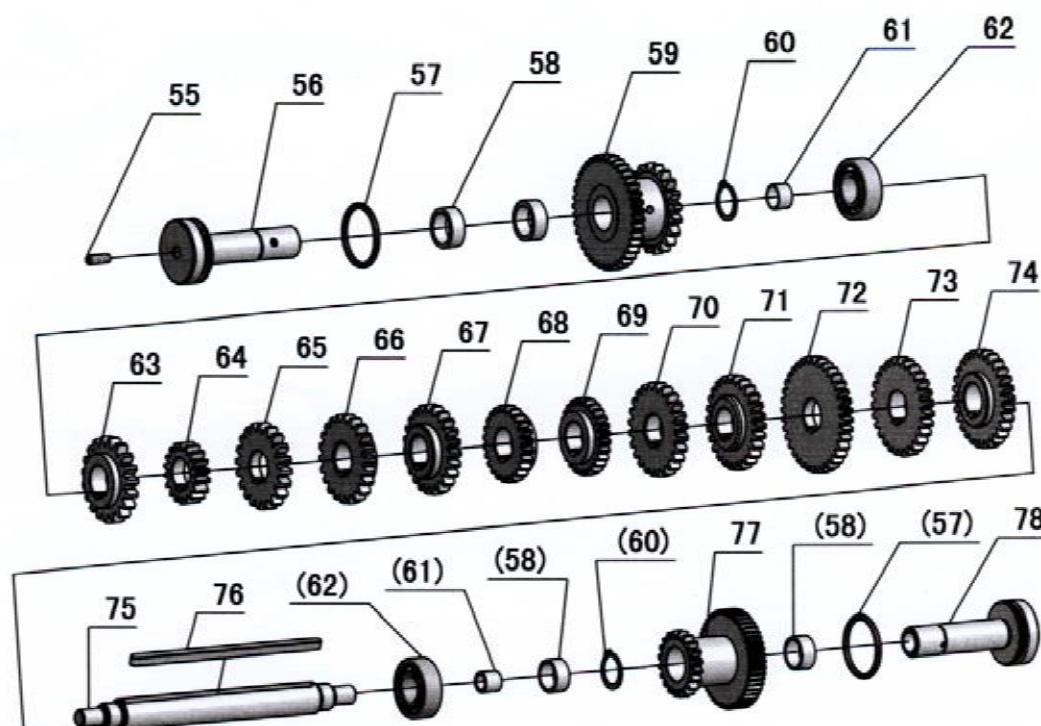

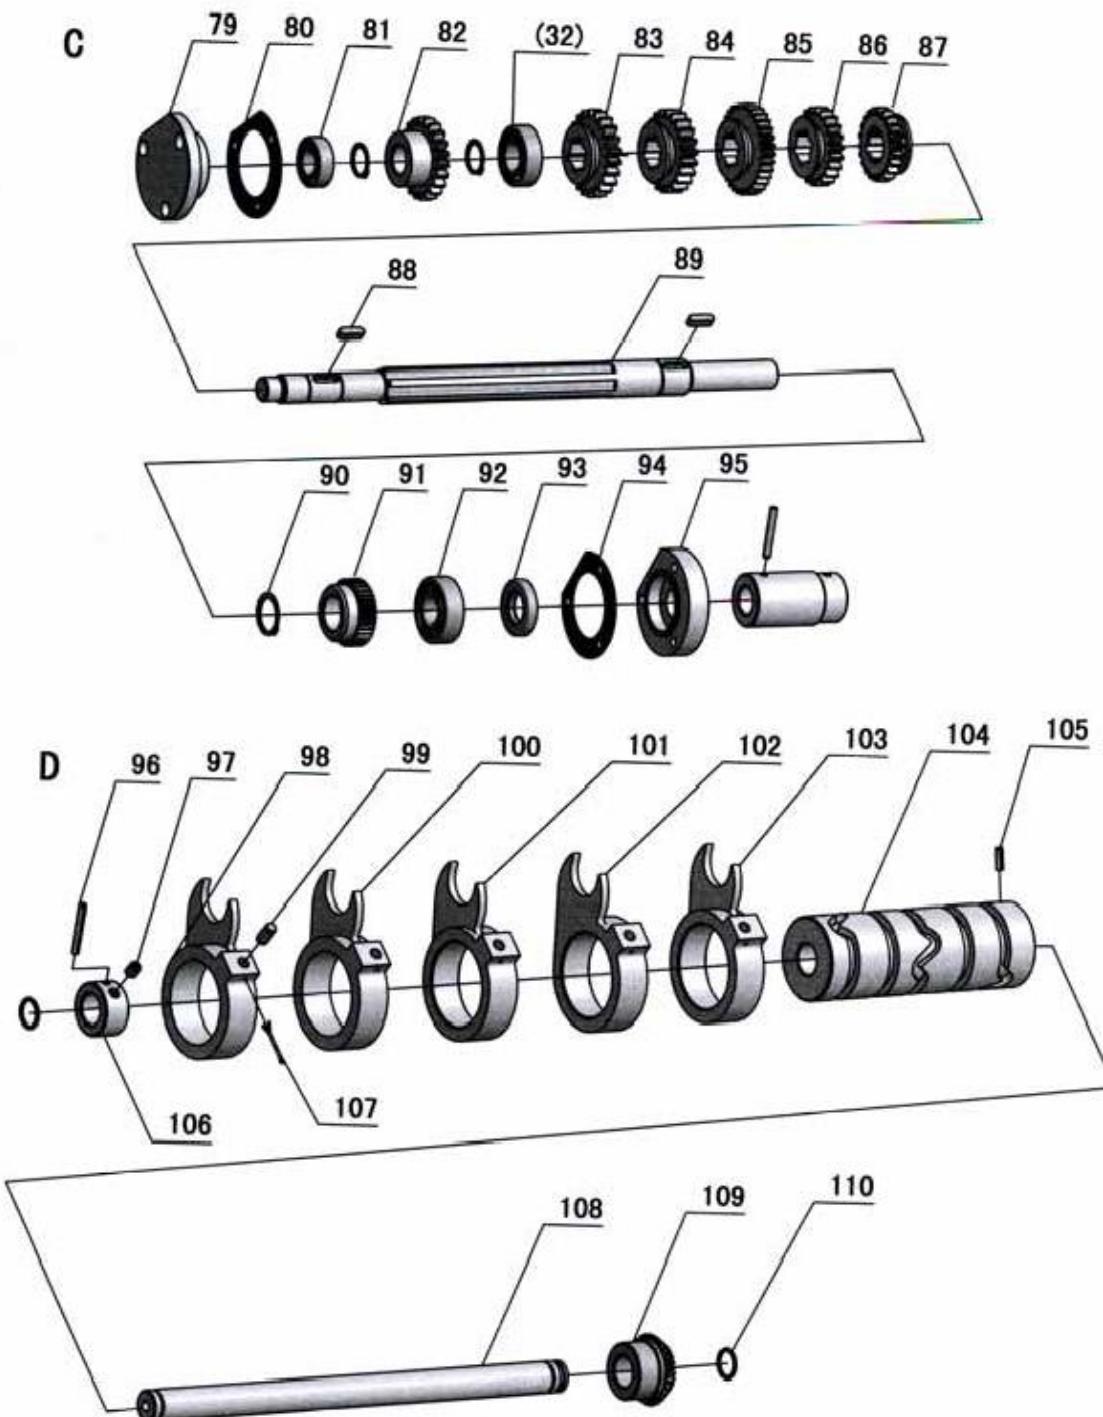

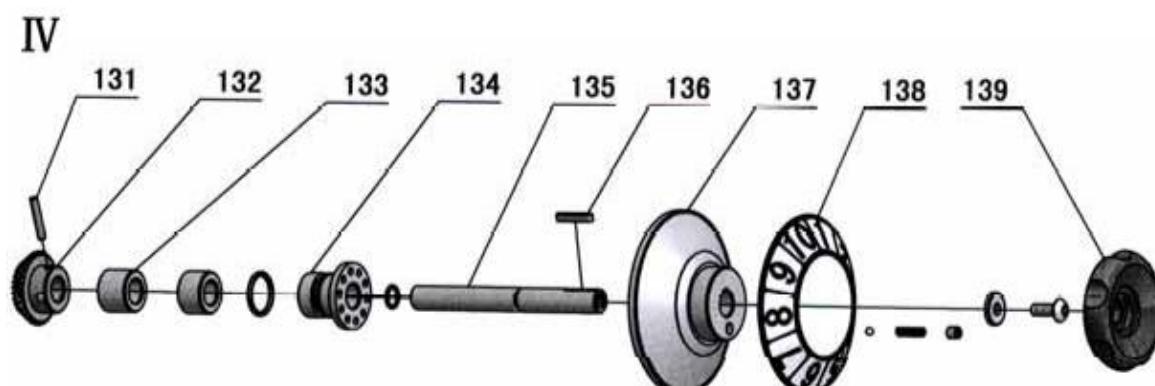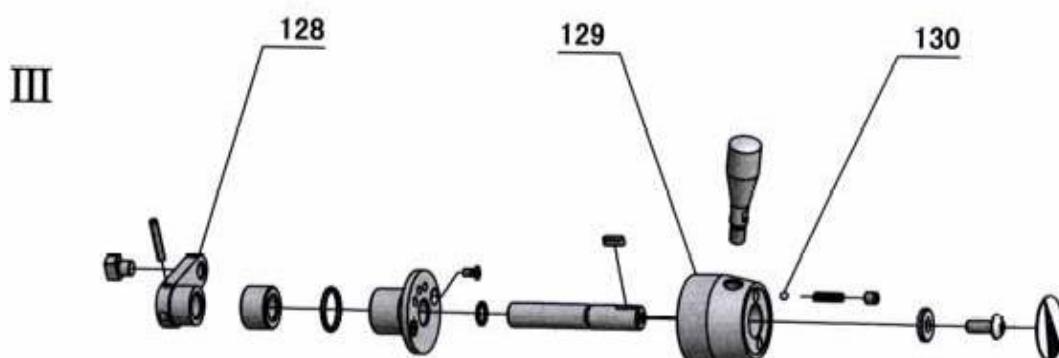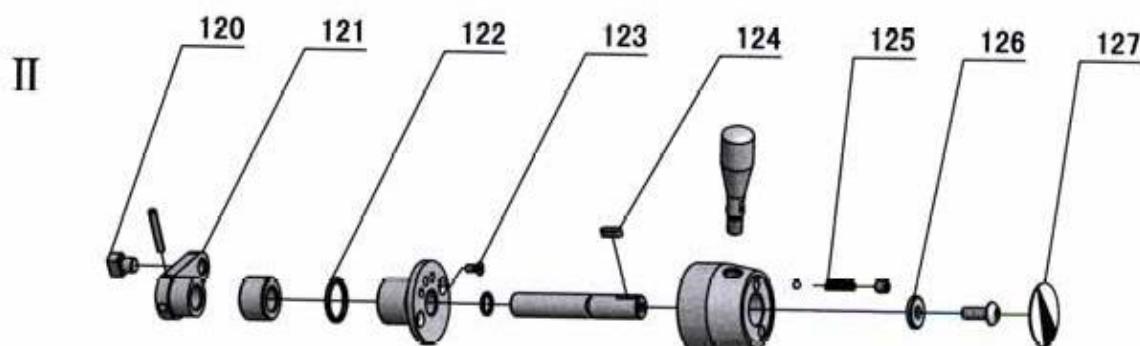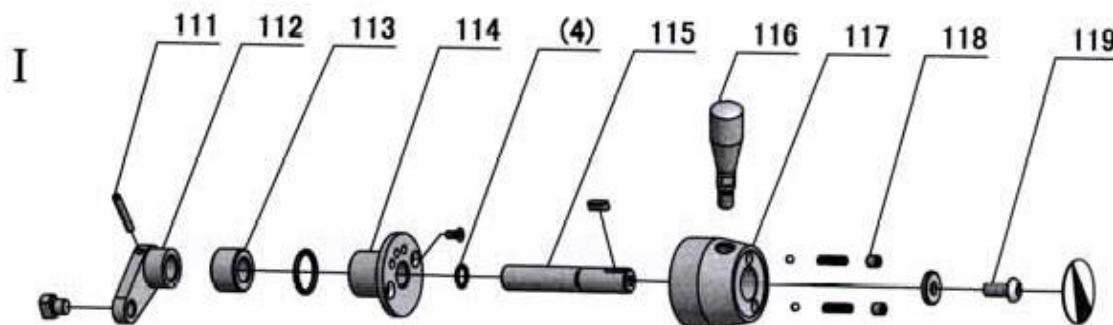


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
1	RUN6141-102070-1	Вилочный захват		1
2	RUN6246-102069	Вилочный захват		1
3	RUN6246-102069-1	Вилочный захват		1
4	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	16×2,4	6
5	RUN6246-102077	Вал		1
6	C6251A-05-06	Верхняя крышка		1
7	RUN6246-102079	Пластина		1
8	GB70-85	Винт	M6×30	2
9	GB70-85	Винт	M10×60	2
10	GB78-85	Винт	M6×8	1
11	RUN6246-103031	Заглушка отверстия для залива масла		1
12	GB879-86	Пружинный штифт	5×16	2
13	GB79-85	Установочный винт с внутренним шестигранником	M6×20	2
14	GB78-85	Винт	M6×16	2
15	GB70-85	Винт	M6×50	1
16	RUN6246-102080	Пластина		1
17	GB827-86	Заклепка	2×5	10
18	RUN6246-102081	Пластина		1
19	GB78-85	Винт	M8×35	1
20	GB1160.1-89	Масломерное стекло	20	1
21	GB70-85	Винт	M6×60	3
22	RUN6246-102001A	Коробка передач		1
23	GB118-86	Конический штифт	10×45	2
24	GB70-85	Винт	M10×30	2
25	RUN6246-102001-2A	Уплотнительная накладка		1
26	GB70-85	Винт	M6×30	3
27	RUN6141-102002A	Передняя крышка		1
28	G38-3A	Заглушка отверстия заливки масла	Z 3/8 дюйма	1
29	C6251A-05-05	Прокладка		1
30		Сальник	TC20×42×8	1
31	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×12	6
32	RUN6246-102050	Прокладка		1
33	RUN6246-102050-1	Уплотнительная накладка		1
34	GB278-89	Шариковый подшипник	80104	4
35	GB1096-79	Шпонка	6×10	1
36	C6251A-05-04	Вал В		1
37	RUN6246-102048	Шестерня		1
38	SF-1	Шариковый подшипник	1410	2
39	GB894.1-86	Пружинное кольцо	18	2
40	RUN6246-102047	Муфта		2


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
41	GB278-89	Шариковый подшипник	80105	2
42	RUN6246-102046	Шестерня		1
43	SF-1	Шариковый подшипник	2020	1
44	RUN6246-102045	Шестерня		1
45	GB1096-79	Шпонка	4×20	2
46	RUN6246-102044	Вал А		1
47	RUN6141-102042-1	Шестерня		1
48	RUN6246-102041	Вал С		1
49	RUN6246-102040-1	Уплотнительная накладка		1
50	RUN6246-102040	Прокладка		1
51	GB70-85	Винт с шестиугольным углублением под ключ	M6×20	6
52	GB301-84	Упорный подшипник	8104	1
53	GB879-86	Пружинный штифт	5×35	2
54	C6251A-05-03	Фланцевое соединение		1
54	RUN6246-102012	Фланцевое соединение		2
55	GB78-85	Винт	M6×16	2
56	RUN6246-102023	Вал Е		1
57	GB3452.1-82	Уплотнительное кольцо	35,5×3,55	2
58	SF-1	Шариковый подшипник	2012	4
59	RUN6246-102024	Шестерня		1
60	GB894.1-86	Пружинное кольцо	20	4
61	SF-1	Шариковый подшипник	1218	2
62	RUN6246-102026	Шестерня		1
63	RUN6246-102027	Шестерня		1
64	RUN6246-102028	Шестерня		1
65	RUN6246-102029	Шестерня		1
66	RUN6246-102030	Шестерня		1
67	RUN6246-102031	Шестерня		1
68	RUN6246-102032	Шестерня		1
69	RUN6246-102033	Шестерня		1
70	RUN6246-102034	Шестерня		1
71	RUN6246-102035	Шестерня		1
72	RUN6246-102036	Шестерня		1
73	RUN6246-102037	Шестерня		1
74	RUN6246-102025	Вал D		1
75	GB1096-79	Шпонка	6×146	1
76	GB278-89	Шариковый подшипник	80203	2
77	RUN6141-102038	Шестерня		1
78	RUN6246-102039	Вал F		1
79	RUN6246-102022	Прокладка		1


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
80	RUN6246-102022-1	Уплотнительная накладка		1
81	GB278-89	Шариковый подшипник	80103	1
82	RUN6246-102020	Шестерня		1
83	RUN6246-102019	Шестерня		1
84	RUN6246-102018	Шестерня		1
85	RUN6246-102017	Шестерня		1
86	RUN6246-102016	Шестерня		1
87	RUN6246-102015	Шестерня		1
88	GB1096-79	Шпонка	6×20	2
89	RUN6246-102021	Вал G		1
90	GB894.1-86	Пружинное кольцо	25	1
91	RUN6141-102014-1	Шестерня		1
92	GB278-89	Шариковый подшипник	80204	1
93		Сальник	TC20×40×7	1
94	RUN6246-102013-1	Уплотнительная накладка		1
95	RUN6246-102013	Правая крышка		1
96	GB879-86	Пружинный штифт	5×35	1
97	GB78-85	Установочный винт с M8×10 внутренним шестигранником		1
98	RUN6246-102008	Переключатель передач с захватом		1
99	GB119-86	Штифт	B8×16	5
100	RUN6246-102007	Переключатель передач с захватом		1
101	RUN6246-102006	Переключатель передач с захватом		1
102	RUN6246-102005	Переключатель передач с захватом		1
103	RUN6246-102004	Переключатель передач с захватом		1
104	RUN6246-102009	Переключатель передач с кулачком		1
105	GB879-86	Пружинный штифт	5×16	2
106	RUN6246-102010	Вал Н		1
107	GB91-86	Шплинт	2×30	5
108	RUN6246-102011	Вал Н		1
109	RUN6246-102003	Коническая зубчатая передача		1
110	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	22×2,4	2
111	GB879-86	Пружинный штифт	5×30	3
112	RUN6246-102066	Рычаг		1
113	RUN6141-102062-2	Прокладка		4
114	RUN6246-102075	Стопорная пластина		3
115	RUN6141-102072	Вал		3
116	RUN6246-102056-1	Рычаг		3
117	RUN6246-102076	Рукоятка для переключения скоростей		1
118	GB77-85	Винт	M8×8	5
119	RUN6246-101088	Винт		4

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
120	RUN6246-102073	Вилочный захват		3
121	RUN6246-102067	Рычаг		1
122	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	30×3,1	4
123	GB819-85	Винт	M5×10	6
124	GB1096-79	Шпонка	5×14	3
125	RUN6246-101066	Пружина		5
126	RUN6246-101070-1	Шайба		4
127	RUN6246-101099	Пластина		3
128	RUN6246-102068	Рычаг		1
129	RUN6246-102065	Рукоятка для переключения скоростей		2
130	GB308-77	Стальной шарик	1/4 дюйма	5
131	GB879-76	Пружинный штифт	5×30	1
132	RUN6246-102060	Коническая зубчатая передача		1
133	RUN6246-102062-1	Прокладка		1
134	RUN6246-102062	Втулка вала		1
135	RUN6141-102055	Вал		1
136	GB1096-79	Шпонка	5×28	1
137	RUN6246-102063	Лимб для выбора		1
138	RUN6246-102082	Пластина		1
139	RUN6246-102053	Колесо		1

Суппорт

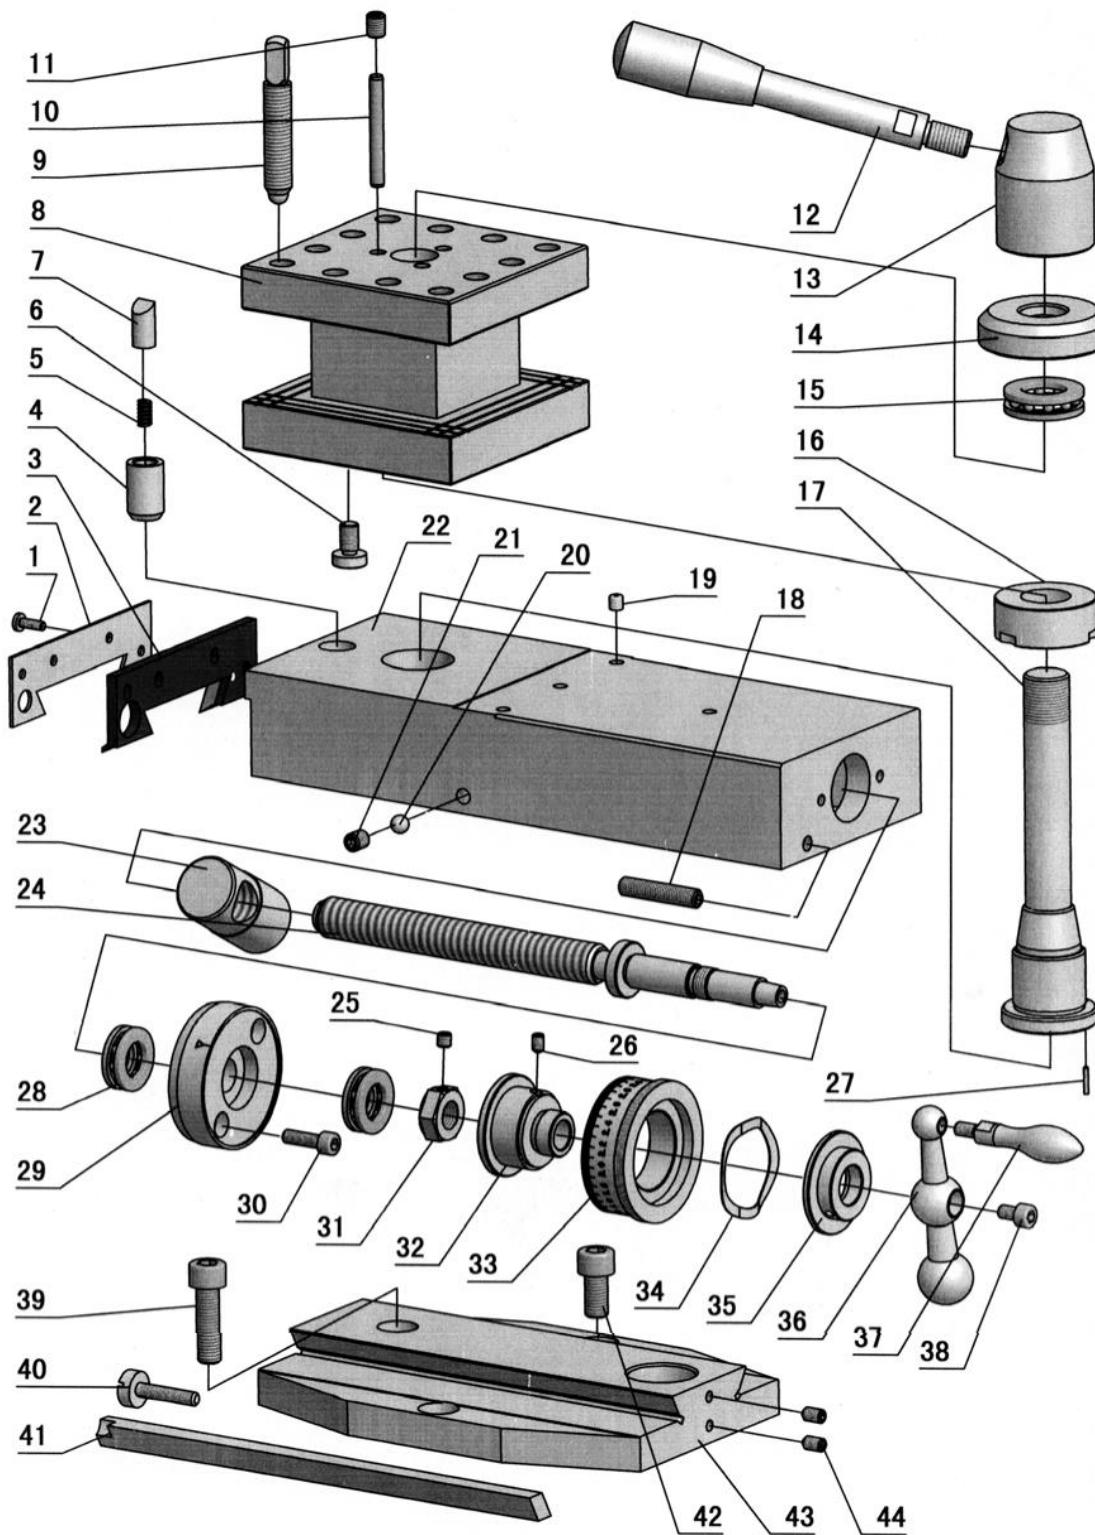

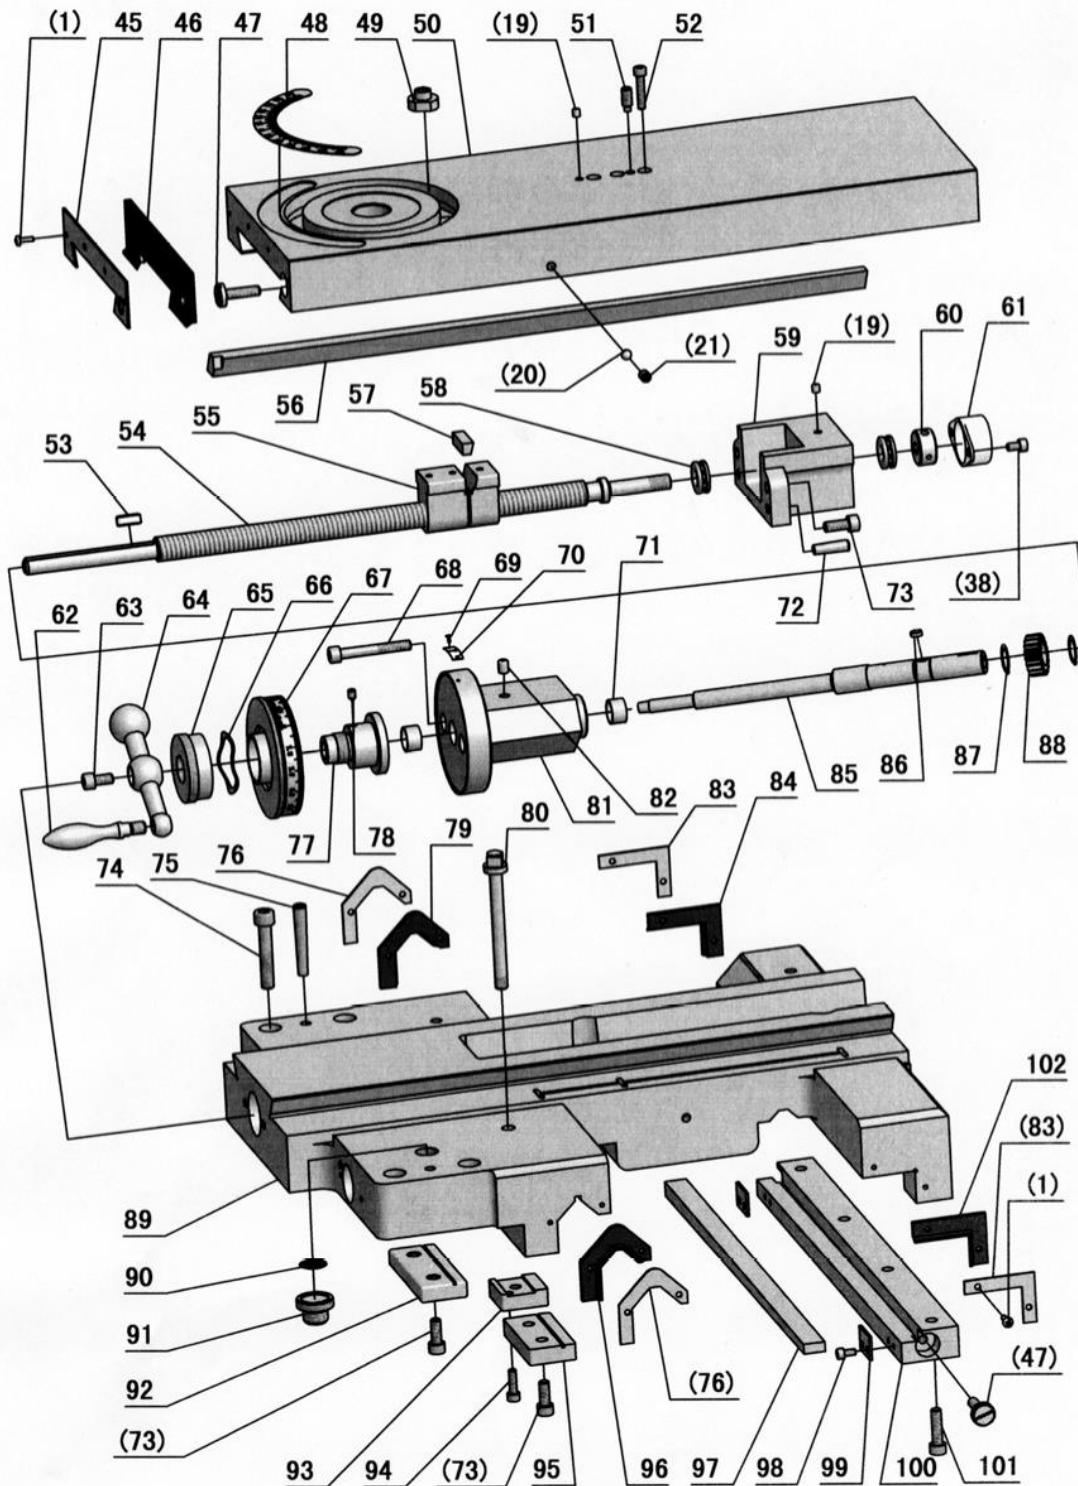

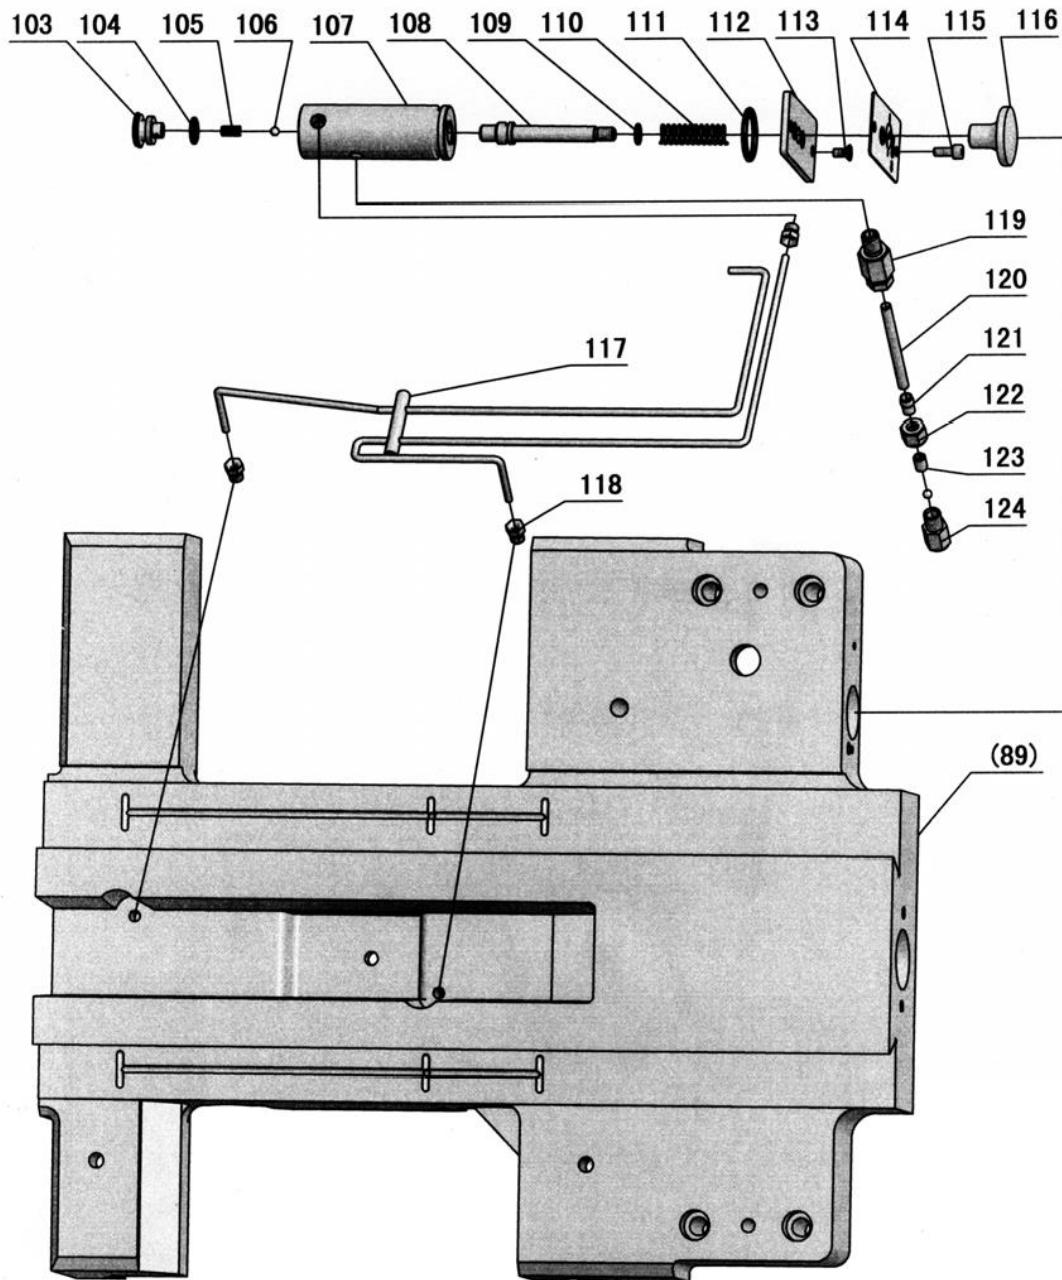


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
1	GB818-85	Винт	M4×12	16
2	C6251A-07-44	Грязесъемник-корпус		1
3	C6251A-07-43	Грязесъемник		1
4	RUN6246-103056-1	Втулка		1
5	GB2089-80	Пружина	1×5×18	1
6	RUN6246-103058-2	Регулировочный винт (плоский)		3
7	RUN6246-103057-2	Круглый штифт		1
8	C6251A-07-45	Четырехпозиционный резцедержатель		1
8	C6251A-07-46	Блок-тройник (Т-образного типа)		1
9	GB83-88	Винт	M12×55	12
10	GB119-86	Штифт	D6×60	3
11	GB77-85	Винт	M8×10	3
12	RUN6246-103062	Зажимная рукоятка		1
13	RUN6246-103061	Зажимная рукоятка		1
14	RUN6246-103060	Шайба		1
15	GB301-84	Упорный подшипник	8104	1
16	RUN6246-103058-1	Втулка (плоская)		1
17	C6251A-07-42	Вал резцедержателя (плоского типа)		1
17	C6251A-07-42-1	Вал резцедержателя (Т-образного типа)		1
18	GB77-85	Винт	M8×40	1
19	GB1155-79	Чаша шарового шарнира	6	6
20	GB308-84	Стальной шарик	1/4 дюйма	2
21	GB80-85	Винт	M8×10	2
22	C6251A-07-50	Крестовый суппорт (плоского типа)		1
22	C6251A-07-50-1	Крестовый суппорт (Т-образного типа)		1
23	RUN6246H-103043-1	Гайка (метрическая)		1
23	RUN6246H-103043-2	Гайка (дюймовая)		1
24	RUN6246-103043	Винтовой крестовый суппорт (метрический)		1
24	RUN6246-103043-3	Винтовой крестовый суппорт (дюймовый)		1
25	GB77-85	Винт	M6×6	1
26	GB80-85	Винт	M5×8	1
27	GB879-86	Пружинный штифт	2×12	1
28	GB301-84	Упорный подшипник	8102	2
29	RUN6246-103044	Держатель маховика крестового суппорта		1
30	GB70-85	Винт	M6×20	2
31	RUN6246-103044-1	Гайка		1
32	RUN6246-103045	Муфта		1
33	RUN6246-103046-1	Лимб крестового суппорта (метрический)		1
33	RUN6246-103046-2	Лимб крестового суппорта (дюймовый)		1
34	RUN6246-103047-1	Волнистая шайба		1

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
35	RUN6246-103047	Гайка		1
36	RUN6246-103048	Рукоятка		1
37	RUN6246-103049	Рукоятка		1
38	GB70-85	Винт	M6×10	3
39	GB70-85	Винт (C6251A)	M10×55	1
39	GB70-85	Винт (C6256A)	M10×80	1
40	RUN6246-103037	Винт		1
41	C6251A-07-51	Регулировочный клин		1
42	GB70-85	Винт (C6251A)	M10×40	2
42	GB70-85	Винт (C6256A)	M10×65	2
43	C6251A-07-41	Поворотный стол		1
43	C6256A-07-41	Поворотный стол		1
44	GB80-85	Винт	M6×10	2
45	C6251A-07-39	Грязесъемник-корпус		1
46	C6251A-07-38	Грязесъемник		1
47	RUN6246-103036	Винт		4
48	C6251A-07-02-1	Шкала указателя		1
49	RUN6246-103040	Гайка		3
50	C6251A-07-02	Крышка поперечного суппорта		1
51	GB79-85	Винт	M8×30	1
52	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×35	3
53	RUN6246-103022-2	Шпонка		1
54	C6251A-07-21Y	Винт поперечной подачи (дюймовый)		1
54	C6251A-07-21	Винт поперечной подачи (метрический)		1
55	RUN6141-103003	Гайка (метрическая)		1
55	RUN6141-103003-1	Гайка (дюймовая)		1
56	C6251A-07-35	Регулировочный клин		1
57	RUN6246-103004	Регулировочный клин		1
58	GB301-84	Упорный подшипник	8101	2
59	RUN6141-103007	Кронштейн		1
60	RUN6246-103007-1	Гайка		1
61	RUN6141-103105	Крышка		1
62	RUN6246-103030A	Рукоятка		1
63	GB70-85	Винт	M8×16	1
64	RUN6246-103029	Рукоятка		1
65	RUN6246-103028	Гайка		1
66	RUN6246-103025	Волнистая шайба		1
67	RUN6141-103027	Лимб поперечной подачи (метрический)		1
67	RUN6141-103027-1	Лимб поперечной подачи (дюймовый)		1
68	GB70-85	Установочный винт с шестигранным углублением под ключ	M8×70	2


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
69	GB278-86	Винт	2×5	2
70	RUN460-105031	Пластина		1
71	SF-1	Подшипник	1810	2
72	GB118-86	Конический штифт	6×26	2
73	GB70-85	Винт	M8×20	6
74	GB70-85	Винт	M10×60	4
75	GB118-86	Конический штифт	8×60	2
76	C6251A-07-13	Грязесъемник-корпус		2
77	RUN6246-103026	Муфта лимба		1
78	GB80-85	Винт	M6×8	1
79	C6251A-07-11	Грязесъемник		1
80	RUN6246-103077	Болт		1
81	C6251A-07-23	Кронштейн		1
82	GB1155-79	Чаша шарового шарнира	8	1
83	C6251A-07-10	Грязесъемник-корпус		2
84	C6251A-07-08	Грязесъемник		1
85	C6251A-07-22	Шестеренный вал поперечной подачи		1
86	GB1567-79	Шпонка	8×12	1
87	GB894-1-86	Пружинное кольцо	24	2
88	C6251-A-07-22-2	Шестерня		1
89	C6251A-07-01	Суппорт		1
90	RUN6246-103031-1	Пластина		1
91	RUN6246-103031	Заглушка отверстия подачи масла		1
92	C6251A-07-20	Прижимной клин с передней стороны		1
93	RUN6246-103019	Зажим-суппорт		1
94	GB70-85	Винт	M6×20	1
95	C6251A-07-18	Прижимной клин с левой передней стороны		1
96	C6251A-07-12	Грязесъемник		1
97	C6251A-07-15	Регулировочный клин		1
98	GB70-85	Винт	M5×10	4
99	RUN6141-103016-1	Перегородка		2
100	C6251A-07-16	Держатель регулировочного клина		1
101	GB70-85	Винт	M8×30	4
102	C6251A-07-09	Грязесъемник		1
103	RUN6246-103070	Заглушка отверстия заливки масла		1
104	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	16×2,4	1
105	GB2089-80	Пружина	0,5×4,5×16	1
106	GB308-84	Стальной шарик	Ø5	2
107	RUN6246-103063	Корпус насоса		1
108	RUN6246-103064	Поршневой шток		1

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
109	GB3452.1-82	Уплотнительное кольцо	9×1,8	1
110	RUN6246-103065	Пружина		1
111	GB1235-76	Уплотнительное кольцо	32×3,1	1
112	RUN6246-103066	Нижняя пластина		1
113	GB68-85	Винт	M5×10	2
114	RUN6246-103068	Пластина		1
115	GB70-85	Винт	M5×12	2
116	RUN6246-103067	Заглушка		1
117	RUN6141-103106	Сварное соединение масляного канала		1
118		Фитинг трубы	Z 1/8 дюйма ×Ø4	3
119		Фитинг трубы	Z 1/8 дюйма ×Ø6	1
120		Латунная трубка	Ø6×170	1
121	RUN6246-103071	Фитинг трубы		1
122	RUN6246-103072	Гайка		1
123	RUN6246-103073-2	Втулка		1
124	RUN6246-103073-1	Обратный клапан в сборе		1


Фартук

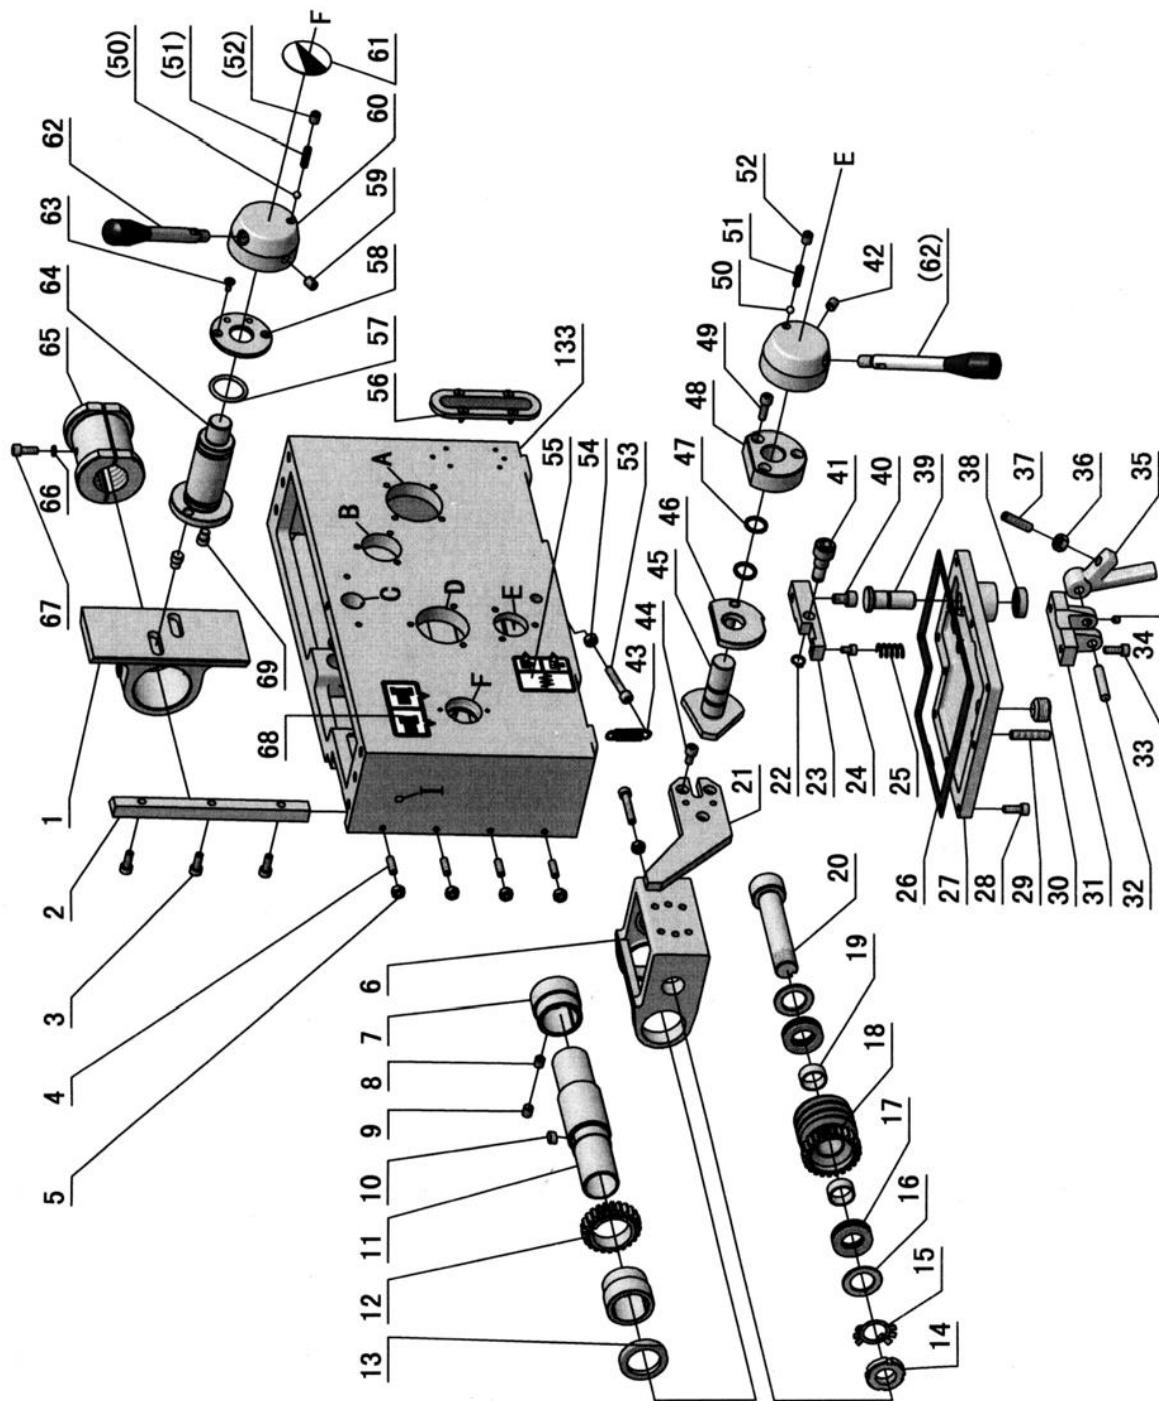


A

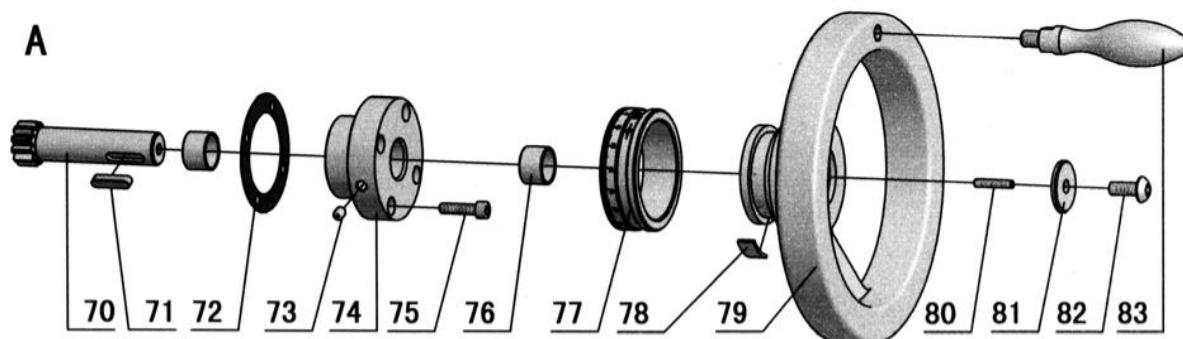


B

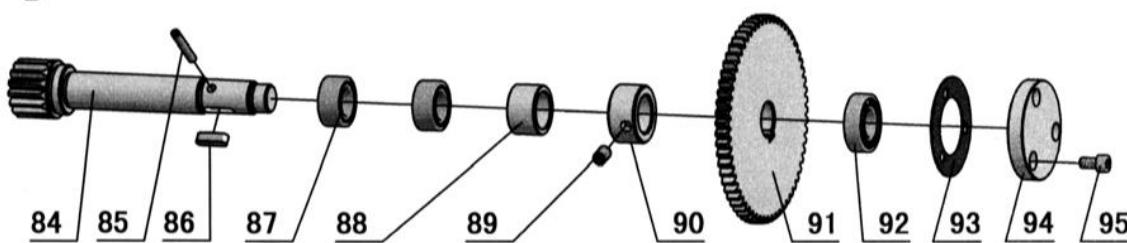


C

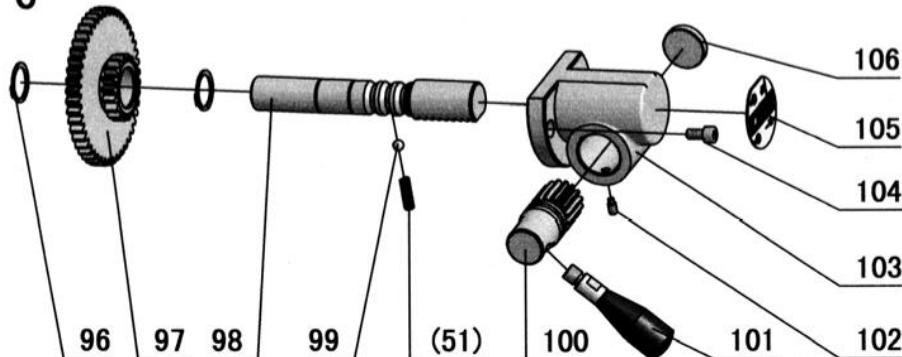

D

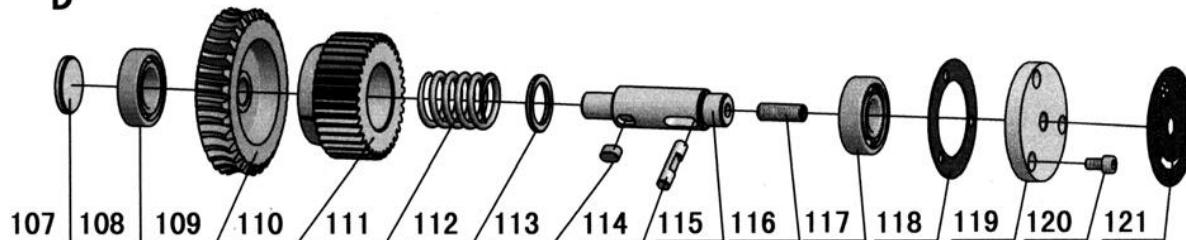

I

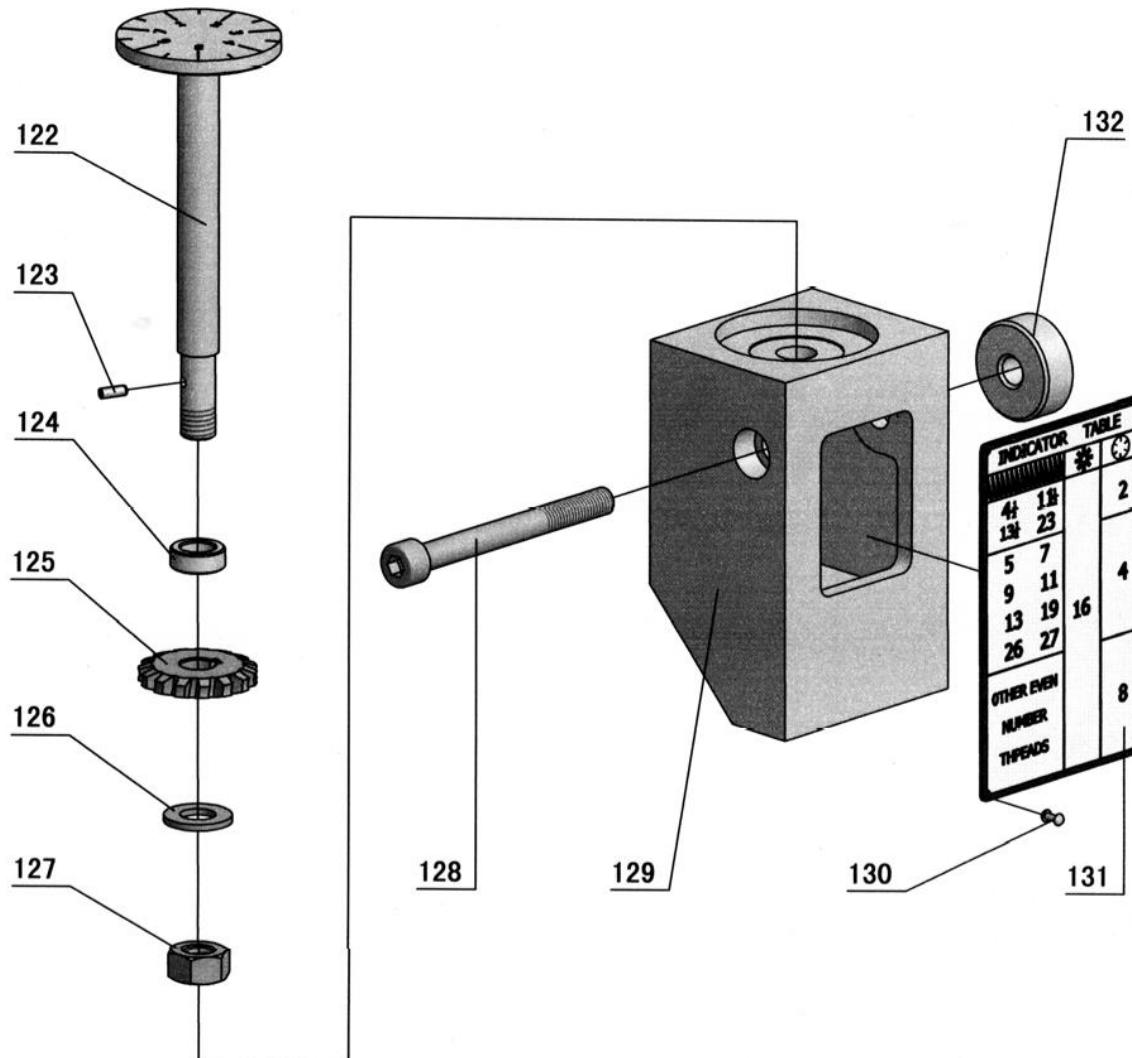


Поз.	Каталожный номер	НАЗВАНИЕ	Характеристики	К-во
1	RUN460-104003A	МАТОЧНАЯ ГАЙКА В СБОРЕ (ПРАВАЯ)		1
2	RUN460-104002	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛИН		1
3	GB70-85	ВИНТ	M6×16	3
4	GB80-85	ВИНТ	M6×20	4
5	GB6170-86	ГАЙКА	M6	4
6	RUN460-104018-01	СЕДЛО-ШНЕК		1
7	RUN460-104015	ВТУЛКА		2
8	GB80-85	ВИНТ	M8×10	2
9	GB77-85	ВИНТ	M8×10	2
10	GB1096-79	ШПОНКА	6×12	1
11	RUN460-104016	ВТУЛКА – ХОДОВАЯ ТЯГА		1
12	RUN460-104017	ШЕСТЕРНЯ		1
13		САЛЬНИК	TC32×42×8	2
14	GB812-88	ГАЙКА	M20×1,5	1
15	GB858-88	ГАЙКА	20	1
16	RUN6246-104020-1	ШАЙБА		2
17	GB301-84	УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК	8104	2
18	RUN460-104020	ЧЕРВЯЧНОЕ КОЛЕСО		1
19	CB85-2010	ВСТАВКА	20	2
20	RUN6246-104019	ВАЛ		1
21	RUN460-104023-01	БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА		1
21	RUN460-104023-02	БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ)		1
22	GB894.1-86	ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО	10	1
23	RUN460-104030	РЫЧАГ		1
24	GB70-85	ВИНТ	M5×8	1
25	RUN460-104032	ПРУЖИНА		1
26	RUN460-104011	НИЖНЯЯ КРЫШКА		1
27	RUN460-104011-1	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА		1
28	GB70-85	ВИНТ	M6×16	9
29	GB77-85	ВИНТ	M6×35	1
30	G38-3A	ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ЗАЛИВКИ МАСЛА	Z 3/8 дюйма	1
31	RUN460-104012	КРОНШТЕЙН		1
32	GB119-86	ШТИФТ	B8×40	1
33	GB70-85	ВИНТ	M6×16	2
34	GB80-85	ВИНТ	M6×6	1
35	RUN460-104014	РЫЧАГ		1
36	GB77-85	ВИНТ	M8×30	1
37	GB6170-86	ГАЙКА	M8	1
38		САЛЬНИК	TC15×25×7	1
39	RUN460-104010	ШТИФТ		1

Поз.	Каталожный номер	НАЗВАНИЕ	Характеристики	К-во
40	GB70-85	ВИНТ	M8×12	1
41	RUN460-104031	ВИНТ		1
42	GB80-85	ВИНТ	M8×10	1
43	RUN460-104022-01	ПРУЖИНА		1
44	GB70-85	ВИНТ	M6×12	3
45	RUN460-104026-01	ВАЛ (ПРАВЫЙ)		1
46	RUN460-104027	БУФЕР		1
47		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	20×24	2
48	RUN460-104028	ВТУЛКА		1
49	GB70-85	ВИНТ	M6×20	3
50	GB308-84	СТАЛЬНОЙ ШАРИК	1/4 дюйма	2
51	RUN6246-101066	ПРУЖИНА		3
52	GB77-85	ВИНТ	M8×10	2
53	GB70-85	ВИНТ	M6×35	2
54	GB6170-86	ГАЙКА	M6	2
55	RUN6246-104074	РЕГУЛЯТОР (ПРАВЫЙ)		1
56	RUN460-104068	МАСЛОМЕРНОЕ СТЕКЛО		1
57	GB1235-76	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	32×35	2
58	RUN6246-104007-01	ВТУЛКА ВАЛА (ПРАВАЯ)		1
58	RUN6246-104007-02	ВТУЛКА ВАЛА (ЛЕВАЯ)		1
59	GB80-85	ВИНТ	M8×10	1
60	RUN460-104007-02	ВТУЛКА ВАЛА (ПРАВАЯ)		1
61	RUN6246-101099	ПЛАСТИНА		1
62	RUN460-104008	РЫЧАГ		2
63	GB819-85	ВИНТ	M4×10	2
64	RUN460-104006-01	ВАЛ (ПРАВЫЙ)		1
64	RUN460-104006-02	ВАЛ (ЛЕВЫЙ)		1
65	C6251A-06-01	МАТОЧНАЯ (МЕТРИЧЕСКАЯ)	ГАЙКА	1
65	C6251A-06-01Y	МАТОЧНАЯ (ДЮЙМОВАЯ)	ГАЙКА	1
66	GB93-87	ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ	6	2
67	GB70-85	ВИНТ	M6×16	2
68	RUN460-104073	ПЛАСТИНА (ПРАВАЯ)		1
69	RUN460-104005	ШПОНКА		2
70	RUN460-104051	ВАЛ		1
71	GB1096-79	ШПОНКА	6×25	1
72	RUN460-104052-1	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА		1
73	GB1155-89	ЧАША ШАРОВОГО ШАРНИРА	6	1
74	RUN460-104052	СЕДЛО		1
75	GB70-85	ВИНТ	M6×25	4
76	SF-1	ПОДШИПНИК	2010	2

Поз.	Каталожный номер	НАЗВАНИЕ	Характеристики	К-во
77	RUN460-104054-01	ЛИМБ-ДЕРЖАТЕЛЬ (МЕТРИЧЕСКИЙ)		1
78	Q67-4-33	ПРУЖИНА	80	1
79	RUN460-104055	МАХОВИК		1
80	GB77-85	ВИНТ	M4×20	1
81	RUN460-104057	ШАЙБА		1
82	RUN6246-101088	ВИНТ		1
83	RUN460-104056A	РУКОЯТКА		1
84	RUN460-104047	ШЕСТЕРЕННЫЙ ВАЛ		1
85	GB879-86	ШТИФТ	5×35	1
86	GB1096-79	ШПОНКА	6×20	1
87	GB5801-86	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК	4644903	2
88	RUN460-104053	ВТУЛКА		1
89	GB80-85	ВИНТ	M8×12	1
90	RUN460-104048	ПРОКЛАДКА		1
91	RUN460-104049	ШЕСТЕРНЯ		1
92	GB278-89	ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	80103	1
93	RUN460-104050-1	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА		1
94	RUN460-104050	КРЫШКА		1
95	GB70-85	ВИНТ	M6×12	3
96	GB894.1-86	ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО	20	2
97	RUN460-104041	ШЕСТЕРНЯ		1
98	RUN460-104042	ВАЛ		1
99	GB308-84	СТАЛЬНОЙ ШАРИК	7/32 дюйма	1
100	RUN460-104044	СМЕННАЯ ШЕСТЕРНЯ		1
101	RUN460-104045	РУКОЯТКА РЫЧАГА		1
102	GB79-85	ВИНТ	M5×10	1
103	RUN460-104043	СМЕННАЯ ВТУЛКА		1
104	GB70-85	ВИНТ	M6×12	2
105	RUN460-104077	ПЛАСТИНА		1
106	RUN460-104043-1	ЗАГЛУШКА		1
107	RUN460-104036-1	КРЫШКА		1
108	GB278-89	ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	180105	1
109	RUN460-104034	ЧЕРВЯЧНОЕ КОЛЕСО		1
110	RUN460-104035	ШЕСТЕРНЯ		1
111	RUN460-104038	ПРУЖИНА		1
112	RUN460-104039	ПРОКЛАДКА		1
113	GB1096-79	ШПОНКА	8×12	1
114	RUN460-104037	ШТИФТ		1
115	RUN460-104036	КРЫШКА		1
116	GB77-85	ВИНТ		1

Поз.	Каталожный номер	НАЗВАНИЕ	Характеристики	К-во
117	GB278-89	ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК	80204	1
118	RUN460-104040-1	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА		1
119	RUN460-104040	КРЫШКА		1
120	GB70-85	ВИНТ	M6×12	3
121	RUN6246-104072	ПЛАСТИНА		1
122	RUN460-104059B	ВАЛ ЦИФЕРБЛАТА РЕЗЬБОУКАЗАТЕЛЯ		1
123	GB879-86	ШТИФТ	3×8	1
124	RUN460-104046	ПРОКЛАДКА		1
125	RUN460-104060	ШЕСТЕРНЯ (МЕТРИЧЕСКАЯ)		1
126	GB97.2-85	ШАЙБА	10	1
127	GB6170-86	ГАЙКА	M10	1
128	GB70-85	ВИНТ	M8×85	1
129	RUN460-104058	КОРПУС РЕЗЬБОУКАЗАТЕЛЯ		1
130	GB827-86	ЗАКЛЕПКА	2×5	10
131	RUN6246-104071	ТАБЛИЧКА РЕЗЬБЫ (МЕТРИЧЕСКОЙ)		1
132	RUN460-104024	ПРОКЛАДКА		1
133	RUN6246-104001A	ФАРТУК (ПРАВЫЙ)		1
133	RUN460-104001B	ФАРТУК (ЛЕВЫЙ)		1


Задняя бабка

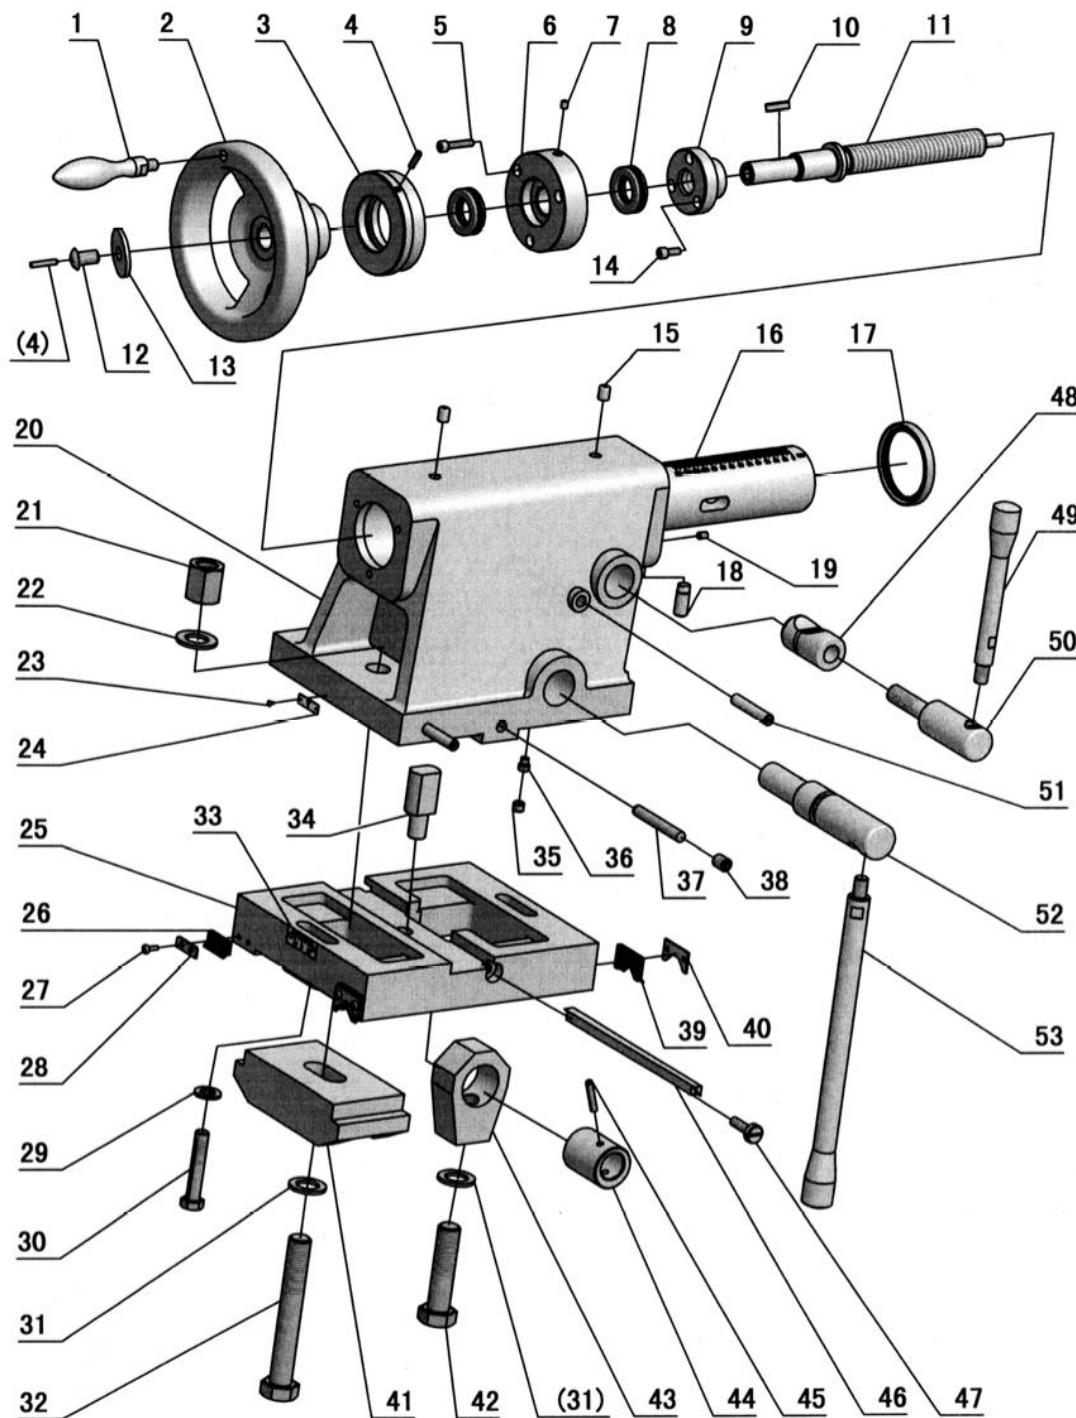


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
1	RUN460-104056A	Рукоятка		1
2	C6246B-105010	Маховик		1
3	C6251A-08A-03	Лимб подачи (метрический)		1
3	C6251A-08A-03Y	Лимб подачи (дюймовый)		1
4	GB80-85	Винт	M5×25	2
5	GB70-85	Винт	M6×35	3
6	C6251A-08A-02	Торцевая крышка		1
7	GB1155-79	Чаша шарового шарнира	6	1
8	GB301-84	Упорный подшипник	8105	2
9	C6246B-105005	Маточная гайка (метрическая)		1
9	C6246B-105005-1	Маточная гайка (метрическая)		1
10	GB1096-79	Шпонка	6×16	1
11	C6251A-08A-01	Винт подачи (метрический)		1
11	C6251A-08A-01Y	Винт подачи (дюймовый)		1
12	C6266-08-18	Винт		1
13	C6266-08-19	Шайба		1
14	GB70-85	Винт	M6×16	4
15	GB1155-79	Чаша шарового шарнира	10	2
16	C6246B-105003	Втулка задней бабки		1
17	HG4-692-67	Сальник	PD75×95×12	1
18	C6246B-105030	Штифт вала		1
19	GB80-85	Винт	M6×10	1
20	C6251A-08-01	Корпус задней бабки		1
21	GB56-88	Гайка	M20	1
22	GB95-85	Шайба	20	1
23	RUN460-105031	Пластина		1
24	GB827-86	Заклепка	2×5	4
25	C6251A-08-02	Нижняя часть задней бабки		1
25	C6256A-08-02	Нижняя часть задней бабки		1
26	C6251A-08-09	Грязесъемник		2
27	GB818-85	Винт с крестообразным шлицем	M4×12	8
28	C6251A-08-08	Грязесъемник-корпус		2
29	GB95-85	Шайба	12	2
30	GB5782-86	Винт (C6251A)	M12×70	2
30	GB5782-86	Винт (C6256A)	M12×90	2
31	GB848-85	Шайба	20	1
32	GB37-88	Болт (C6251A)	M20×150	1
32	GB37-88	Болт (C6256A)	M20×175	1
33	RUN460-105032	Пластина		1
34	RUN460-105017	Регулировочный блок		1


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
35	GB77-86	Винт	M10×8	1
36	GB79-85	Винт	M10×12	1
37	GB119-86	Штифт вала	12×85	2
38	GB80-85	Винт	M16×20	2
39	C6251A-08-06	Грязесъемник		2
40	C6251A-08-07	Грязесъемник-корпус		2
41	C6251A-08-03	Зажимная рукоятка		2
42	GB5782-86	Винт (C6251A)	M20×100	1
42	GB5782-86	Винт (C6256A)	M20×125	1
43	RUN460-105018	Кронштейн		1
44	RUN460-105028	Эксцентричный блок		1
45	GB879-86	Пружинный штифт	6×36	1
46	C6246B-105012	Планка регулировочного клина		1
47	RUN460-105020	Винт		1
48	C6246B-105021	Зажимной блок		1
49	RUN460-105004	Ходовой винт		1
50	C6251A-08-05	Вал		1
51	RUN6246-105007	Винт тормоза		2
52	C6251A-08-04	Вал		1
53	RUN460-105006	Ходовой винт		1

Станина в сборе

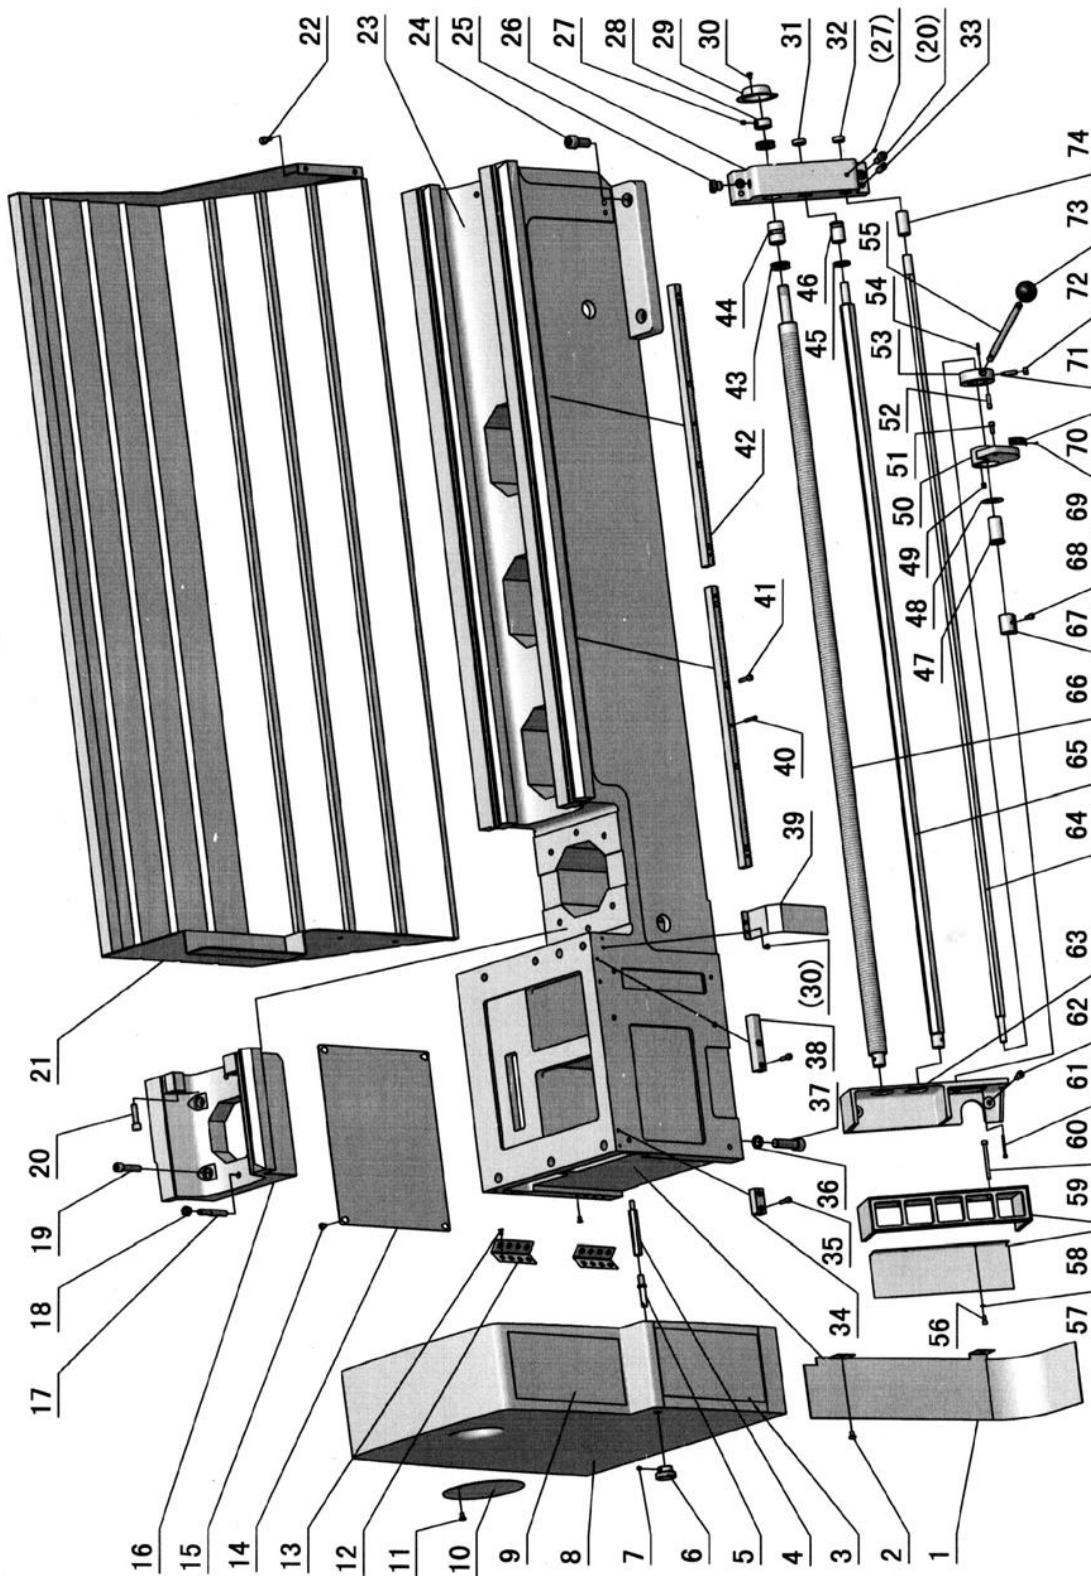


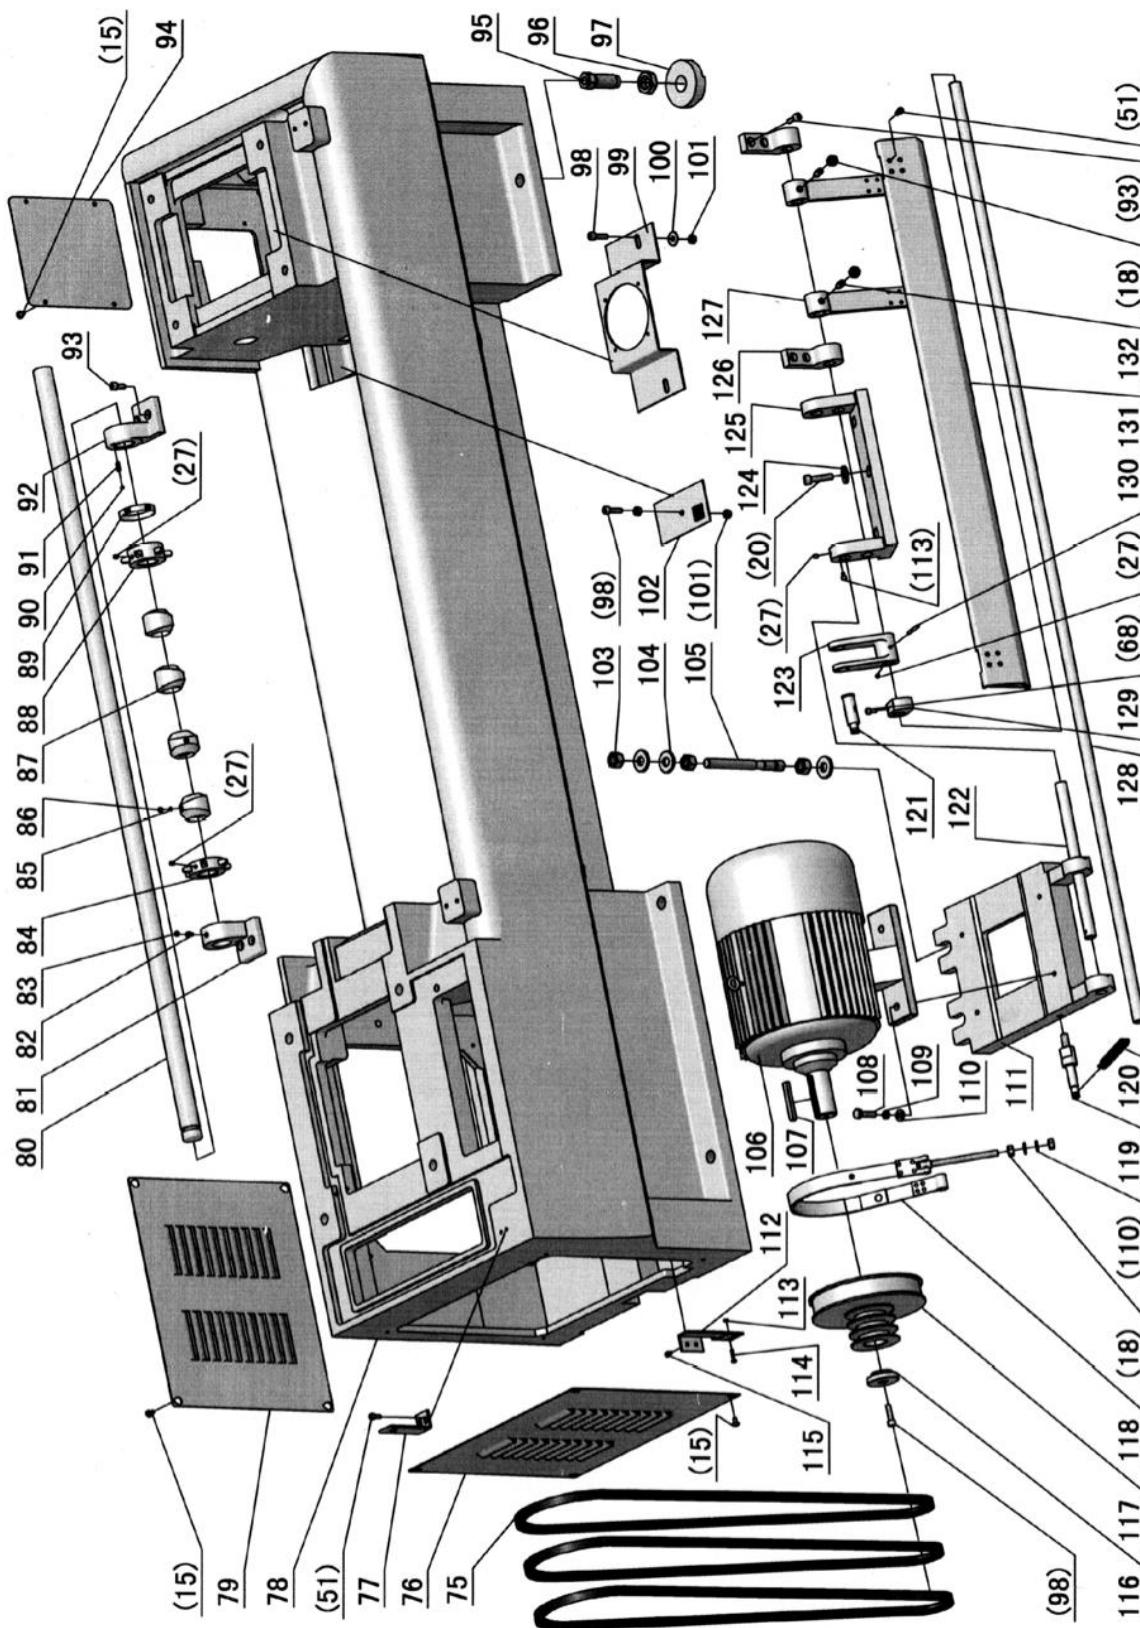

(Метрическая)

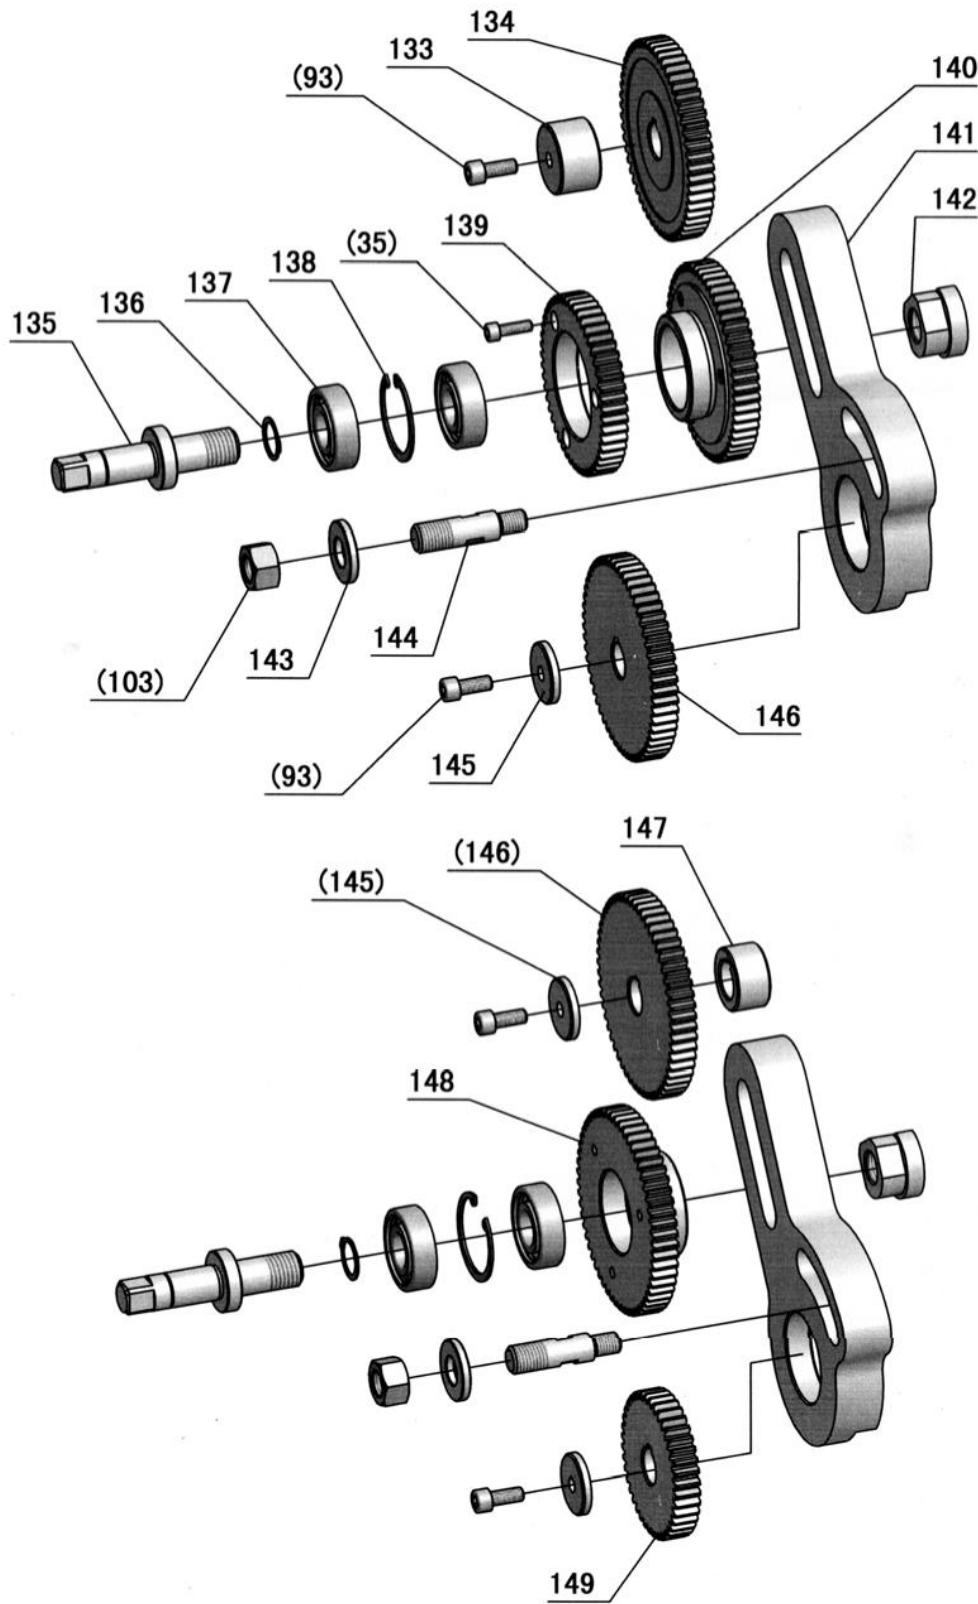

(Дюймовая)

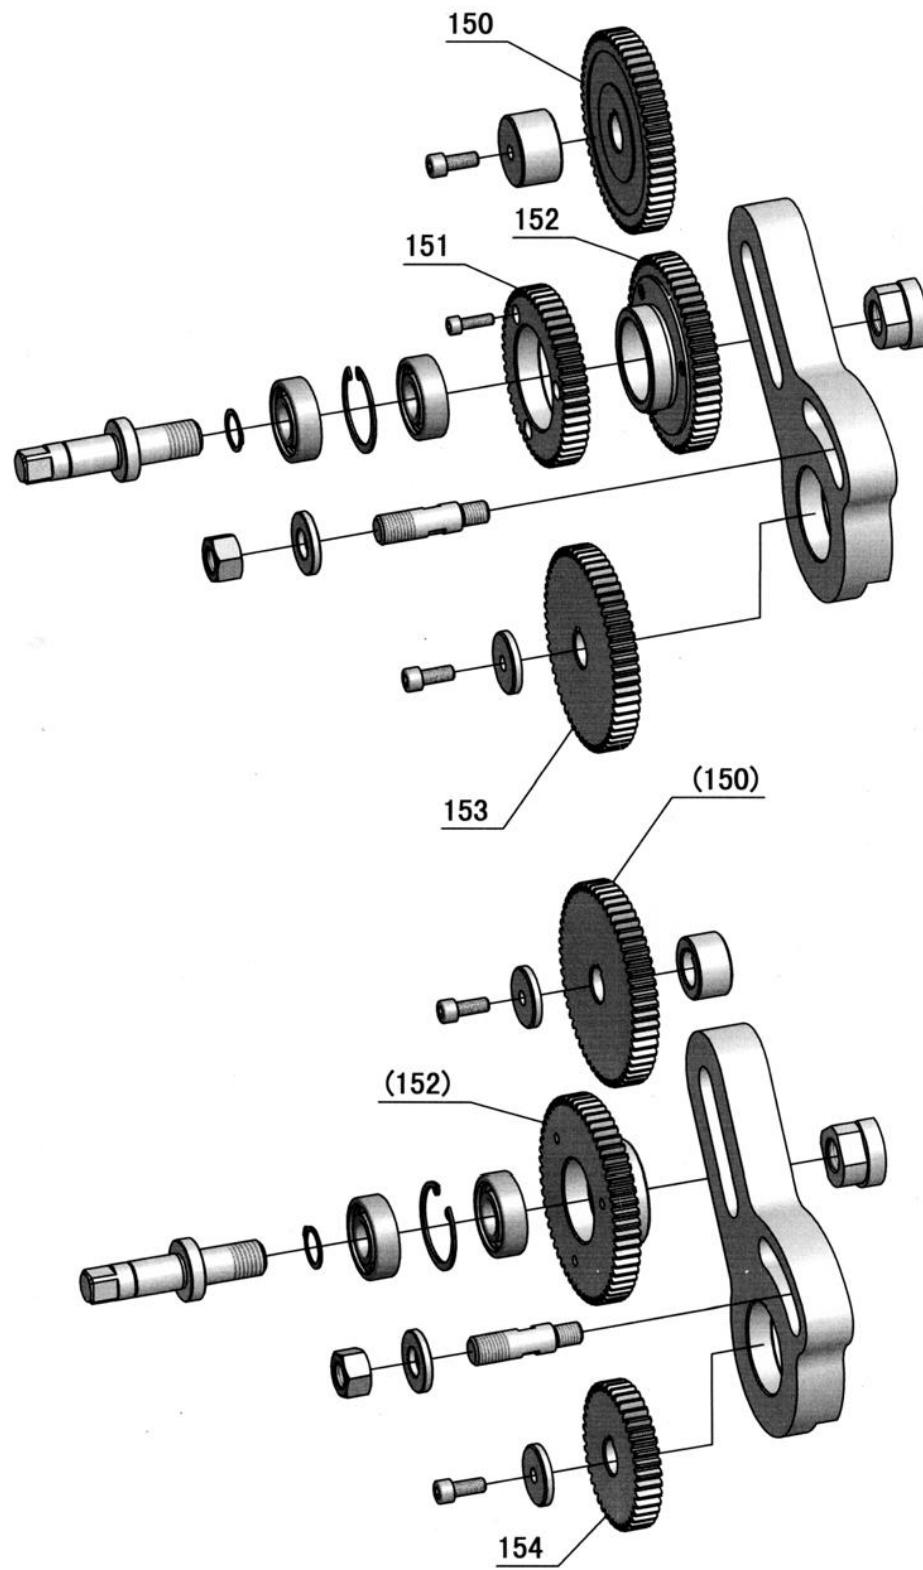

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
1	C6251A-01-20	Маслоотражатель		1
1	C6256A-01-20	Маслоотражатель		1
2	GB70-85	Винт	M6×10	2
3	RUN6246-108094	Пластина		1
4	C6251A-05-12	Винт		1
5	RUN6246-108074	Винт		1
6	RUN6246-108073	Гайка		1
7	GB79-85	Винт	M6×8	1
8	C6251A-04-02	Торцевая крышка		1
8	C6256A-04-02	Торцевая крышка		1
9	C6251A-04-04	Пластина (метрическая)		1
9	C6251A-04-04Y	Пластина (дюймовая)		1
10	C6251A-04-05	Крышка		1
11	GB/T70.2-2000	Винт	M6×10	1
12	GB7277-87	Петля	100	2
13	GB68-85	Винт	M5×10	16
14	RUN6246-106071	Крышка электрического блока		1
15	GB818-85	Винт	M6×10	16
16	C6251A-01-02	Выемка станины		1
17	GB118-86	Штифт	10×70	2
18	GB6170-86	Гайка	M10	6
19	GB70-85	Винт	M12×50	4
20	GB70-85	Винт	M10×40	7
21	C6251A-01-15A	Ограждение в сборе 1000		1
21	RUN6246-106072B	Ограждение в сборе 1500		1
21	RUN6246-106072C	Ограждение в сборе 2000		1
21	C6251A-01-15D	Ограждение в сборе 3000		1
22	GB70-85	Винт	M8×16	4
23	C6251A-01-01	Станина 1000		1
23	C6251A-01-01-1	Станина 1500		1
23	C6251A-01-01-2	Станина 2000		1
23	C6251A-01-01-5	Станина 3000		1
24	GB70-85	Винт	M16×35	4
25	RUN6246-106010-4	Заглушка отверстия подачи масла		1
26	C6251A-01-07	Кронштейн		1
27	GB80-85	Винт	M6×8	
28	C6251A-01-04	Гайка		1
29	RUN6246-106031	Крышка		1
30	GB818-85	Винт	M5×8	5
31	RUN6246-106010-1	Заглушка		1


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
32	RUN6246-106010-2	Заглушка		1
33	GB118-86	Конический штифт	10×45	2
34	C6251A-01-19	Блок		1
35	GB70-85	Винт	M6×25	7
36	GB93-86	Пружинная шайба	16	4
37	GB70-85	Винт	M16×55	4
38	C6251A-01-18	Блок		1
39	RUN6246-106009	Защитная крышка		1
40	GB879-86	Пружинный штифт	5×30	6
41	GB70-85	Винт	M6×25	8
42	C6251A-01-05	Планка (левая)		1
42	RUN6246-106005B	Стойка		1
42	RUN6246-106005C	Стойка		1
43	GB301-84	Упорный подшипник	8105	2
44	C6251A-01-07-1	Втулка		1
45	RUN6246-106010-7	Прокладка		1
46	RUN6246-106008	Втулка		1
47	RUN6246-106056	Втулка вала		1
48	RUN6246-106058	Шайба		1
49	Q81-1	Пружина	1×6×20	3
50	RUN6246-106059	Кронштейн переключателя		1
51	GB70-85	Винт	M6×16	12
52	RUN6246-106055	Штифт		1
53	RUN6246-106053	Кронштейн		1
54	GB879-86	Пружинный штифт	3×20	1
55	RUN6246-106057A	Рычаг		1
56	GB70-85	Винт	M5×10	2
57	GB93-87	Шайба	5	2
58	RUN6141-106018-1	Крышка		1
59	RUN6141-106018	Гнезда для индикаторных ламп		1
60	GB70-85	Винт	M6×70	2
61	GB70-85	Винт	M4×40	2
62	GB70-85	Винт	M8×25	2
63	RUN6246-106016	Гнезда для переключателей		1
64	C6251A-01-09	Резьбовой стержень 1000		1
64	C6251A-01-09-1	Резьбовой стержень 1500		1
64	C6251A-01-09-2	Резьбовой стержень 2000		1
64	C6251A-01-09-5	Резьбовой стержень 3000		1
65	C6251A-01-08	Ходовой стержень 1000		1
65	C6251A-01-08-1	Ходовой стержень 1500		1

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
65	C6251A-01-08-2	Ходовой стержень 2000		1
65	C6251A-01-08-5	Ходовой стержень 3000		1
66	C6251A-01-06	Ходовой винт 1000 (метрический)		1
66	C6251A-01-06-1	Ходовой винт 1500 (метрический)		1
66	C6251A-01-06-2	Ходовой винт 2000 (метрический)		1
66	C6251A-01-06-5	Ходовой винт 3000 (метрический)		1
66	C6251A-01-06Y	Ходовой винт 1000 (дюймовый)		1
66	C6251A-01-06Y-1	Ходовой винт 1500 (дюймовый)		1
66	C6251A-01-06Y-2	Ходовой винт 2000 (дюймовый)		1
66	C6251A-01-06Y-5	Ходовой винт 3000 (дюймовый)		1
67	CM6233-2055	Кулачок		1
68	GB70-85	Винт	M6×12	2
69	GB827-86	Винт	2×5	2
70	RUN6246-106089	Пластина		1
71	GB79-85	Винт	M8×30	2
72	GB6170-86	Гайка	M8	2
73	Z16-1	Рычаг втулки	M12×40	1
74	RUN6246-106014	Втулка		1
75	GB1171-74	Ремень (C6251A)	B76(60 Гц)	1
75	GB1171-74	Ремень (C6256A)	B78(60 Гц)	1
75	GB1171-74	Ремень (C6251A)	B77(50 Гц)	1
75	GB1171-74	Ремень (C6256A)	B79(50 Гц)	1
76	C6251A-01-11	Крышка моторного отсека		1
77	RUN6246-108078	Крепление концевого выключателя		1
78	C6251A-01-03	Корпус 1000		1
78	C6251A-01-03-1	Корпус 1500		1
78	C6251A-01-03-2	Корпус 2000		1
78	C6251A-01-03-5	Корпус 3000		1
79	RUN6246-106028-1	Крышка моторного отсека		1
80	C6251A-01-10	Автоматический стопорный стержень 1000		1
80	C6251A-01-10-1	Автоматический стопорный стержень 1500		1
80	C6251A-01-10-2	Автоматический стопорный стержень 2000		1
80	C6251A-01-10-5	Автоматический стопорный стержень 3000		1
81	RUN6141-106024	Кронштейн		1
82	GB79-85	Винт	M8×12	1
83	GB77-85	Винт	M8×6	1
84	RUN6246-106019-1	Звездообразное кольцо		1
85	RUN6246-106020-1	Зажим вала		4
86	GB80-85	Винт	M8×6	4
87	RUN6246-106020	Кулачок		4

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
88	RUN6246-106019-2	Звездообразное кольцо		1
89	RUN6246-106019-5	Пластина		1
90	GB308-84	Стальной шарик	6	1
91	Q81-1	Пружина	1×5×25	1
92	RUN6141-106025	Кронштейн		1
93	GB70-85	Винт	M8×20	10
94	C6251A-01-12	Крышка отверстия доступа к насосу		1
95	RUN6246-106029	Болт		6
96	GB6173-86	Гайка	M24×2	6
97	RUN6246-106069	Блок для выравнивания		6
98	GB70-85	Винт	M8×30	4
99	C6251A-01-17	Подставка насоса СОЖ 1000		1
99	C6251A-01-17	Подставка насоса СОЖ 1500		1
99	C6251A-01-17	Подставка насоса СОЖ 2000		1
99	C6251A-01-17-5	Подставка насоса СОЖ 3000		1
100	GB96-85	Шайба	8	2
101	GB6170-86	Гайка	M8	4
102	RUN6246-106051	Дисплей.		1
103	GB6170-86	Гайка	M16	7
104	RUN6246-106079	Шайба		6
105	RUN6246-106046	Винт		2
106	Y132M-4	Мотор	7,5 кВт	1
107	GB1096C-79	Шпонка	10×70	1
108	GB5782-86	Болт	M10×35	4
109	GB93-87	Пружинная шайба	10	4
110	GB97.1-86	Шайба	10	4
111	RUN6246-106034	Подставка для мотора		1
112	RUN6246-106091	Крепление концевого выключателя		1
113	GB6170-86	Гайка	M4	2
114	GB818-85	Винт	M4×20	2
115	GB70-85	Винт	M5×8	3
116	RUN6141-106049a	Шайба		1
117	RUN6141-106048a	Шкив ремня	60 Гц	1
117	RUN6141-106048a-1	Шкив ремня	50 Гц	1
118	RUN6246-106047	Ременный тормоз		1
119	RUN6246-106050	Вал		1
120	Q81-3	Пружина	3×16×115	1
121	RUN6246-106039	Вал		1
122	RUN6246-106044	Вал		1
123	RUN6246-106040	Рычаг тормоза		1


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
124	RUN6246-106097	Шайба		3
125	RUN6246-106041	Кронштейн подставки мотора		1
126	RUN6246-106036	Кронштейн		2
127	RUN6246-106042A	Рычаг		2
128	C6251A-01-14	Вал 1000		1
128	C6251A-01-14-1	Вал 1500		1
128	C6251A-01-14-2	Вал 2000		1
128	C6251A-01-14-5	Вал 3000		1
129	RUN6246-106037	Кулачок		1
130	GB879-86	Пружинный штифт	5×40	1
131	C6251A-01-13	Педальный тормоз 1000		1
131	C6251A-01-13-1	Педальный тормоз 1500		1
131	C6251A-01-13-2	Педальный тормоз 2000		1
131	C6251A-01-13-5	Педальный тормоз 3000		2
132	GB79-85	Винт	M10×25	2
133	RUN6141-108002	Прокладка		1
134	C6251A-04-03	Шестерня	55T×M2.25	1
134	C6256A-04-03	Шестерня	55T×M2.5	1
135	RUN6141-108004	Болт		1
136	GB894.1-86	Пружинное кольцо	20	1
137	GB278-89	Шариковый подшипник	180204	2
138	GB893.1-86	Пружинное кольцо	47	1
139	C6251A-05-10	Шестерня	49T×M2.25	1
139	C6256A-05-10	Шестерня	49T×M2.5	1
140	C6251A-05-11	Шестерня	54T×M2.25	1
140	C6256A-05-11	Шестерня	54T×M2.5	1
141	C6251A-05-08	Кронштейн		1
142	RUN6141-108005	Гайка		1
143	RUN6141-108017	Шайба		1
144	C6251A-05-01	Болт		1
145	C6251A-05-09	Прокладка		2
146	C6251A-05-07	Шестерня	56T×M2.25	1
146	C6256A-05-07	Шестерня	56T×M2.5	1
147	RUN6141-108015	Прокладка		1
148	C6251A-05-11Y	Шестерня	57T×M2.25	1
148	C6256A-05-11Y	Шестерня	57T×M2.5	1
149	C6251A-15-01	Шестерня	40T×M2.25	1
149	C6256A-15-01	Шестерня	40T×M2.5	1
150	C6251A-04-03Y	Шестерня	48T×M2.25	1
150	C6256A-04-03Y	Шестерня	48T×M2.5	1
151	C6251A-15-02y	Шестерня	66T×M2.25	1
151	C6256A-15-02Y	Шестерня	66T×M2.5	1
152	C6251A-05-11Y	Шестерня	57T×M2.25	1
152	C6256A-05-11Y	Шестерня	57T×M2.5	1
153	C6251A-15-01y	Шестерня	42T×M2.25	1
153	C6256A-15-01Y	Шестерня	42T×M2.5	1
154	C6251A-05-07Y	Шестерня	57T×M2.25	1
154	C6256A-05-07Y	Шестерня	57T×M2.5	1

Неподвижный люнет

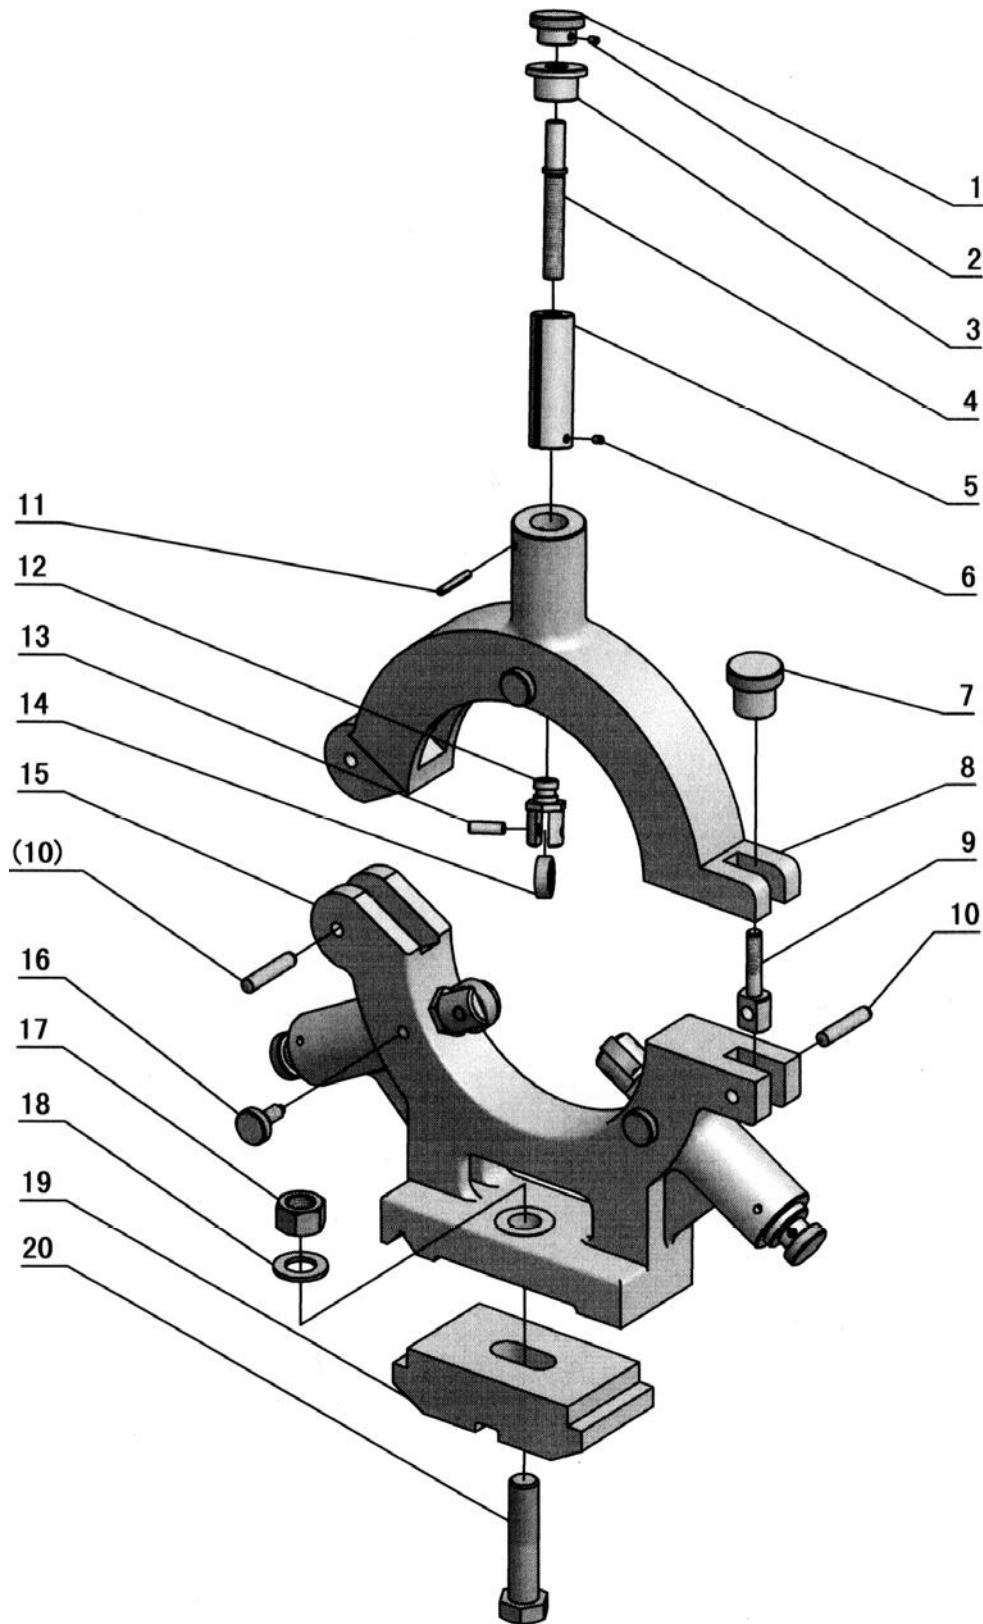


Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
1	C6251A-10-08	Поворотная рукоятка		3
2	GB78-85	Винт	M6×8	3
3	C6251A-10-07	Втулка		3
4	C6251A-10-05	Резьбовой штифт		3
5	C6251A-10-04	Втулка		3
6	GB77-85	Винт	M6×8	3
7	C6251A-10-09	Рукоятка		1
8	C6251A-10-06	Верхняя половина неподвижного люнета		1
9	C6251A-10-10	Прижимной винт		1
10	GB119-86	Штифт	10×60	2
11	GB879-86	Пружинный штифт	5×50	3
12	C6251A-10-02	Опорный вал		3
13	C6251A-10-03	Штифт		3
14	GB279-88	Шариковый подшипник	180300	3
15	C6251A-10-01	Нижняя половина неподвижного люнета		1
15	C6256A-10-01	Нижняя половина неподвижного люнета		1
16	RUN6246-110018	Стопорный винт		3
17	GB55-88	Гайка	M20	1
18	GB97.2-85	Шайба	20	1
19	C6251A-08-03	Зажимной кронштейн		1
20	GB37-88	Болт	M20×110	1

Подвижный люнет

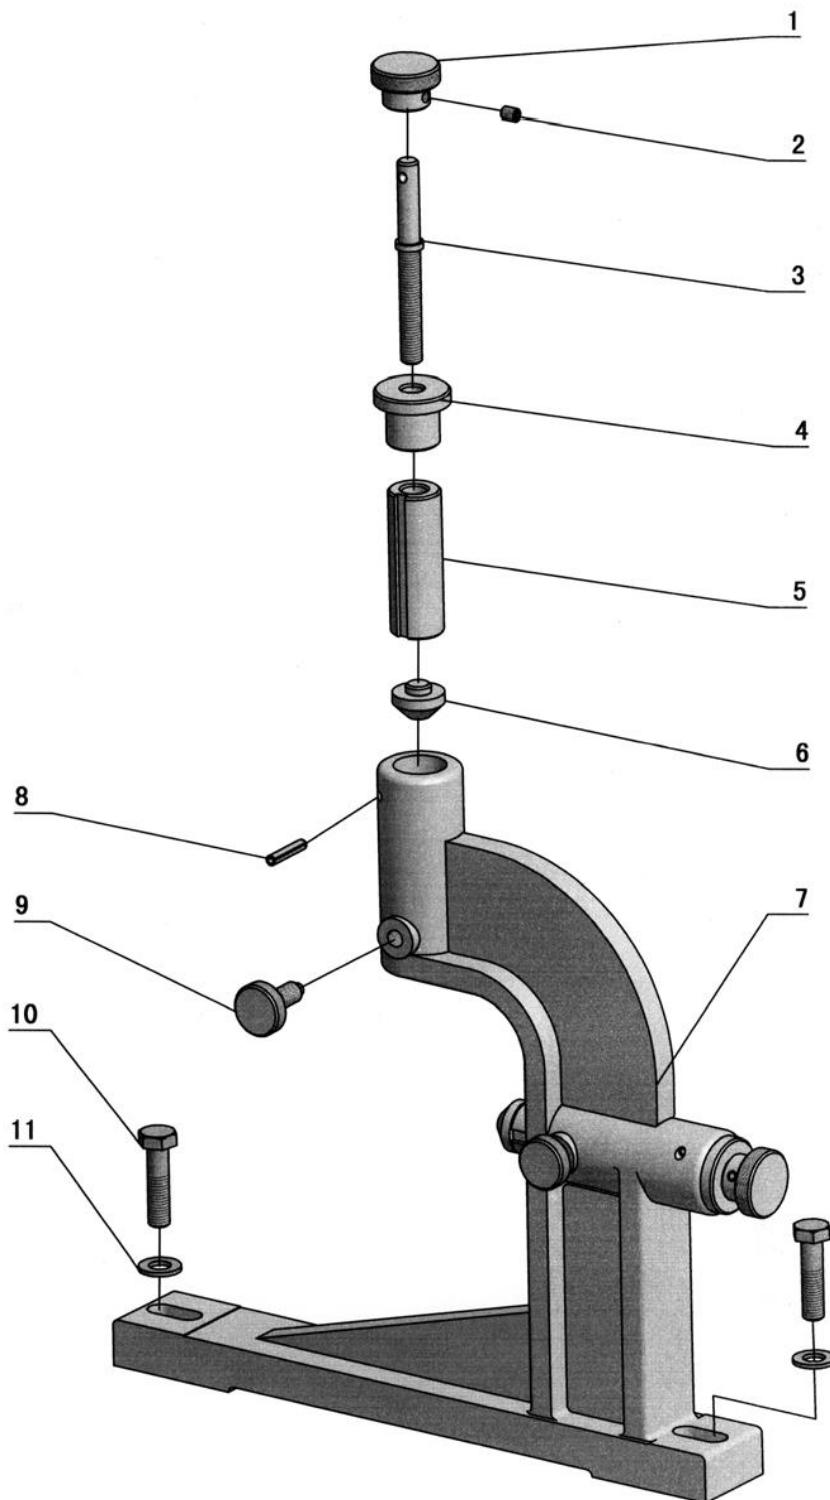

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
1	RUN6246-110019	Поворотная рукоятка		2
2	GB78-85	Винт		2
3	C6251A-10-11	Подвижный люнет		1
3	C6256A-10-11	Подвижный люнет		1
4	RUN6246-110004	Втулка		2
5	RUN6246-110016	Втулка		2
6	RUN6246-110024	Кронштейн		2
7	RUN6141-110005	Подвижный люнет (C6241)		1
7	RUN6246H-110005	Подвижный люнет (C6246h)		1
8	GB879-86	Пружинный штифт	5×26	2
9	RUN6246-110018	Стопорный винт		2
10	GB5782-86	Болт	M10×40	2
11	GB97.1-85	Шайба		2

Устройство скоростного перемещения

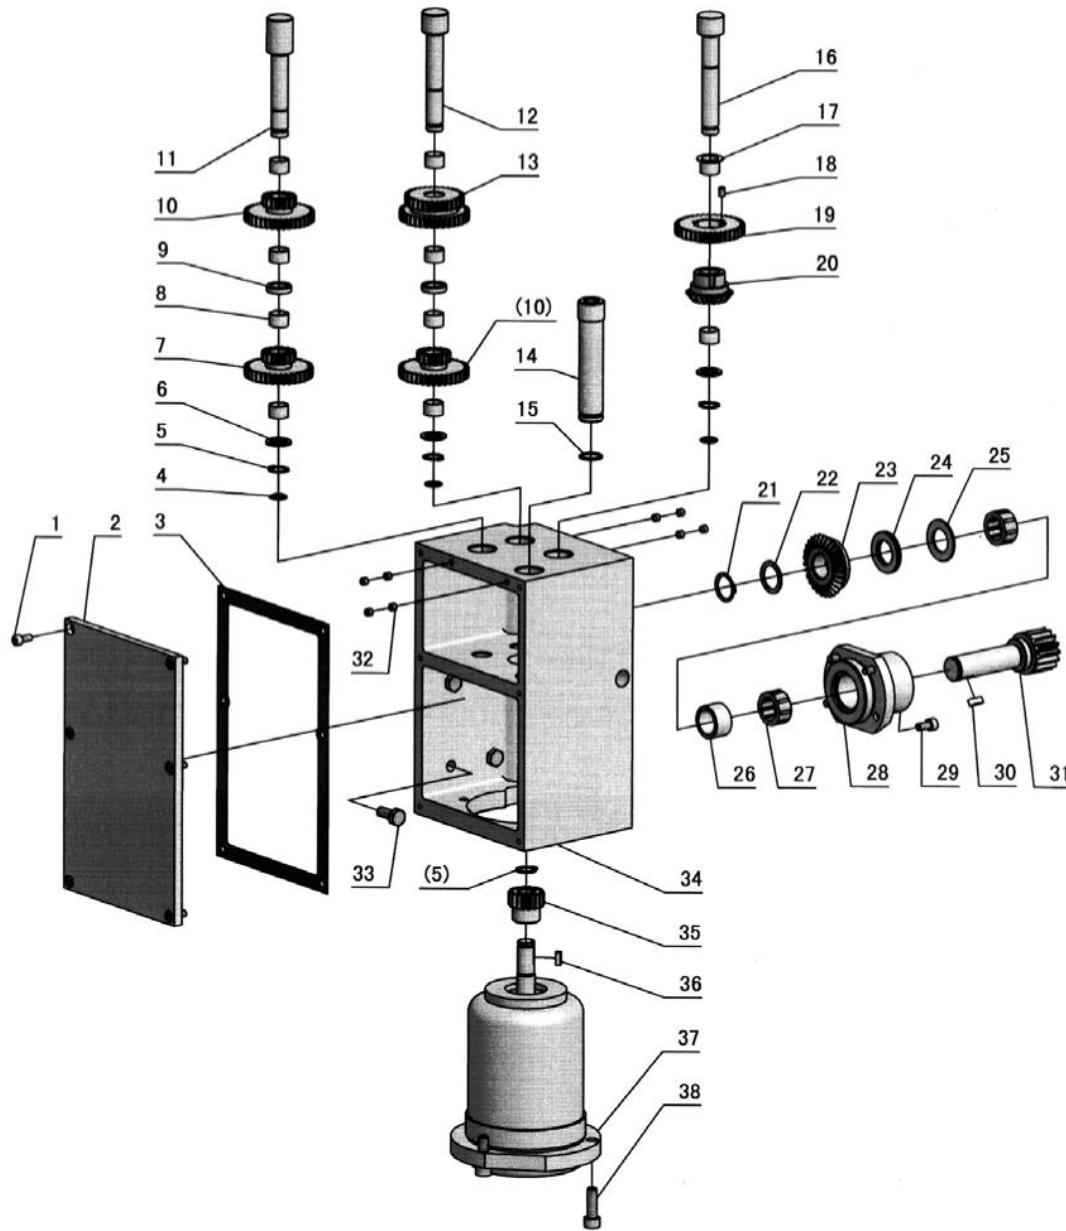

Поз.	Каталожный номер	Название	Характеристики	К-во
1	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M5×12	8
2	C6251A-19-08-04	Крышка		1
3	C6251A-19-08-12	Уплотнение крышки		1
4	GB/T3452.1-1992	Уплотнительное кольцо	Ø10,6×1,8	3
5	GB894.1-86	Пружинное кольцо	14	4
6	C6251A-19-08-11	Прокладка		3
7	C6251A-19-08-05	Ступень I	Z36 × 1,5/Z17 ×	1
8	SF-1(DU)	Подшипник	C/SF-1410	9
9	C6251A-19-08-10	Прокладка		2
10	C6251A-19-08-06	Ступень II	Z37 × 1,5/Z17 ×	2
11	C6251A-19-08-07	Вал I		1
12	C6251A-19-08-08	Вал II		1
13	C6251A-19-08-09	Ступень III	Z37 × 1,5/Z31 ×	1
14	C6251A-19-08-24	Вал		1
15	GB/T3452.1-1992	Уплотнительное кольцо	Ø16×1,8	1
16	C6251A-19-08-23	Вал III		1
17	SF-1F	Подшипник	C/SFF-14120	1
18	GB77-85	Винт	M5×8	3
19	C6251A-19-08-21	Шестерня	Z37×1,5	1
20	C6251A-19-08-22	Коническая зубчатая передача	Z21×1,75	1
21	GB894.1-86	Пружинное кольцо	20	1
22	C6251A-19-08-20	Шайба II		1
23	C6251A-19-08-15	Коническая зубчатая передача	Z29×1,75	1
24	GB/T4605-1984	Подшипник	AXK 2035	1
25	C6251A-19-08-16	Шайба I		1
26	C6251A-19-08-19	Прокладка		1
27	GB/T5801-1994	Подшипник	RNA 4902	2
28	C6251A-19-08-17	Крышка подшипника		1
29	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M6×12	4
30	GB1096-79	Шпонка	5×14	1
31	C6251A-19-08-18	Шестеренный вал		1
32	GB80-85	Винт	M6×6	8
33	GB5783-86	Болт	M8×20	4
34	C6251A-19-08-14	Корпус		1
35	C6251A-19-08-02	Шестерня	Z18×1,5	1
36	GB1096-79	Шпонка	4×12	1
37	YS	Мотор	YSS2-5634	1
38	GB70-85	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ	M8×25	3