

# Магнитный сверлильный станок

## ECO.60S

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Поздравляем с приобретением переносного магнитного сверлильного станка Euroboor модели ECO.60S. Ваша модель предназначена для быстрого и эффективного сверления кольцевой фрезой отверстий до 60 мм. Благодаря многолетнему опыту, постоянным инновациям и развитию, Euroboor стремится обеспечивать Вас лучшими инструментами для обработки металла и оснасткой.

Прежде чем приступить к эксплуатации вашего нового магнитного сверлильного станка, ознакомьтесь со всеми инструкциями. Они включают в себя Руководство по эксплуатации и предупреждающие наклейки на самом устройстве. При соответствующей эксплуатации, перемещении и техническом обслуживании Ваша модель обеспечит Вам многолетнее эффективное сверление отверстий.

**ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

**EUROBOOR BV**

Kryptonstraat 110

2718TD Зутермер

Нидерланды

Тел. +31 79 361 49 90

Факс +31 79 361 49 89

[russia@euroboor.com](mailto:russia@euroboor.com)

[www.euroboor.su](http://www.euroboor.su)



Данное оборудование прошло все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

# Содержание

<b>1. Безопасность</b>	<b>4</b>
1.1 Основные требования техники безопасности	4
1.2 Основные инструкции по технике безопасности	6
<b>2. Описание</b>	<b>7</b>
2.1 Целевое использование	7
2.2 Описание и конструктивные особенности	7
2.3 Комплект поставки	8
2.4 Серийный номер	8
2.5 Технические данные	9
2.6 Символы	10
2.7 Охрана окружающей среды	11
<b>3. Подготовка и наладка</b>	<b>12</b>
3.1 Сборка	12
3.2 Перед началом использования	13
<b>4. Использование станка</b>	<b>14</b>
4.1 Панель управления	14
4.2 Шпиндель конуса Морзе	15
4.3 Редуктор	16
4.4 Электромагнит	17
4.5 Включение и отключение двигателя	18
4.6 Регулировка числа оборотов двигателя	18
4.7 Регулировка температуры	18
4.8 Смазывание инструмента	19
<b>5 Работа с инструментами для обработки</b>	<b>20</b>
5.1 Кольцевые фрезы	20
5.2 Спиральные свёрла	22
5.3 Зенкера	23
<b>6. Техническое обслуживание</b>	<b>24</b>
<b>7. Поиск и устранение неисправностей</b>	<b>26</b>
<b>8. Изображение в разобранном виде и перечень запасных деталей</b>	<b>28</b>
8.1 Изображения в разобранном виде	28
8.2 Перечни запасных деталей	31
8.3 Монтажная схема электропроводки	32
<b>9. Гарантийные обязательства</b>	<b>33</b>

# 1. Безопасность

## 1.1 Основные требования техники безопасности

Не используйте данный станок до внимательного ознакомления с данным Руководством пользователя, а также «Основными требованиями техники безопасности», включая рисунки, технические характеристики, правила техники безопасности и знаки «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО».



**ВНИМАНИЕ:** При использовании электрических инструментов в обязательном порядке соблюдайте основные требования безопасности, чтобы снизить вероятность пожара, поражения электрическим током и травмы.

Данное Руководство по эксплуатации, включая «Основные требования техники безопасности», необходимо сохранить для последующего использования и прилагать к электрическому инструменту при его передаче или продаже.

### РАБОЧЕЕ МЕСТО

1. Обеспечивайте чистоту и надлежащее освещение на рабочем месте. Беспорядок на верстаках и темные помещения приводят к несчастным случаям.
2. Не эксплуатируйте магнитный сверлильный станок во взрывоопасных средах, в которых присутствуют воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. Магнитный сверлильный станок может вызывать образование искр, способных воспламенить пары.
3. Не допускайте присутствия посторонних, детей и посетителей во время эксплуатации магнитного сверлильного станка.  
Отвлеченное внимание может привести к потере контроля.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

1. Вилка магнитного сверлильного станка должна подходить к розетке. Ни в коем случае не производите изменение, переделку вилки. Не используйте какие-либо штепсельные переходники.
2. Не допускайте телесного контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и рефрижераторы. Существует потенциальная угроза поражения электрическим током, если Ваше тело будет заземлено.
3. Не подвергайте магнитные сверлильные станки воздействию дождя или влажных условий. Вода, попавшая в станок, вызывает риск поражения электрическим током.
4. Не допускайте неправильного обращения со шнуром. Ни в коем случае не используйте шнур для переноски магнитного сверлильного станка и извлечения вилки из розетки. Держите шнур вдали от тепла, масла, острых режущих поверхностей или вращающихся деталей. Немедленно производите замену поврежденных шнуров. Поврежденные шнуры вызывают риск поражения электрическим током.
5. При эксплуатации магнитного сверлильного станка используйте удлинитель, подходящий для работ вне помещений. Применение шнура, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
6. Если эксплуатация магнитного сверлильного станка во влажном помещении является неизбежной, используйте источник с устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

### ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Будьте внимательны, всегда следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации магнитного сверлильного станка. Не используйте станок, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или медицинских препаратов. Невнимательность при эксплуатации магнитного сверлильного станка может привести к серьезному телесному повреждению.
2. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или ювелирные

украшения. Убирайте длинные волосы. Не допускайте контакта волос, одежды и перчаток с вращающимися деталями. Свободная одежда, ювелирные украшения или длинные волосы могут быть затянуты во вращающиеся детали.

3. Не допускайте случайного запуска. Перед установкой вилки в розетку убедитесь, что станок отключен. При переноске магнитного сверлильного станка убедитесь, что он выключен из сети питания, не удерживайте кнопку выключателя, иначе это может привести к несчастным случаям.
4. Следите, чтобы руки, пальцы, перчатки или одежда не попадали в зону резки, и находились на расстоянии от вращающихся деталей станка.
5. Перед включением станка убирайте раздвижные гаечные ключи или установочные ключи. Гаечный или установочный ключ, оставленные во вращающейся детали станка, могут причинить телесное повреждение.
6. Не допускайте применения чрезмерного усилия. Сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Правильное расположение и равновесие обеспечивает лучший контроль магнитного сверлильного станка в непредвиденных ситуациях.
7. Используйте защитные приспособления. Пользуйтесь средствами защиты глаз. Респиратор, нескользящие защитные ботинки, шлем-каска или средства защиты органов слуха необходимо использовать в соответствующих условиях.
8. Используйте поставляемую в комплекте со станком предохранительную цепь во время проведения любых работ на негоризонтальных поверхностях. Крепеж может отсоединиться.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА И ОСТОРОЖНОСТЬ**

1. При эксплуатации станка на негоризонтальных поверхностях необходимо использовать смазочно-охлаждающую пасту. Не используйте масло, поскольку оно может попасть в электродвигатель.
2. Во время эксплуатации станка кольцевую фрезу необходимо охлаждать, и смазывать смазочно-охлаждающей пастой или жидкостью. После каждого просверленного отверстия удаляйте металлическую стружку. Осторожно, стружка может быть горячей!
3. Используйте струбцины или другой практический способ для фиксации и крепления заготовки в горизонтальном положении. Удержание заготовки рукой или путем прижатия к телу является неустойчивым, и может привести к травмам.
4. Не используйте станок, если переключатель не включает или не выключает его. Любой инструмент, который не может контролироваться выключателем, представляет опасность, и подлежит ремонту.
5. Перед началом выполнения любых регулировок, заменой инструмента, фрезы, метчика отсоединяйте вилку от источника питания.
6. Храните неработающие магнитные сверлильные станки вне досягаемости детей и других необученных лиц. Инструменты представляют опасность в руках необученных пользователей.
7. Проверяйте вращающиеся детали на предмет отклонения от оси или изгиба, присутствие повреждений деталей или прочие условия, которые могут повлиять на эксплуатацию станка. В случае повреждения инструмент необходимо отремонтировать перед использованием. Многие несчастные случаи обусловлены плохим обслуживанием инструментов.
8. Используйте только те дополнительные приспособления, которые рекомендованы компанией Euroboog для Вашей модели. Дополнительные приспособления, которые подходят для одного станка, могут представлять опасность при использовании с другим станком.

## **РЕМОНТ**

- Ремонт инструмента должен проводиться только квалифицированным ремонтным персоналом. Ремонт или обслуживание, выполняемый неквалифицированным персоналом, может привести к риску получения травмы.
- При ремонте инструмента используйте только оригинальные запасные детали. Следуйте инструкциям в разделе технического обслуживания данного руководства. Использование неоригинальных деталей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию может создавать риск поражения электрическим током или получения травмы.

- При эксплуатации данного станка необходимо пользоваться средствами защиты глаз и органов слуха.

## 1.2 Основные инструкции по технике безопасности

- Не подносите пальцы к зоне сверления;
- Не прикасайтесь к просверленной сердцевине, которая автоматически выталкивается центрирующим штифтом по завершению процесса сверления. Прикосновение к сердцевине в горячем состоянии или при её выпадении может вызвать телесные повреждения;
- Пользуйтесь защитным кожухом зоны сверления. Перед включением станка убедитесь, что кожух надёжно закреплен;
- Магнитный сверлильный станок подходит для обработки стали толщиной от 5 мм с нулевым воздушным зазором между поверхностью магнита и монтажной поверхностью. Искривление, лакокрасочные покрытия и неровности поверхности создают воздушный зазор. Сводите воздушный зазор к минимуму;
- Всегда устанавливайте станок на ровную и чистую поверхность;
- Не фиксируйте магнитный сверлильный станок на небольших объектах или объектах с неправильной формой;
- Поддерживайте магнит в чистоте и не допускайте скопления мусора и мелкой металлической стружки;
- Не включайте станок до тех пор, пока он не будет смонтирован, и установлен согласно данным инструкциям;
- Не включайте станок, не убедившись в том, что магнитное основание как следует, закреплено на монтажной поверхности;
- Отрегулируйте станок таким образом, чтобы фреза не углублялась в заготовку до начала сверления.
- Перед включением станка убедитесь, что все дополнительные приспособления были установлены должным образом;
- Не включайте станок в одну сеть с работающим сварочным аппаратом, перепады напряжения в сети могут привести к выходу из строя электроники станка.
- Используйте только соответствующую смазочно-охлаждающую жидкость.
- Не используйте жидкие смазочно-охлаждающие вещества при сверлении в вертикальном положении или над головой. Погружайте фрезу в смазочно-охлаждающую пасту или используйте соответствующий аэрозоль для таких областей применения;
- Не наливайте смазочно-охлаждающую жидкость в ёмкость во время её нахождения на кронштейне. Не допускайте проникновения смазочно-охлаждающей жидкости в двигатель;
- Перед использованием убедитесь, что подвижный защитный кожух установлен соответствующим образом;
- Убедитесь, что металлическая стружка или остатки смазки не приведут к блокировке работы;
- В случае заедания фрезы, отключите станок от источника питания, устраните причину засора, прежде чем повторно включить питание станка.

### ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Несмотря на соблюдение соответствующих правил техники безопасности и применение защитных устройств, определённых остаточных рисков нельзя избежать.

Это:

- Нарушение слуха
- Риск телесного повреждения летящими частицами
- Риск ожогов в связи с нагревом дополнительных приспособлений во время эксплуатации
- Риск телесного повреждения при длительном использовании.

Старайтесь, по возможности, сводить такие риски к минимуму.


## 2. Описание

### 2.1 Целевое использование

Данный магнитный сверлильный станок предназначен для коммерческого использования в качестве сверлильной машины для сверления металлических материалов посредством кольцевых фрез и спиральных свёрл, а также для зенковки в защищенной от атмосферных воздействий среде с использованием прикладного оборудования и дополнительных приспособлений, рекомендованных EUROBOOR.

Магнитный сверлильный станок может использоваться в горизонтальном, вертикальном положениях.

### 2.2 Описание и конструктивные особенности

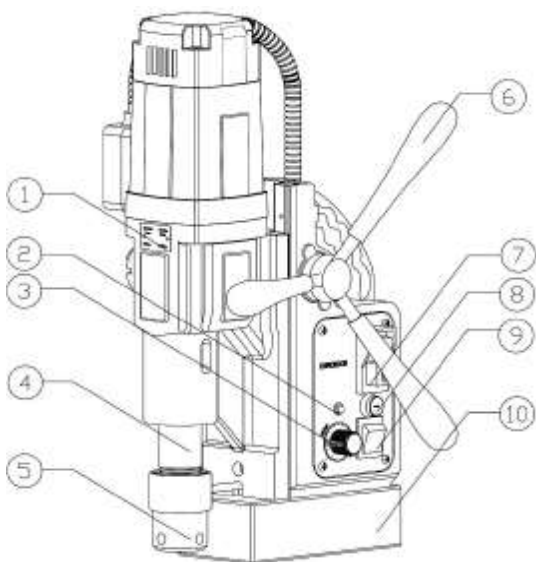

[Рисунок 1-1]

- 1 Информация о переключении передач в редукторе
- 2 Индикатор работы магнита
- 3 Ручка регулировки оборотов
- 4 Выходной вал
- 5 Шпиндель конуса Морзе
- 6 Рукоятка подачи
- 7 Переключатель работы двигателя (вкл/выкл)
- 8 Держатель предохранителя
- 9 Включатель/выключатель магнита
- 10 Электромагнит

## 2.3 Комплект поставки

- 1 Транспортировочный кейс
- 1 Магнитный сверлильный станок
- 1 Руководство по эксплуатации
- 3 Рукоятки
- 1 Кожух зоны сверления + 2 болта
- 1 Масляный бачок + крепёж
- 3 Торцевой ключ (2.5, 4, 5)
- 1 Предохранительная цепь
- 1 Конус Морзе 3
- 1 Клин для извлечения Конуса Морзе

## 2.4 Серийный номер

Серийный номер указан на станке в 3 местах: выгравирован на раме и магните, а также на корпусе двигателя находится наклейка с серийным номером. Дополнительные наклейки с серийным номером прилагаются к станку для ваших целей.

Серийный номер поможет Вам и вашему пункту продажи определить подлинность и идентифицировать станок.

Например:

*0501501001*

Делится на:

*050 15 01 001*

Серия станка

Год производства

Месяц производства

Идентификационный номер



## 2.5 Технические данные

	<b>ECO.60S</b>
<b>КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ</b>	Ø 12 – 60 мм
<b>СПИРАЛЬНЫЕ СВЁРЛА</b>	Ø 1 – 23 мм
<b>ЗЕНЬКОВКА</b>	Ø 10-65 мм
<b>ДЛИНА</b>	320 мм
<b>ШИРИНА</b>	200 мм
<b>ВЫСОТА</b>	452 – 622 мм
<b>ХОД</b>	170 мм
<b>МАССА</b>	13,0 кг
<b>МАГНИТ</b>	168 x 84 x 49 мм (Д x Ш x В)
<b>СИЛА ПРИЛИПАНИЯ МАГНИТА</b>	1850 кг
<b>МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ</b>	1600 Вт
<b>ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ</b>	1700 Вт
<b>ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ</b>	[I] 60 - 275 <sup>мин-1</sup> [II] 100 - 500 <sup>мин-1</sup>
<b>ШПИНДЕЛЬ</b>	Конус Морзе 3 – 19,05 мм с хвостовиком Велдона
<b>ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ</b>	220 – 240 В AC / 50 – 60 Hz

## 2.6 Символы

Символ	Термин, значение	Пояснение
	Прочтите документацию	Обязательно прочитайте прилагаемую документацию, такую как руководство пользователя и общие правила техники безопасности.
	Пользуйтесь средствами защиты органов слуха	Используйте средства защиты органов слуха во время работы.
	Пользуйтесь средствами защиты органов зрения	Используйте средства защиты для глаз во время работы.
	Опасно/внимание/осторожно	Соблюдайте условия, изложенные в расположенном рядом тексте!
	Символ соответствия европейским стандартам	Подтверждает соответствие электрического инструмента директивам Европейского Сообщества.
	Класс защиты I	Продукт с основной изоляцией и подверженными воздействию (контактирующими) токопроводящими деталями, дополнительно подсоединяемыми к проводу защитного заземления.
mm (мм)	Миллиметр	Единица измерения длины, ширины, высоты или глубины
kg (кг)	Килограмм	Единица измерения массы
V (В)	Вольт	Единица измерения электрического напряжения
A (А)	Ампер	Единица измерения силы электрического тока
W (Вт)	Ватт	Единица измерения выходной мощности
N (Н)	Ньютон	Единица измерения силы
Min (мин.)	Минуты	Единица измерения времени
no	Частота вращения холостого хода	Частота вращения на холостом ходу
1/min (мин.)	В минуту	Единица измерения числа оборотов, хода, ударов или колебаний в минуту.

## 2.7 Охрана окружающей среды



Раздельный сбор. Данный продукт не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами.



Раздельный сбор использованной продукции и упаковки позволяет перерабатывать, и заново использовать материалы. Повторное использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды, и снижает спрос на сырьё.

## 3. Подготовка и наладка

### 3.1 Сборка



**ВНИМАНИЕ:** Чтобы снизить риск получения травмы, отключите и отсоедините станок от источника питания перед монтажом и снятием дополнительных принадлежностей, перед наладкой или изменением настроек, либо при выполнении ремонтных работ. Не забывайте устанавливать все выключатели в положении OFF (ВЫКЛ.). Случайный запуск может привести к травме.

#### УСТАНОВКА РУКОЯТОК ПОДАЧИ

1. Установите каждую из трёх рукояток подачи, закрутив их в ступицу в направлениях по часовой стрелке.
2. Затягивание выполняйте вручную до упора. Рукоятки должны быть слегка отведены наружу. Старайтесь не допускать перекосов при закручивании компонентов.


#### УСТАНОВКА КОЖУХА ЗОНЫ СВЕРЛЕНИЯ

Кожух, обеспечивающий защиту от стружки и случайного контакта, в обязательном порядке должен быть установлен на период эксплуатации.

1. Установите кожух перед магнитом, совместив пазы в кожухе с отверстиями в магните.
2. Установите болты в отверстие, расположенное в боковой части магнита.



**ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте защитный кожух.

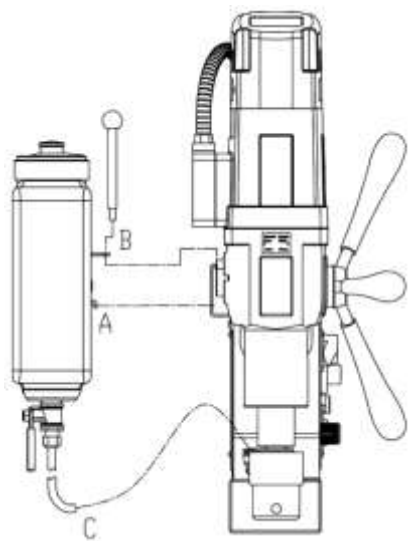

#### УСТАНОВКА СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Система смазки может использоваться для горизонтального сверления (сверло используется в вертикальном положении).

1. Закрепите бачок для СОЖ (А) на кронштейне для бачка.
2. Установите и затяните крепёжный штифт (В).
3. Подсоедините шланг СОЖ (С) к фитингу на шпинделе конуса Морзе. Убедитесь, что шланг подсоединён плотно и до упора.
4. Чтобы отсоединить шланг СОЖ, нажмите на синее кольцо на соединении, и аккуратно потяните за шланг.

[Рисунок 2-1]

#### УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

1. Пропустите предохранительную цепь сквозь захватное отверстие в раме.
2. Обмотайте заготовку цепью.
3. Прочно закрепите цепь, используя фиксатор.



**ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте предохранительную цепь при эксплуатации станка в вертикальном и/или перевёрнутом положении.

## 3.2 Перед началом использования

Убедитесь, что контактная поверхность магнита является ровной, чистой и свободной от ржавчины. При работе с материалами, не обладающими способностью намагничивания, необходимо использовать соответствующие устройства фиксации, приобретаемые дополнительно у EUROBOOR, например вакуумная плита или устройство для сверления труб. При работе со стальными материалами толщиной менее 5 мм заготовка должна быть усилена дополнительной стальной плитой для обеспечения магнитной удерживающей силы.

Проверяйте станок на предмет возможных повреждений. Перед эксплуатацией станка необходимо тщательно проверить защитные устройства или слегка поврежденные компоненты, чтобы убедиться в их надлежащей работе и целевом функционировании.

Убедитесь, что подвижные детали находятся в отличном рабочем состоянии и не застревают, а также проверьте детали на предмет повреждений. Все детали должны быть установлены соответствующим образом и удовлетворять всем условиям, необходимым для обеспечения безупречной эксплуатации станка.

Поврежденные защитные устройства и детали должны быть заменены или отремонтированы любым дилером EUROBOOR согласно спецификациям, установленным компанией EUROBOOR.

**НЕ** используйте во влажных условиях или в присутствии воспламеняющихся жидкостей или газов.

**НЕ** позволяйте детям прикасаться к станку. При эксплуатации данного станка неквалифицированными операторами необходим контроль.

### **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Электрический двигатель рассчитан только на одно напряжение. Проверяйте соответствие источника питания напряжению, указанному в табличке с техническими данными.

Ваш МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК EUROBOOR рассчитан на эксплуатацию класса I (заземлённый) согласно EN 61029-1. Необходим провод заземления.

Если шнур питания повреждён, его необходимо заменить оригинальным шнуром, предоставляемым сервисной организацией компании EUROBOOR.

### **КАБЕЛЬ-УДЛИНИТЕЛЬ**

При необходимости использования кабеля-удлинителя, используйте одобренный 3-жильный кабель-удлинитель, рассчитанный на входную мощность данного инструмента (см. технические данные). Минимальный размер проводника составляет 1,5 мм<sup>2</sup>; максимальная длина - 30 метров. При использовании кабельной катушки в обязательном порядке разматывайте весь кабель.

**ПРОВЕДИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРОБНЫХ РАБОЧИХ ЦИКЛОВ ЧТОБЫ "ПОЧУВСТВОВАТЬ" РАБОТУ СТАНКА.**


**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К МАСШТАБНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ДАЙТЕ СТАНКУ ПОРАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 8-10 ЧАСОВ. НЕ НАГРУЖАЙТЕ СТАНОК СЛИШКОМ СИЛЬНО В ПЕРИОД ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.**

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЕРЬЁЗНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СТАНКА**

**ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СТАНОК, СЕБЯ И ДРУГИХ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ В СТАНОК ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.**

## 4. Использование станка

 **ВНИМАНИЕ:** Соблюдайте правила техники безопасности и применимые нормативы.


 **ВНИМАНИЕ:** Чтобы снизить риск серьёзного вреда здоровью, отключайте и отсоединяйте инструмент от источника питания прежде, чем приступить к любым регулировкам или снятию/установке дополнительных приспособлений или принадлежностей.

### 4.1 Панель управления


Панель управления:

1. Переключатель работы двигателя (вкл /выкл)
2. Светодиодный индикатор работы магнита
3. Держатель предохранителя с предохранителем
4. Ручка регулировки оборотов
5. Выключатель магнита


[Рисунок 2-2]

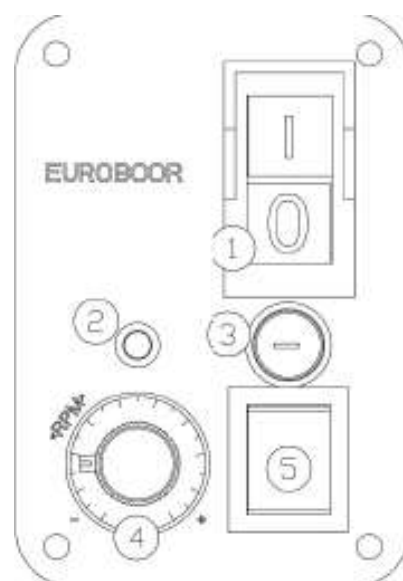

## 4.2 Шпиндель конуса Морзе

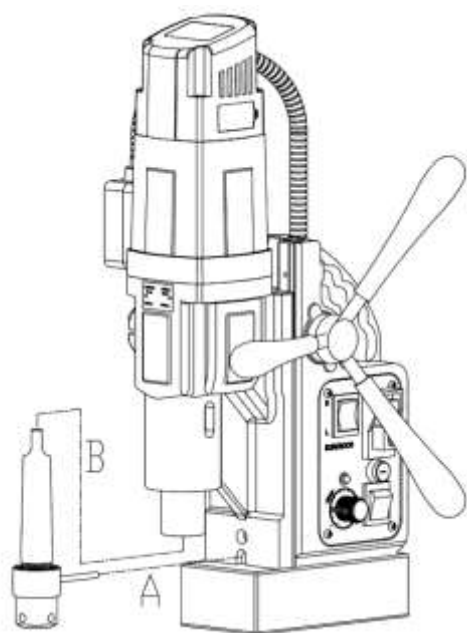

[Рисунок 2-3]

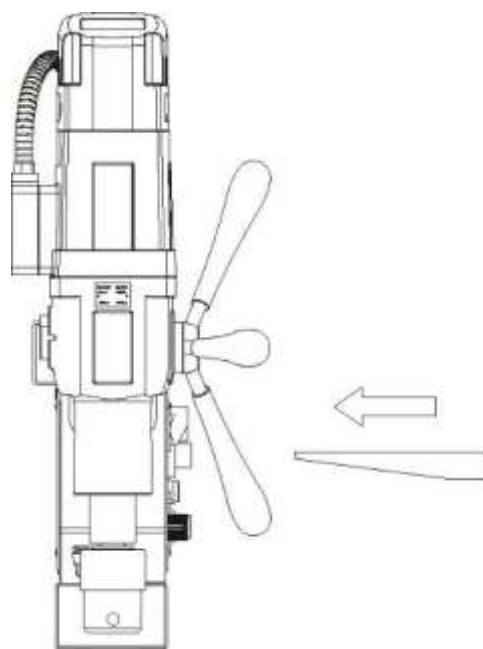

[Рисунок 2-4]


1. Убедитесь, что внутренняя часть выходного вала и шпиндель конуса Морзе являются чистыми, и не содержат смазки.
2. Выровняйте ограничитель вращения кольца СОЖ с углублением в редукторе (А).
3. Плотно задвиньте рукой шпиндель конуса Морзе в выходной вал (В). Убедитесь, что шпиндель установлен таким образом, что его невозможно извлечь вручную.
4. Чтобы извлечь шпиндель конуса Морзе:
  - Отключите двигатель
  - Установите механический переключатель редуктора в нейтральное положение (см. главу «Редуктор»)
  - Поверните выходной вал так, чтобы пазы на валу совпали с пазами на редукторе
  - Осторожно задвиньте поставляемый в комплекте клин, чтобы извлечь шпиндель конуса Морзе наружу

### 4.3 Редуктор

1. Чтобы выбрать нужную передачу из нейтрального (горизонтального) положения:
  - а. Поверните переключатель против часовой стрелки, установив его в положение **o** (это передача 1)
  - б. Поверните переключатель против часовой стрелки, установив его в положение **oo** (это передача 2)
2. Правильная установка передачи выполняется только тогда, когда переключатель редуктора выровнен относительно индикаторов на редукторе.

Если у Вас возникнут затруднения с полным и правильным включением передачи, это может свидетельствовать о неправильном выравнивании передачи. Аккуратный поворот выходного вала вручную поможет Вам выровнять передачи, а также правильно и полностью установить нужную передачу.
3. Выбор частоты вращения кольцевых фрез (также смотрите табличку на редукторе):

<b>o</b>	∅ 27-60 мм	Частота вращения 60-275 <sup>мин-1</sup>
<b>oo</b>	∅ 12-26 мм	Частота вращения 100-500 <sup>мин-1</sup>

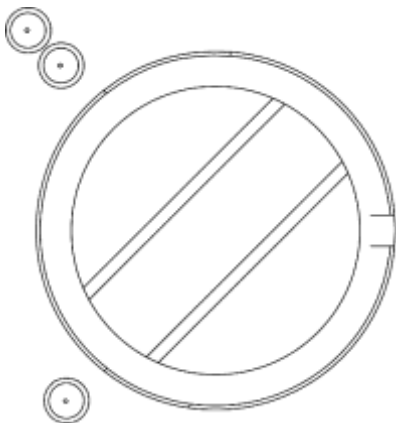

[Рисунок 2-5]




**ВНИМАНИЕ:** ни в коем случае не прикасайтесь к подвижным деталям станка!



## 4.4 Электромагнит

Убедитесь, что магнитный сверлильный станок расположен на гладкой, чистой, ровной и твёрдой поверхности без каких-либо объектов или частиц между ними для обеспечения максимального сцепления.

Толщина заготовки должна быть не менее 5 мм для прилипания магнита, при этом минимальная толщина должна составлять 3 мм, чтобы выдерживать вес станка и для обеспечения безопасного сверления. Если толщина заготовки составляет от 3 до 5 мм, постарайтесь обеспечить соответствующее основание для создания хорошего магнитного поля, как показано на рисунке 2-6.

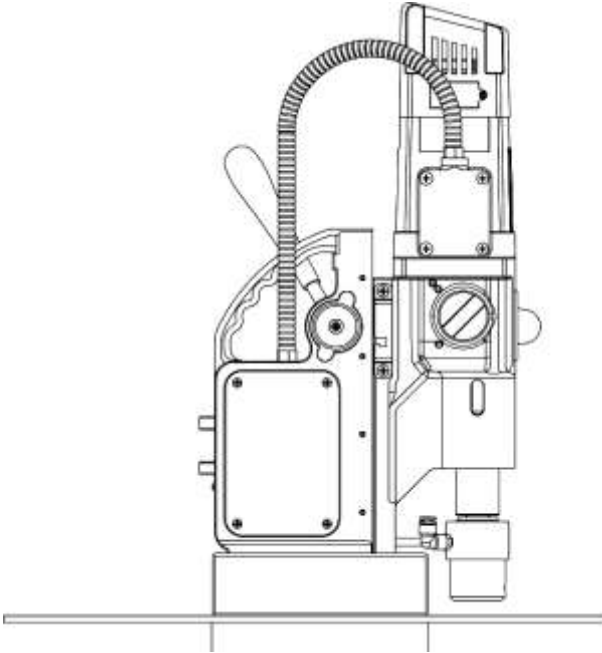

[Рисунок 2-6]

Электромагнит будет работать лучше на поверхностях толщиной минимум 10 мм.

Электромагнит может быть не способен создавать достаточно сильное магнитное поле. Причинами могут быть:

- Неровность поверхности
- Неспособность заготовки к намагничиванию (например, алюминий)
- Заготовка с покрытием или окрашена
- Заготовка имеет недостаточную толщину

В данной ситуации индикатор работы магнита загорится красным. Во избежание возникновения опасной ситуации, постарайтесь устранить одну из таких проблем прежде, чем приступить к работе.

1. Подключите станок к сети.
2. Чтобы активировать магнит, нажмите красный переключатель магнита.  
Переключатель магнита загорится (красным).  
Светодиодный индикатор загорается ЗЕЛЁНЫМ цветом, когда создаваемой силы магнитного поля будет достаточно.
3. Чтобы отключить магнит, нажмите данный выключатель ещё раз.



**ВНИМАНИЕ:** Не используйте данный станок, когда светодиодный индикатор горит КРАСНЫМ цветом. Магнит может не создать достаточную удерживающую силу.

Убедитесь, что магнит плотно прилегает к заготовке, прежде чем включить узел с электродвигателем магнитного сверлильного станка. Магниты Euroboor включают в себя 2 катушки, убедитесь, что обе катушки контактируют с материалом. Не подключайте любые другие станки к электрической розетке, в которую включен магнитный сверлильный станок, поскольку это может привести к потере силы магнитного поля.

Сверление в положении над головой представляет повышенную опасность, и не рекомендуется для выполнения. Для использования магнитных сверлильных станков на трубах, неплоских или немагнитных материалах мы рекомендуем посетить веб-сайт [www.Euroboor.se](http://www.Euroboor.se), где представлено несколько систем вакуумного крепления и систем фиксации на трубах.

#### **4.5 Включение и отключение двигателя**

Узел привода с электродвигателем разрешается ВКЛЮЧАТЬ только при активированном магните. Чтобы ВКЛЮЧИТЬ двигатель, нажмите зелёную кнопку с маркировкой "I". Чтобы ОТКЛЮЧИТЬ двигатель, нажмите красную кнопку с маркировкой "O".

#### **4.6 Регулирование скорости электродвигателя**

С помощью ручки регулировки скорости вращения электродвигателя (потенциометр) можно электронно регулировать скорость вращения электродвигателя (по часовой стрелке и против часовой стрелки).

- индикатор потенциометра в нижнем левом углу показывает минимальную скорость вращения;
- индикатор потенциометра в нижнем правом углу показывает максимальную скорость вращения.

Электронная система регулирования скорости вращения электродвигателя задействует оба механических привода.

Не допускайте перекручивания ручки.

#### **4.7 Регулировка температуры**

Данный станок оборудован электронной системой постоянной тепловой защиты. Как только температура электродвигателя поднимается выше 70°C, он останавливается. Его можно запустить снова через несколько минут.

Когда электродвигатель будет запущен снова, дайте ему поработать на холостых оборотах при максимальной скорости вращения несколько минут для эффективного охлаждения.

## 4.8 Смазывание инструмента

### ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Для применения системы смазки необходимо заполнить бачок СОЖ или маслом.

1. Убедитесь в том, что закрыт регулятор потока.
  2. Открутите крышку.
  3. Залейте в бачок СОЖ или масло.
  4. Закрутите обратно крышку.
- Отрегулируйте поток жидкости с помощью регулятора потока;
  - Долейте большее количество СОЖ, если металлическая стружка становится синего цвета.

### ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ В ВЕРТИКАЛЬНОМ И ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Наносите на режущий инструмент пасту для резания или соответствующий спрей.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При работе с устройством в вертикальном или верхнем положении не допускается применение системы смазки. В таких случаях используйте пасту или спрей для резания фирмы Euroboor.

Убедитесь в том, что применяется подходящая СОЖ или масло. Фирма Euroboor предлагает широкий ассортимент СОЖ для любого инструмента и комбинаций материалов. Надлежащее охлаждение позволяет добиваться лучшего качества обработки за более короткое время, а также продлевает срок службы инструмента.

## 5 Работа с инструментами для обработки

### 5.1 Кольцевые фрезы

Кольцевые фрезы выполняют только резку материала по периметру отверстия, а не превращают всё отверстие в стружки. Как следствие, энергия, необходимая для получения отверстия, ниже той энергии, которой обладает спиральное сверло.

При сверлении с помощью кольцевой фрезы нет необходимости в сверлении направляющего отверстия.



**ВНИМАНИЕ:** Не прикасайтесь к сверлу или деталям рядом со сверлом сразу после работы, поскольку они могут быть чрезмерно горячими и вызвать кожные ожоги. При извлечении металлической сердцевины убедитесь, что в зоне проведения работ отсутствуют посторонние.


#### УСЛОВИЯ СВЕРЛЕНИЯ

Условия сверления зависят от требований к сроку службы инструмента и качества обрабатываемой поверхности. Такие условия дополнительно ограничиваются жёсткостью инструмента и заготовки, смазкой и доступной мощностью станка. Чем твёрже материал, тем ниже скорость резки.

#### СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ

После прочтения пояснительной информации и рекомендаций по технике безопасности, изложенных выше, Вы готовы приступить к сверлению. Для получения лучших результатов сверления выполните 12 нижеуказанных шагов:

1. Установите кольцевую фрезу.
  - Установите направляющий штифт в сверло.
  - Совместите плоские поверхности на хвостовике сверла с винтами в держателе инструмента.
  - Убедитесь, что хвостовик сверла входит до упора и соответствующим образом (1).
  - Затяните болты (2).

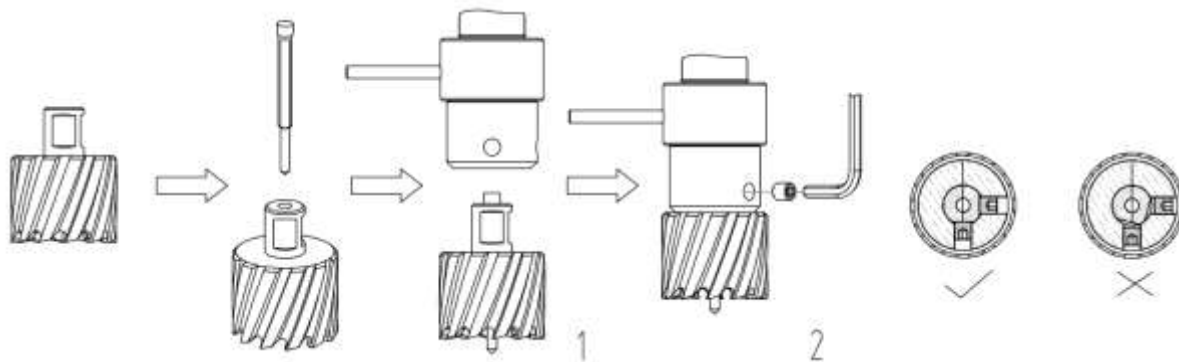

[Рисунок 3-1]

2. Точно отметьте центр отверстия.


3. Используйте направляющий штифт, чтобы установить станок в правильном положении; конец направляющего штифта должен совпадать с отмеченным центром отверстия.
4. Включите магнит и убедитесь, что сверлильный станок находится в правильном положении, и плотно прижат к заготовке.
5. Если Ваш станок оснащён системой автоматического охлаждения, откройте клапан, чтобы удалить масло.  
Если Ваш станок не имеет системы автоматического охлаждения, заполните отверстия шпинделя маслом.
6. Включите двигатель и дайте ему поработать на нужных оборотах.
7. Поверните рукоятки, чтобы начать сверление. При соприкосновении сверла с металлом применяйте лишь небольшое давление. Не допускайте усиленного давления кольцевой фрезы на металл.
8. При сверлении применяйте равномерное давление. Производительность сверления не увеличивается за счёт повышения давления на инструмент. Слишком большое давление может вызвать перегрузку двигателя и Ваша кольцевая фреза будет быстро сточена.  
***Непрерывная, не изменившая цвет металлическая стружка является признаком правильной скорости сверления и хорошо охлаждаемого острого сверла. Чтобы добиться наилучшего результата, не пытайтесь ускорить процесс!!!***
9. При необходимости отрегулируйте подачу смазки, если ваш сверлильный станок не оснащён системой автоматического охлаждения; останавливайте сверление с регулярными интервалами, пополняйте бачок и продолжайте сверление.
10. Применяйте меньшее давление при прохождении сверла сквозь металл. Сердцевину следует выталкивать с помощью направляющего штифта.
11. Поверните рукоятки, чтобы установить двигатель в крайнем верхнем положении и отключите двигатель.
12. Удалите неровности, металлическую стружку и очистите фрезу и поверхность, стараясь не получить травм.

**Осторожно:** Просверленная металлическая деталь может быть острой и очень горячей!


## 5.2 Спиральные свёрла

1. Извлеките шпиндель конус Морзе (см. главу «Редуктор»)
2. Установите спиральное сверло


- с прямыми хвостовиками

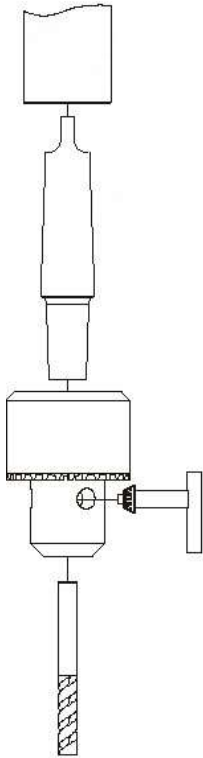

[Рисунок 3-2]

 

-с хвостовиком конус Морзе

 

[Рисунок 3-3] Конус Морзе 2



[Рисунок 3-4] Конус Морзе 3



3. Точно отметьте центр отверстия и используйте конец сверла, чтобы установить станок в нужном положении; совместите конец сверла с отмеченным центром отверстия.  
Шаги 4-12: см. главу «Кольцевые фрезы». При использовании спиральных свёрл обеспечивайте работу станка на максимальных оборотах!

### **5.3 Зенковка**

Благодаря широкому диапазону рабочих скоростей, станок может также использоваться для расширения отверстий или зенковки.

Выполните порядок действий, указанный в главе «Спиральные свёрла»

## 6. Техническое обслуживание

Ваш магнитный сверлильный станок EUROBOOR рассчитан на работу в течение продолжительного периода времени с минимальным техническим обслуживанием. Непрерывная удовлетворительная работа зависит от надлежащего ухода за инструментом и регулярной очистки.



**ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск получения травмы, отключайте станок от источника питания перед выполнением установки и снятия дополнительных приспособлений, регулировкой или изменением настроек, либо при выполнении ремонтных работ.** Не забывайте проверять установку выключателя в положении OFF (ВЫКЛ.). Случайный запуск может вызвать травму.

Подобно любому магнитному сверлильному станку с подвижными деталями, Ваш магнитный сверлильный станок от компании Euroboor также требует регулярного технического обслуживания. Ниже приведены некоторые рекомендации:

### **ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ СТАНОК НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ**

Станок необходимо проверять перед эксплуатацией на предмет каких-либо признаков повреждения. Особое внимание необходимо уделять шнуру питания; при наличии признаков повреждения станка эксплуатацию следует прекратить, так как в противном случае существует вероятность получения травмы или наступления летального исхода.

### **ОЧИСТКА**

- Очищайте всю грязь, пыль, металлическую стружку и заусенцы из магнитного сверлильного станка
- Удаляйте грязь и пыль из основного корпуса с помощью воздуха по мере скопления загрязнения в области воздушных каналов. Пользуйтесь одобренными средствами защиты глаз и респиратором.
- Ни в коем случае не используйте растворители или другие агрессивные химические вещества для очистки неметаллических деталей инструмента.

Такие химические вещества могут ослабить материалы, используемые в таких деталях. Используйте ткань, смоченную только в воде и мягком мыльном растворе. Ни в коем случае не допускайте проникновения любых жидкостей внутрь инструмента; ни при каких обстоятельствах не погружайте любую часть инструмента в жидкость.

### **ГРАФИТОВЫЕ ЩЁТКИ**

Щётки необходимо проверять на предмет отсутствия недопустимого износа. При частом использовании такую проверку следует проводить не менее одного раза в неделю. Если графитовая щётка изношена более чем на 2/3 от исходной длины, щётки следует заменить. Невыполнение данной рекомендации грозит повреждением станка.

### **ПРОВЕРКА МАГНИТНОГО ОСНОВАНИЯ**

Перед каждой операцией магнитное основание подлежит проверке на предмет его равномерности и отсутствия каких-либо повреждений. Неравномерное магнитное основание вызовет неэффективное прилегание магнита, и может привести к травмированию оператора.

При выводе станка из эксплуатации на длительный срок наносите небольшое количество машинного масла на нижнюю поверхность магнитного основания для защиты от коррозии. Перед следующим использованием выполняйте повторную очистку магнитного основания.

### **ПРОВЕРКА СМАЗКИ СТАНКА**

Смазку редуктора следует проверять не реже одного раза в месяц для обеспечения закрытия смазкой всех подвижных компонентов в целях предотвращения износа. В целях, обеспечения наилучшей производительности станка, замену смазки необходимо выполнять не реже одного раза в год.



## ПРОВЕРКА РОТОРА

Данную деталь следует проверять не менее 1 раза в месяц на предмет отсутствия визуальных признаков повреждения корпуса или токораспределителя. Некоторые признаки износа токораспределителя, проявляющиеся со временем, являются нормальными, поскольку эта деталь контактирует со щётками, при этом любые признаки чрезмерного повреждения требуют устранения, а сама деталь подлежат замене.

## СМАЗЫВАНИЕ ХОДА ПОДАЧИ

Ход подачи следует периодически смазывать для обеспечения бесперебойной работы.

- Установите двигатель в крайнем верхнем положении
- Смажьте направляющую в виде ласточкиного хвоста с обеих сторон
- Смажьте реечную передачу

После многократного использования ход реечной передачи может стать свободным. При необходимости отрегулируйте 5 само стопорящихся установочных винтов с левой стороны. Затяните винты последовательно так, чтобы реечная передача двигалась свободно в направляющей в виде ласточкиного хвоста, не позволяя при этом двигателю раскачиваться.

## РЕМОНТ, МОДИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА

Ремонт, модификация и проверка магнитных сверлильных станков компании Euroboor должны проводиться компанией EUROBOOR или официальным дилером EUROBOOR. Перечень запасных деталей может оказаться полезным при передаче станка дилеру Euroboor для обслуживания в случае необходимости проведения ремонта или другого технического обслуживания.

Станки Euroboor постоянно совершенствуются, и модифицируются в соответствии с последними достижениями технического прогресса. Поэтому некоторые детали (в том числе номера и/или конструкция) могут быть изменены без предварительного уведомления. Кроме того, в связи с продолжающейся программой по исследованиям и разработке, спецификации станка могут быть изменены без предварительного уведомления.



**ВНИМАНИЕ:** Так как дополнительные принадлежности, отличные от тех, которые предлагаются EUROBOOR, не проходили испытания с данным продуктом, их использование может представлять опасность. Чтобы снизить риск возникновения травмы, с данным изделием следует использовать только те дополнительные принадлежности, которые рекомендованы компанией EUROBOOR.

Для получения подробной информации о соответствующих дополнительных принадлежностях обращайтесь к своему дилеру.


## 7. Поиск и устранение неисправностей


Магнит и двигатель не работают	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Питание не поступает на выключатель магнита</li> <li>- Повреждённая или неисправная проводка</li> <li>- Неисправный предохранитель</li> <li>- Неисправный выключатель магнита</li> <li>- Неисправный блок управления</li> <li>- Неисправный источник питания</li> </ul>
Магнит работает, двигатель не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повреждённая или неисправная проводка</li> <li>- Заклинивание или износ графитовых щёток</li> <li>- Неисправный выключатель магнита</li> <li>- Неисправный переключатель «вкл./выкл.»</li> <li>- Неисправный блок управления</li> <li>- Неисправный ротор и/или обмотка</li> </ul>
Магнит не работает, двигатель работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неисправный магнит</li> <li>- Неисправная проводка магнита</li> <li>- Неисправный блок управления</li> </ul>
Кольцевые фрезы быстро ломаются, отверстия больше, чем у фрезы-развёртки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Большой зазор в направляющей</li> <li>- Согнут шпиндель</li> <li>- Согнута исходящая ось двигателя</li> <li>- Согнут направляющий штифт</li> </ul>
Двигатель работает с трудом и/или заклинивает	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Согнут шпиндель</li> <li>- Согнута исходящая ось двигателя</li> <li>- Треугольная направляющая установлена непрямо</li> <li>- Грязь между шпинделем и треугольной направляющей</li> </ul>
Двигатель начинает работать при включении магнита	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поврежденные или неисправные реле в блоке управления</li> </ul>
Двигатель издаёт дребезжащий звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Изношен хвостовик ротора</li> <li>- Изношена шестерня(-и)</li> <li>- Отсутствие смазки в редукторе</li> </ul>
Двигатель гудит, большие искры и отсутствие усилия двигателя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повреждён (сгорел) ротор</li> <li>- Сгорела обмотка</li> <li>- Изношены графитовые щётки</li> </ul>
Двигатель не запускается или отключается самостоятельно	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поврежденная или неисправная проводка</li> <li>- Загрязнение датчика регулятора оборотов</li> <li>- Неисправный или незакреплённый магнит в верхней части ротора</li> <li>- Неисправный или поврежденный (датчик) регулятор оборотов</li> <li>- Повреждение ротора или катушки обмотки</li> <li>- Повреждены или неисправны графитовые щётки</li> </ul>
Скольжение с большим усилием	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Направляющая слишком затянута</li> <li>- Направляющая сухая, необходимо нанести смазку</li> <li>- Направляющая/зубчатая рейка/система вращения грязные или повреждены</li> </ul>

Недостаточная сила магнитного поля	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поврежденная или неисправная проводка</li> <li>- Нижняя часть магнита не является чистой и сухой</li> <li>- Нижняя часть магнита неровная</li> <li>- Заготовка не из чистого металла</li> <li>- Заготовка не является чистой и ровной</li> <li>- Толщина заготовки меньше 10 мм (слишком тонкая)</li> <li>- Неисправный блок управления</li> <li>- Неисправный магнит</li> </ul>
Рама под напряжением	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поврежденная/неисправная проводка</li> <li>- Неисправный магнит</li> <li>- Двигатель серьезно поврежден</li> </ul>
Предохранитель перегорает при включении магнита	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повреждена или неисправна проводка</li> <li>- Несоответствующий предохранитель</li> <li>- Неисправный выключатель магнита</li> <li>- Неисправный блок управления</li> <li>- Неисправный магнит</li> </ul>
Предохранитель перегорает при запуске двигателя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повреждена или неисправна проводка</li> <li>- Несоответствующий предохранитель</li> <li>- Двигатель работает неравномерно</li> <li>- Неисправный ротор и/или обмотка</li> <li>- Изношены графитовые щетки</li> <li>- Неисправный блок управления</li> </ul>
Слишком длинный свободный ход системы вращения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Свободный ход или повреждение зубчатой рейки</li> <li>- Неисправная система вращения</li> </ul>



## 8. Изображение в разобранном виде и перечень запасных деталей

### 8.1 Изображения в разобранном виде

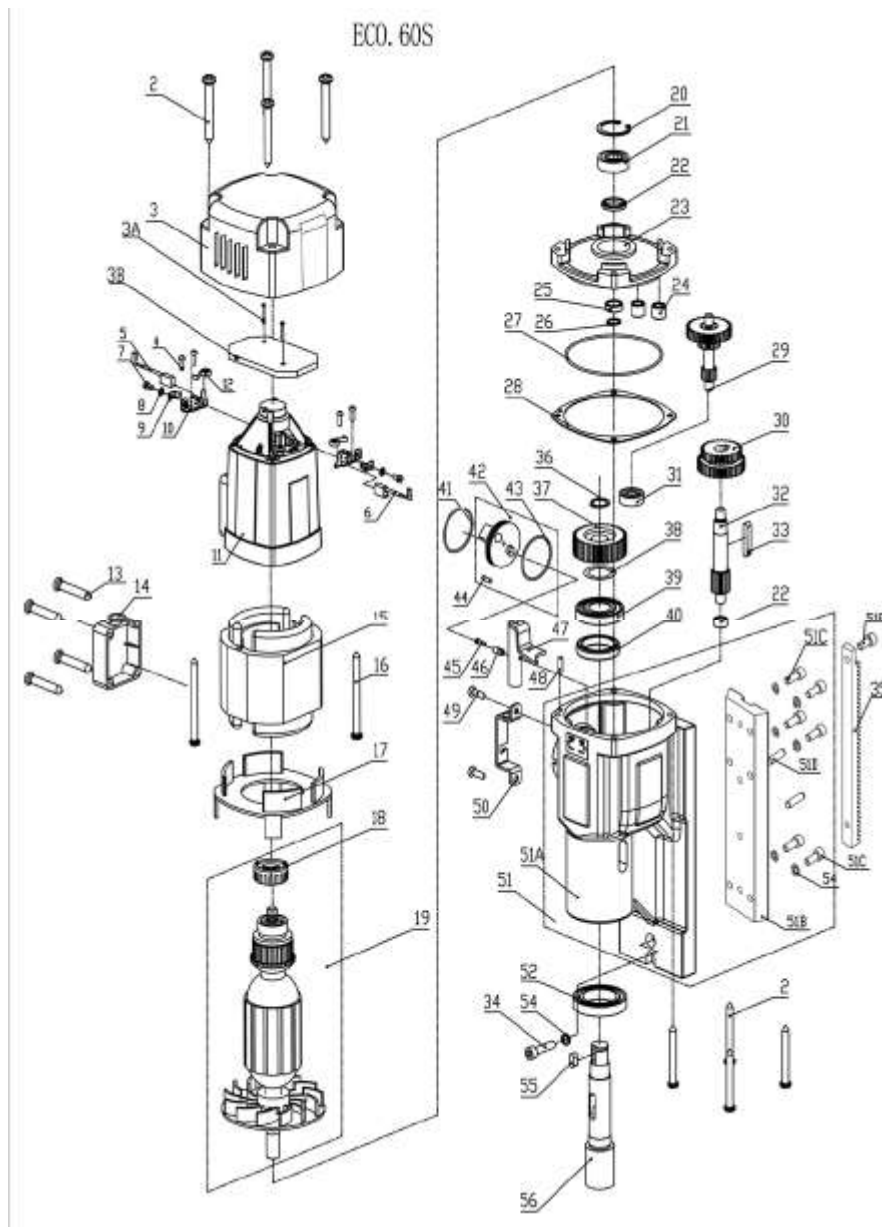

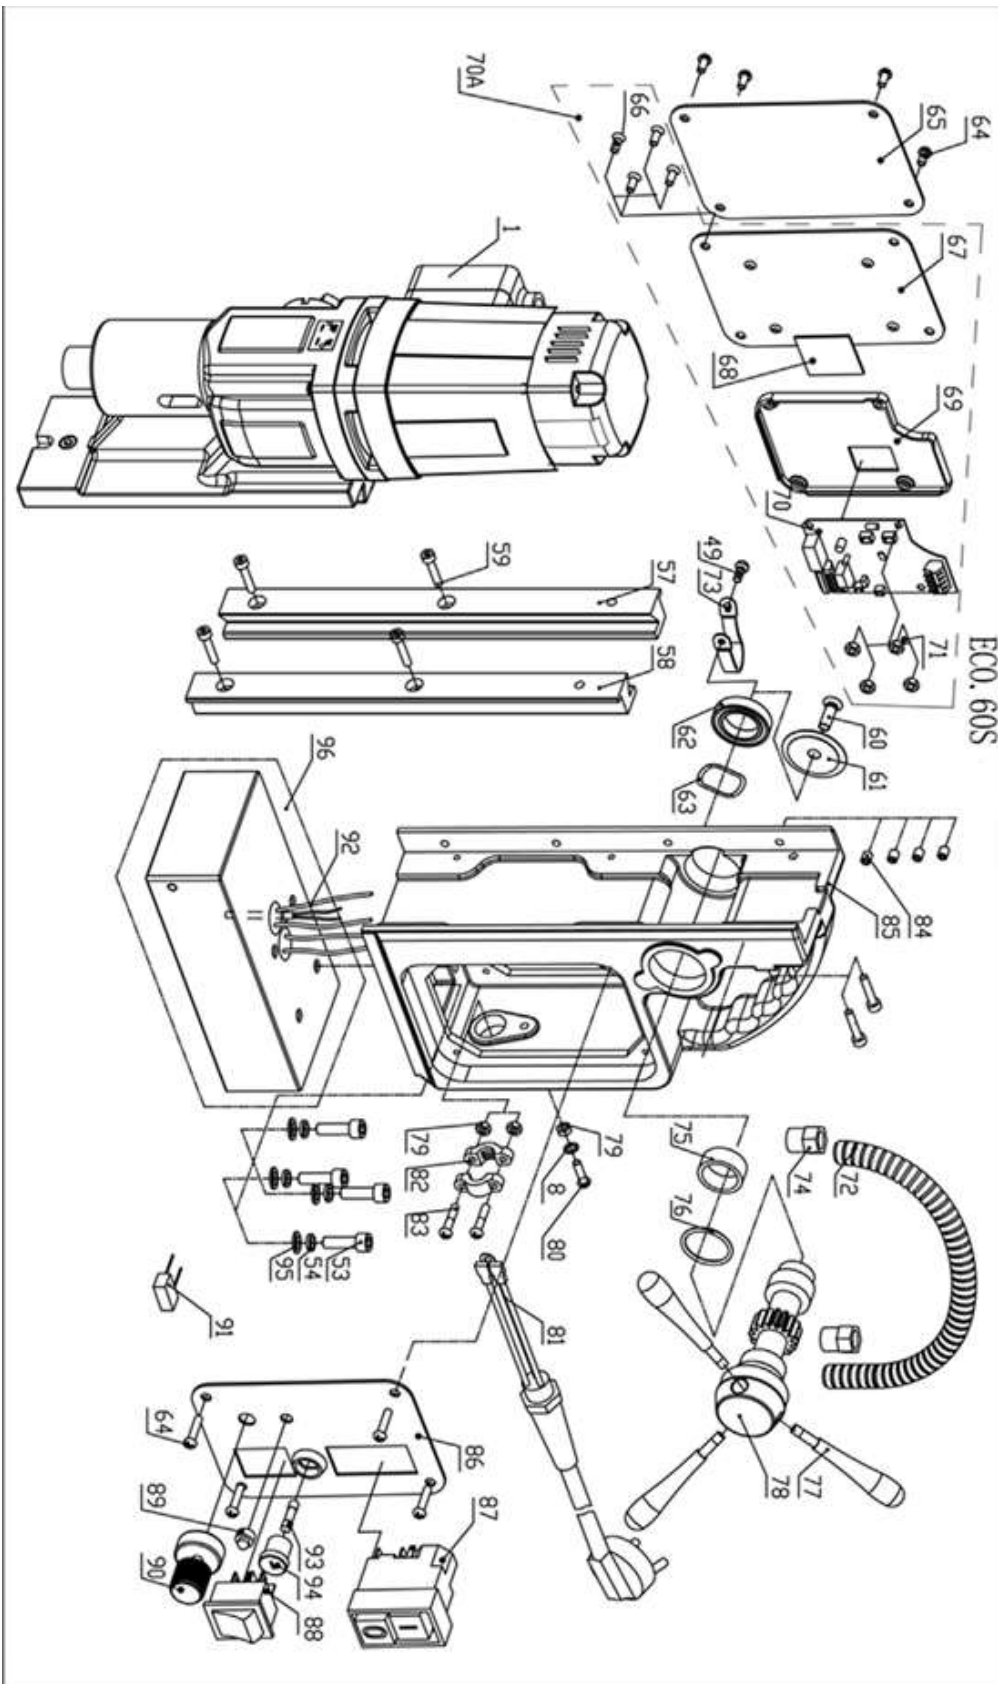

ECC. 60S

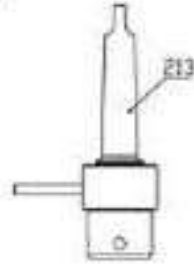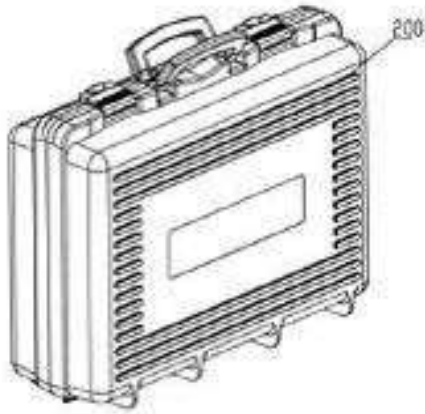


## 8.2 Список запчастей

№ п/п	Номер детали	Наименование	Используемое кол-во
1	060.1001	Электродвигатель 220 В	1
2	100.0306	Винт	8
3	050.0111	Концевая крышка	1
3А	050Т.0332	Винт	2
3В	050Т.0006	Плата испытательной схемы	1
5-6	050.0069	Комплект угольных щёток 220 В	1
4, 7-10, 12	050.0067	Узел держателя угольной щётки	2
11	050.0131	Корпус	1
13	050.0587	Винт	4
14	050.0586	Оболочка кабеля	1
15	050Т.0278	Катушка 220 В	1
16	020.0328	Винт	2
17	050.0261	Дефлектор	1
18-19	050Т.0183	Ротор 220 В	1
20	032.0166	Пружинное кольцо	1
21	032.0171	Подшипник	1
22	050.0064	Масляный подшипник	1
23	050.0236/У	Внутренняя пластина шестерни	1
24	040.0161	Подшипник	3
25	050.0065	Металлическое кольцо	1
26	050.0176	Пружинное кольцо	1
27	050.0071	Кольцо круглого сечения	1
28	050.0207	Прокладка	1
29	050.0252	Комплект шестерен	1
30	050.0171	Шестерня	1
31	032.0126	Подшипник	1
32	050.0231	Шестерня	1
33	100.4496	Ключ	1
34	020.0146	Винт	1
35	050.0074	Зубчатая рейка	1
36	050.0076	Стопорное кольцо	1
37	050.0463	Шестерня	1
38	050.0462	Шайба	1
39	030.0009	Подшипник	1
40	050.0066	Масляный подшипник	1
41	050.0078	Кольцо	1
42	050.1014	Комплект переключателей передач	1
43	050.0081	Кольцо круглого сечения	1
44	050.0025	Штырь	1
45	020.0329	Винт	1
46	050.0082	Резьбовой патрон	1
47	050.1005А	Комплект валов сцепления	1
48	032.0211	Штырь	1
49	KSP.MS	Винт	3
50	KSP.M/3	Держатель системы СОЖ	1
51	060.1019	Комплект зубчатой передачи	1
51А	055.0008G	Картер редуктора	1
51В	055.0028G	Ползун	1
51С	020.0106	Винт	6
51D	020.0003	Штырь	2
51F	030.0012	Винт	1
52	050.0068	Подшипник	1
53	020.0156	Винт	4
54	020.0111	Шайба	1
55	050.0077	Ключ	1
56	050.0461	Вал главного привода	1
57-58	020.0086/Z	Комплект направляющих, алюминий (левый + правый), Z-образные профили	1
59	020.0063	Винт	6
60	020.0081	Винт	1
61	050.0030	Концевая крышка	1
62	050.0063	Подшипник	1

№ п/п	Номер детали	Наименование	Используемое кол-во
63	040.0023	Шайба	1
64	020.0101	Винт	8
65	055.0002	Задняя панель 220 В	1
66-71	050Т.1018	Блок системы регулировки скорости электродвигателя 220 В	1
72	020.0046	Трубка кабеля электродвигателя	1
73	020.0298	Зажим кабеля электродвигателя	1
74	020.0041/Н	Стяжная гайка кабеля электродвигателя	2
75	032.0127	Металлический подшипник	1
76	030.0027	Шайба	1
77	020.0315	Рукоятка подачи	3
78	020.0061/ХВ	Втулка ведущего вала	1
79-80, 82	020.0182	Винт/шайба/гайка заземления	3
81	020.0036	Кабель питания в сборе 220–240 В	1
79, 82-83	020.0037	Кабельный хомут	1
84	020.0231	Винт	4
85	020.0056/Z	Рамка	1
86	PP.F-ECO.60S	Пластина передней панели	1
87	030E.0091/У	Выключатель электродвигателя 220 В	1
88	020.0011	Магнитный переключатель	1
89	020.0206	Комплект светодиодов	1
90	060.1009	Комплект потенциометра	1
91	060.1030	Комплект конденсатора	1
92	100.1008	Датчик	1
93	020.0017	Плавкий предохранитель	1
94	020.0016	Держатель предохранителя	1
95	020.0112	Шайба	4
96	050.1003	Магнит	1
200	CAS.50s	Корпус станка	1
201	KSP.Q2	Бак СОЖ	1
204	SAF.400	Предохранительная цепь	1
206	020.0315	Кронштейн ведущего вала	3
208	IMB.US2.5	Шестигранный ключ	1
209	IMB.US4	Шестигранный ключ	1
210	IMB.US5	Шестигранный ключ	1
211	drift3	Клин	1
213	IMC.30/19-N	Комплект шпинделя	1

### 8.3 Монтажная схема электропроводки

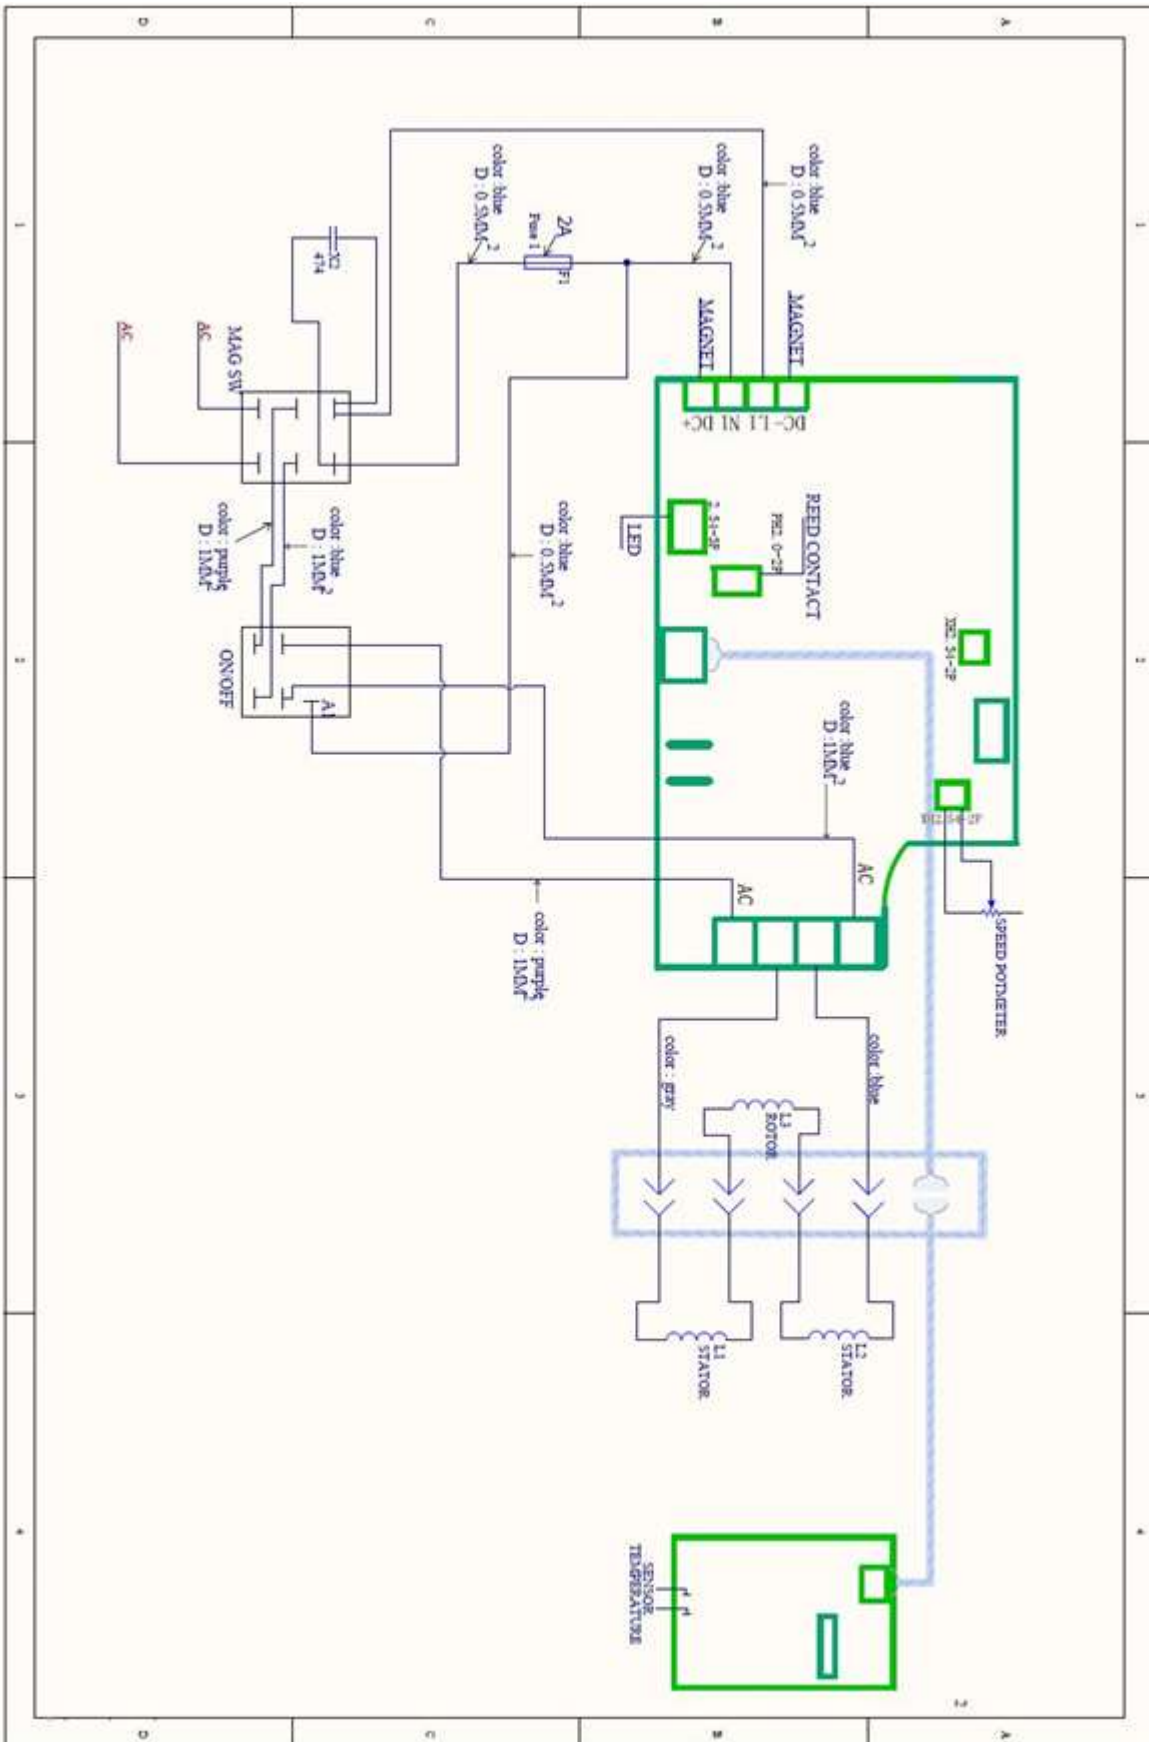



## 9. Гарантийные обязательства.

Первая страница данного руководства является **гарантийным талоном**, при правильном заполнении граф *серийный номер и дата покупки*, а также штампа торговой организации.

Гарантийный период составляет 12 месяцев со дня продажи. В течении гарантийного периода владелец имеет право, на бесплатное устранение скрытых заводских дефектов станка, препятствующих его нормальной эксплуатации.

Гарантийное обслуживание осуществляется при условии отсутствия нарушения условий эксплуатации, которые определяются действующим руководством по эксплуатации. Случаи, на которые не распространяются гарантийные обязательства:

- несоблюдение предписаний указанных в данном руководстве.
- при наличии механических повреждений и попадании инородных тел в вентиляционные отверстия.
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя ротора, статора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению. При включении станка в одну сеть со сварочным аппаратом.
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия.
- на быстроизнашивающиеся части (щетками, сальники, уплотнения), и сменные приспособления (сверла, фрезы, метчики).
- при попытках самостоятельного ремонта.
- при отсутствии гарантийного талона и серийного номера на станке.
- несоблюдение правил эксплуатации;
- включении в сеть с недопустимыми параметрами. Номинальная величина напряжения 220В может отклоняться в ту или иную сторону (при нормальных значениях в пределах 5% - 209-231В, в предельных значениях в пределах 10% –198В-242В). Минимальное напряжение должно быть не меньше 198В, а максимальное не больше 242В. Для электродвигателя одинаково вредно заниженное и завышенное напряжение питания. Рекомендуется использовать станки со стабилизатором напряжения.
- применении удлинителя несоответствующего сечения. Если сечение проводов удлинителя мало, то падение напряжения на его проводах окажется настолько значительным, что на клеммах электродвигателя напряжение будет ниже допустимых пределов, что приводит к увеличению нагрузки и перегреву электродвигателя. Мы рекомендуем не превышать длину удлинителя 30 метров с минимальным сечением провода 1,5мм (3х контактного с заземлением).
- использовании в целях, для которых оно не предназначено;
- при неправильных режимах работы: необходимо строго выдерживать интервалы для работы и отдыха инструмента . режим работы - повторно-кратковременный: 4 минуты работы, 1 минута перерыва (4 минуты/1 минута).

- несоблюдении температурного режима работы и хранения:  $-40 +45^{\circ}\text{C}$  . При внесении холодной машины в теплое помещение необходимо выдерживать до включения 2 часа . При работе при минусовых температурах - обязательно прогревать электродвигатель 5 минут и использовать соответствующую СОЖ.